TOSHIBA

4316V534

PROCEDURE DE REMPLACEMENT

Marcos PEREZ TFD SNC 30/03/2020

4316V534

AVANT-PROPOS ET PRECAUTIONS

Cette note n'est pas un bulletin officiel, mais une traduction du manuel de remplacement.

Appareils concernés

- RAV-SP1104AT8-E (1)
- RAV-SP1404AT8-E (1)
- RAV-SP1604AT8-E (1)
- RAV-GP1101AT8-E
- RAV-GP1401AT8-E
- RAV-GP1601AT8-E

Procédure de remplacement

- 1. Mettre à l'arrêt l'installation, une fois le compresseur arrêté, mettre hors tension l'installation et attendre 5 minutes que les platines électroniques se déchargent.
- 2. Défaire les différents connecteurs de la carte électronique, il est conseillé de prendre une photo avant de les débrancher pour mémoire.
- 3. Déposer la carte électronique des 4 supports.
- 4. Configurer la nouvelle platine électronique, en coupant les jumpers J800 à J803 selon le tableau ci-dessous. Pour couper le jumper utilisez une petite pince coupante.

Type d'appareil	J800	J801	J802	J803
RAV-SP1104AT8-E (1)	Coupé	Coupé	Laisser	Laisser
RAV-SP1404AT8-E (1)	Laisser	Laisser	Coupé	Laisser
RAV-SP1604AT8-E (1)	Coupé	Laisser	Coupé	Laisser
RAV-GP1101AT8-E	Coupé	Laisser	Coupé	Coupé
RAV-GP1401AT8-E	Laisser	Coupé	Coupé	Coupé
RAV-GP1601AT8-E	Coupé	Coupé	Coupé	Coupé
Ne pas se fier des jumpers de la carte d'origine qui sont tous non coupés				

TFD SNC au capital de 12 000 000 €
Rue Aimé Cotton – Parc Technoland – Bâtiment E – Allée de Toscane – 69800 Saint-Priest - Fax : 04 37 25 67 52
RCS LYON 534 687 306 – SIRET 534 687 306 00017 – NAF 4669B - Tél Service Comptabilité : 04 37 25 67 20
IBAN : FR76 3000 4013 2800 0125 0825 204 – BIC : BNPAFRPPTX



- 5. Régler les DIP switches SW802 à SW805 comme sur la carte d'origine.
- 6. Placer la nouvelle carte électronique et brancher tous les connecteurs et vérifier la correspondance des raccordements avec la photo prise.
- 7. Vérifier qu'aucun élément ne soit en court-circuit.
- 8. Remettre sous tension l'installation et relancer le système.

Illustration et repères de la carte électronique

