

FR - Notice de fonctionnement  
EN - User's manual  
DE - Bedienungsanleitung  
IT - Manuale d'uso  
ES - Manual de instrucciones

# C.A 6630



**Testeur de batterie**  
**Battery tester**  
**Batterietester**  
**Tester di batterie**  
**Comprobador de batería**

Measure up



## SOMMAIRE

<b>1 PRÉSENTATION.....</b>	<b>5</b>
1.1 LE TESTEUR .....	5
<b>2 DESCRIPTION .....</b>	<b>6</b>
2.1 LE TESTEUR .....	6
2.2 L'AFFICHEUR .....	8
<b>3 SPÉCIFICATIONS.....</b>	<b>10</b>
3.1 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES.....	10
3.2 CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES .....	11
<b>4 RÉALISER UNE MESURE.....</b>	<b>12</b>
4.1 PRÉPARATION .....	12
4.2 FONCTIONNEMENT .....	12
4.3 AJUSTAGE AU ZÉRO (REL) .....	13
<b>5 UTILISER LA FONCTION COMPARATEUR.....</b>	<b>14</b>
5.1 COMPARATEUR.....	14
5.2 PARAMÉTRAGE DU COMPARATEUR.....	14
5.3 RÉSULTATS DU COMPARATEUR .....	15
5.4 ACTIVER / DÉSACTIVER LA FONCTION COMPARATEUR.....	15
<b>6 UTILISER LA FONCTION MÉMORISATION.....</b>	<b>16</b>
6.1 MÉMORISATION MANUELLE (999 EMPLACEMENTS).....	16
6.1.1 <i>Mise en mémoire</i> .....	16
6.1.2 <i>Selecture des données mémorisées</i> .....	16
6.2 MÉMORISATION CONTINUE : MODE DATA LOGGER (9600 EMPLACEMENTS) .....	16
6.3 EFFACER LES DONNÉES MÉMORISÉES .....	16
<b>7 MAINTENANCE .....</b>	<b>17</b>
7.1 REMPLACEMENT DES PILES .....	17
7.2 STOCKAGE DE L'APPAREIL .....	17
7.3 NETTOYAGE.....	17
<b>8 GARANTIE .....</b>	<b>18</b>
<b>9 ÉTAT DE LIVRAISON .....</b>	<b>19</b>

Vous venez d'acquérir un **Testeur de batterie C.A 6630** et nous vous remercions de votre confiance.

Pour obtenir le meilleur service de votre appareil :

- **lisez** attentivement cette notice de fonctionnement,
- **respectez** les précautions d'emploi

## Signification des symboles utilisés

	Tri sélectif des déchets pour le recyclage des matériels électriques et électroniques au sein de l'Union Européenne. Conformément à la directive WEEE 2012/19/UE : ce matériel ne doit pas être traité comme déchet ménager.
	ATTENTION, risque de DANGER ! Consulter la notice de fonctionnement. Dans la présente notice de fonctionnement, les instructions précédées de ce symbole, si elles ne sont pas bien respectées ou réalisées, peuvent occasionner un accident corporel ou endommager l'appareil et les installations.
	Le marquage CE indique la conformité à la Directive européenne Basse Tension 2014/35/UE, à la Directive Compatibilité Électromagnétique 2014/30/UE et à la Directive sur la Limitation des Substances Dangereuses RoHS 2011/65/UE et 2015/863/UE.
	DANGER ! Risque de choc électrique. La tension, des parties repérées par ce symbole, est susceptible d'être $\geq 120$ VDC. Pour des raisons de sécurité, ce symbole s'affiche sur l'écran dès qu'une telle tension est générée.
	Appareil entièrement protégé par isolation double ou isolation renforcée.
	Courant alternatif.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**Afin d'éviter tout risque d'électrocution ou de blessures corporelles :**

- Respectez les conditions d'utilisation recommandées : température, humidité, altitude, degré de pollution...
- N'utilisez que les accessoires livrés avec l'appareil et conformes aux normes de sécurité en vigueur.
- Respectez la valeur et le type de piles pour l'alimentation sous risque de détérioration de l'appareil et d'annulation de garantie.
- Eteignez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Vérifiez qu'aucune des bornes n'est connectée et que l'appareil est bien éteint avant d'ouvrir l'appareil.
- Toute opération de dépannage ou de vérification métrologique doit être effectuée par du personnel compétent et agréé.

**Afin d'éviter d'endommager le calibrateur :**

- Ne pas mesurer de tensions DC supérieure à 50V sous risque de détérioration de l'appareil et d'annulation de garantie.
- Ne pas mesurer de tensions AC sous risque de détérioration de l'appareil et d'annulation de garantie.
- Après une mesure sur une batterie haute tension et avant d'effectuer une autre mesure, court-circuitez les cordons de mesure afin d'éliminer toute éventuelle capacité DC susceptible de détériorer notamment une batterie basse tension.

# 1 PRÉSENTATION


---

## 1.1 LE TESTEUR

- Ce testeur de batterie a été conçu pour mesurer la résistance interne et la tension en circuit ouvert des types de batteries suivantes : acide / plomb, nickel / cadmium, lithium / ion ou nickel / métal.
- Son afficheur double affichage permet d'ailleurs la lecture simultanée de la résistance interne et de la tension.
- Pour la mesure de résistance interne, ce testeur utilise la méthode 4 fils. Cette méthode permet de s'affranchir de la résistance des cordons de mesure et ainsi d'obtenir des résultats plus précis.
- Pour interpréter le résultat et déceler rapidement une détérioration de la batterie, ce testeur possède 99 valeurs de référence (fonction comparateur). Le résultat trouvé sera ainsi comparé à la valeur théorique.


## 2 DESCRIPTION

### 2.1 LE TESTEUR

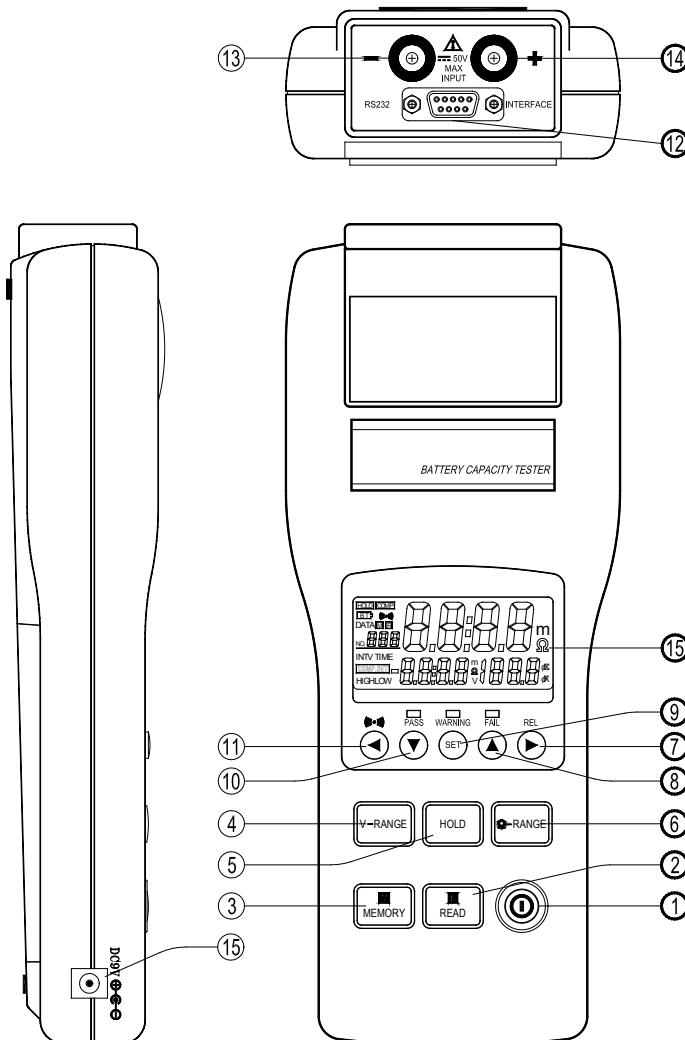

<b>1</b>		Bouton marche / arrêt
<b>2</b>	<b>READ</b>	Relecture des données mémorisées
<b>3</b>	<b>MEMORY</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mise en mémoire des résultats de mesure</li> <li>- <i>Si appui 2s</i>: activation / désactivation du mode data logger</li> </ul>
<b>4</b>	<b>V-RANGE</b>	Sélection de la gamme tension (4V, 40V)
<b>5</b>	<b>HOLD</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Activation / désactivation de la fonction HOLD</li> <li>- <i>Si appui 2s</i>: programmation de l'intervalle de temps entre les enregistrements en mode data logger</li> </ul>
<b>6</b>	<b>Ω - RANGE</b>	Sélection de la gamme résistance (40mΩ, 400mΩ, 4Ω, 40Ω)
<b>7</b>	<b>REL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permet de déplacer le curseur vers la droite</li> <li>- Mise à zéro du résultat (compensation de cordons)</li> </ul>
<b>8</b>		Incrémente la valeur affichée
<b>9</b>	<b>SET</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Activation / désactivation de la fonction comparateur</li> <li>- <i>Si appui 2s</i> : accès au paramétrage des 99 comparateurs</li> </ul>
<b>10</b>		Décrémente la valeur affichée
<b>11</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permet de déplacer le curseur vers la gauche</li> <li>- Activation / désactivation de l'avertisseur sonore (bip)</li> </ul>
<b>12</b>	<b>RS-232</b>	Interface communication
<b>13</b>	<b>Entrée -</b>	Entrée pour la connexion du cordon de mesure noir
<b>14</b>	<b>Entrée +</b>	Bouton marche / arrêt

## 2.2 L'AFFICHEUR

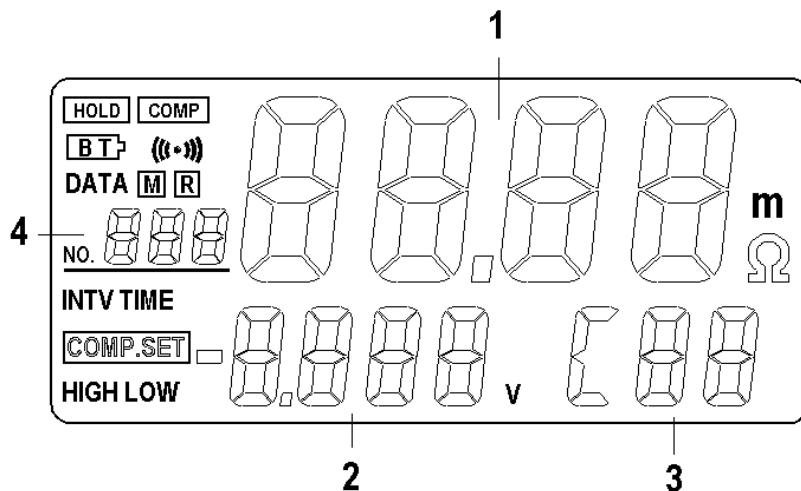

<b>1</b>	Affichage de la résistance mesurée ou des résistances limites paramétrées en fonction comparateur
<b>2</b>	Affichage de la tension mesurée ou de la tension limite paramétrée en fonction comparateur
<b>3</b>	Numéro du comparateur activé (parmi les 99 programmés).
<b>4</b>	Numéro de l'emplacement mémoire.

## SYMBOLES

<b>mΩ</b>	unité de la résistance
<b>V</b>	unité de la tension
<b>HOLD</b>	fonction HOLD activée : le résultat reste figé sur l'afficheur
<b>COMP</b>	fonction comparateur activée
<b>BT</b>	indicateur de charge batterie faible
<b>●))()</b>	avertisseur sonore activé (bip)
<b>DATA [R]</b>	activation du mode de relecture de la mémorisation manuelle
<b>DATA [M]</b>	activation du mode de mémorisation manuelle
<b>M</b>	mode data logger en cours, ce symbole clignote à chaque mémorisation d'échantillon.
<b>INTV</b>	paramétrage du mode data logger : intervalle de temps entre 2 d'échantillons (1~255s)
<b>COMP.SET</b>	activation du paramétrage des comparateurs
<b>HIGH</b>	limite haute en résistance et en tension du comparateur
<b>LOW</b>	limite basse en résistance du comparateur

## LEDS

Elles s'allument quand le résultat de la mesure est comparé à un comparateur.

<b>PASS (led verte)</b>	indique que la batterie testée est conforme (en accord avec les limites du comparateur).
<b>WARNING (led jaune)</b>	indique que la batterie testée est dans un état intermédiaire (en cours de détérioration).
<b>FAIL (led rouge)</b>	indique que la batterie testée est détériorée.

## 3 SPÉCIFICATIONS

### 3.1 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Mesure de la résistance par la méthode AC 4 fils.
- Capacité de la batterie à tester : 0 à 500 Ah.
- Écran LCD deux afficheurs, symboles de renseignement et/ou d'alerte et leds d'appréciation du résultat.
- Extinction automatique de l'appareil au bout de 30 minutes sans aucune action sur les touches.
- Fonction d'ajustage Zéro : compensation du circuit tension affiché à 0V.
- Fonction comparateur : 99 comparateurs peuvent être paramétrés et enregistrés dans l'appareil (limites haute et basse de résistance et réglage du point seuil de tension).
- A l'issu de la comparaison entre le résultat de la mesure et le comparateur sélectionné, des leds d'appréciation s'allument et sont accompagnées si nécessaire d'un signal avertisseur sonore.
- Possibilité de mémorisation des résultats de mesure : 999 emplacements pour la mémorisation manuelle et 9600 emplacements la mémorisation automatique d'échantillons en mode data logger.
- Tension de court-circuit au niveau des bornes : 3,5Vpp max.
- Conditions de fonctionnement : 0°C à 40°C avec 80% d'humidité relative RH (pas de condensation)
- Conditions de stockage : - 10°C à 50°C avec 80% d'humidité relative RH (pas de condensation)
- Alimentation de l'appareil / batterie : 6 piles 1,5V (type AA)
- Puissance maximale consommée : 1,0VA
- Autonomie en fonctionnement continu : environ 7 heures.
- Altitude maximale d'utilisation : 2000m.
- Dimensions : 250mm x 100mm x 45mm
- Masse : 500 g environ (piles incluses)

### 3.2 CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

La précision de mesure dépend des conditions de mesure.

- Les conditions de garantie de précision sont :
  - Température :  $23^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$
  - Humidité : 80% RH maximum (sans condensation)
  - Ajustage du zéro : après ajustage du zéro / compensation pour chaque gamme.
- Mesure de résistance :
  - Coefficient de température ( $\pm 0.1\%$  de lecture  $\pm 0.5$  digits) / °C
  - Fréquence du courant de mesure :  $1\text{kHz} \pm 10\%$
  - Tension de mesure : 1,5 mVAC

Gamme	Résolution	Courant de mesure	Précision
40 mΩ	10 µΩ	37,5 mA approx.	$\pm(1\% \text{ de la lecture} \pm 8 \text{ digits})$
400 mΩ	100 µΩ	3,75 mA approx.	
4 Ω	1 mΩ	375 µA approx.	
40 Ω	10 mΩ	37,5 µA approx.	

- Mesure de tension :
  - Coefficient de température ( $\pm 0.1\%$  de lecture  $\pm 0.5$  digits) / °C
  - Tension maximum au niveau des entrées : 50VDC maximum, pas de tension AC
  - Tension maximum entre les entrées et la terre : 60VDC et AC maximum.

Gamme	Résolution	Précision
4 V	1 mV	$\pm(0,1\% \text{ de la lecture} \pm 6 \text{ digits})$
40 V	10 mV	



Ne pas soumettre les bornes de l'appareil à des tensions supérieures à celles précisées ci-dessus. Cela pourrait dégrader l'appareil.

## 4 RÉALISER UNE MESURE


### 4.1 PRÉPARATION

Dans le but d'assurer votre sécurité, les consignes de sécurité suivantes devront être respectées pendant le fonctionnement de votre C.A 6630 :

- avant d'ouvrir l'appareil pour changer les piles, déconnectez les cordons de mesure de la batterie testée.
- ne pas mélanger anciennes et nouvelles piles, ni des piles aux caractéristiques et types différents
- observez et respectez la polarité des piles avant de les placer dans l'appareil
- ne pas court-circuiter les piles usagées, les endommager ni les jeter dans le feu. Cela pourrait provoquer leur explosion.

### 4.2 FONCTIONNEMENT

- connecter le câble de mesure rouge à la borne "+" de l'appareil et le câble de mesure noir à la borne "-" de l'appareil
- allumer le C.A 6630 par un appui sur la touche **I**.
- connecter la pointe de touche rouge sur la borne positive de la batterie à tester et la pointe de touche noire sur la borne négative de la batterie à tester.

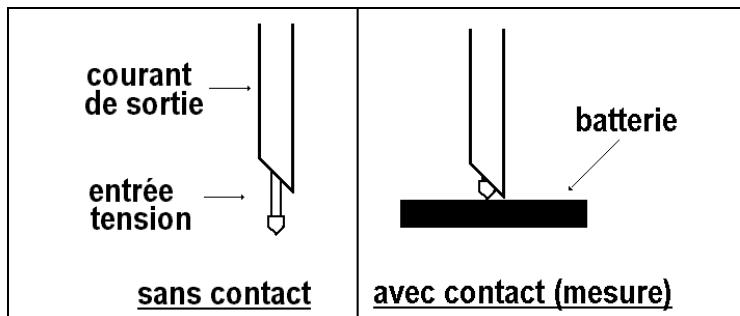

- sélectionner les gammes de résistance et de tension grâce aux touches **V-RANGE** et **Ω-RANGE**.
- lire les résultats de mesure (résistance et tension DC) directement sur l'afficheur.


**Remarques :**

- en cas de dépassement de gamme (résistance et tension), « OL » s'affiche.
- en cas d'anomalie du courant de test AC, « - - - - » s'affiche.

### 4.3 AJUSTAGE AU ZÉRO (REL)

La fonction d'ajustage à zéro (ou compensation des cordons de mesure) sert à quantifier l'influence des cordons de mesure et à la déduire des résultats de mesure.

Les résultats de l'ajustage à zéro seront ensuite considérés comme le zéro de début de mesure.

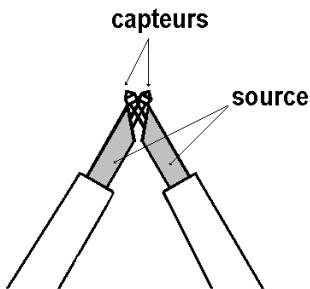

- court-circuiter comme ci-contre les pointes de touche rouge et noire de mesure
- appuyer sur la touche **REL** : **R** s'affiche alors et les valeurs de résistance et de tension sont alors mises à zéro
- les connexions à la batterie à tester peuvent désormais être réalisées.

**Attention :**

*La compensation de cordon n'est prise en compte que sur la gamme de mesure sélectionnée auparavant et seulement jusqu'à l'extinction de l'appareil.*

## 5 UTILISER LA FONCTION COMPARATEUR

### 5.1 COMPARATEUR

La fonction comparateur permet la comparaison entre les valeurs mesurées et des valeurs de référence programmées (limites haute et basse pour la résistance interne et limite haute pour le niveau de tension de la batterie).

De cette comparaison est déduite une appréciation du résultat de mesure qui se traduit par l'allumage d'une des leds (PASS, WARNING, FAIL) et éventuellement l'émission d'un signal sonore.

### 5.2 PARAMÉTRAGE DU COMPARATEUR

99 comparateurs ou valeurs de référence peuvent être paramétrés et mémorisés.  
Pour paramétrier un comparateur :

1. allumer le C.A 6630 par un appui sur la touche **!**.
2. appuyer sur la touche **SET** pendant 2 secondes. **COMP.SET** s'affiche alors pour valider l'accès au mode paramétrage du comparateur.
3. utiliser les touches **▲** et **▼** pour sélectionner le numéro du comparateur (entre 01 et 99).
4. une fois un numéro de comparateur sélectionné, régler les valeurs limites grâce à la touche **▶** :
  - **1er appui** : limite basse de résistance – les 2 premiers digits clignotent
    - utiliser la touche **Ω-RANGE** pour sélectionner la gamme
    - utiliser les touches **▲** & **▼** pour fixer les valeurs de ces 2 digits
  - **2nd appui** : limite basse de résistance – les 2 derniers digits clignotent
    - utiliser les touches **▲** & **▼** pour fixer les valeurs de ces 2 digits
  - **3ème appui** : limite haute de résistance – les 2 premiers digits clignotent
    - utiliser la touche **Ω -RANGE** pour sélectionner la gamme
    - utiliser les touches **▲** & **▼** pour fixer les valeurs de ces 2 digits
  - **4ème appui** : limite haute de résistance – les 2 derniers digits clignotent
    - utiliser les touches **▲** & **▼** pour fixer les valeurs de ces 2 digits
  - **5ème appui** : limite haute de tension – les 2 premiers digits clignotent
    - utiliser la touche **V-RANGE** pour sélectionner la gamme
    - utiliser les touches **▲** & **▼** pour fixer les valeurs de ces 2 digits

- **6ème appui** : limite haute de tension – les 2 derniers digits clignotent  
- utiliser les touches ▲ & ▼ pour fixer les valeurs de ces 2 digits

Pour paramétrier le comparateur suivant, répéter les étapes 3 & 4 de la procédure ci-dessus.

Pour sortir du mode paramétrage, appuyer sur la touche **SET**.

### 5.3 RÉSULTATS DU COMPARATEUR

Interprétation des résultats du comparateur :

<i>Résistance Tension</i>	<i>valeur basse</i>	<i>valeur intermédiaire</i>	<i>valeur haute</i>
<i>valeur basse</i> <i>limite haute</i> → <i>de tension</i> <i>valeur haute</i>	<i>led WARNING + bip</i> <b>Attention !</b>	<i>led WARNING + bip</i> <b>Attention !</b>	<i>led FAIL + bip</i> <b>Batterie mauvaise!</b>
	<i>led PASS</i> <b>Batterie OK !</b>	<i>led WARNING + bip</i> <b>Attention !</b>	<i>led FAIL + bip</i> <b>Batterie mauvaise!</b>

### 5.4 ACTIVER / DÉSACTIVER LA FONCTION COMPARATEUR

1. appuyer sur **SET** pour activer la fonction comparateur. **COMP** s'affiche indiquant que la comparaison s'effectuera aussitôt la mesure réalisée.
2. le comparateur pris en compte est le dernier sélectionné avant l'extinction de l'appareil. Pour en sélectionner un autre parmi les 99 possibles, appuyer sur ▲ et ▼.
3. pour activer le signal sonore accompagnant les appréciations **WARNING** et **FAIL** du comparateur, appuyer sur **(●))**. Ce même symbole apparaît sur l'afficheur. Pour le désactiver, appuyer de nouveau sur **(●))**.
4. pour désactiver la fonction comparateur, appuyer sur **SET**.

## 6 UTILISER LA FONCTION MÉMORISATION

### 6.1 MÉMORISATION MANUELLE (999 EMPLACEMENTS)

#### 6.1.1 Mise en mémoire

Pour mettre en mémoire un résultat de mesure : à la fin de la mesure, appuyer sur **M MEMORY**, « **DATA M NO XXX** » s'affiche alors pendant 1 seconde en indiquant le numéro de l'emplacement où le résultat a été mémorisé.

#### 6.1.2 Relecture des données mémorisées

Pour relire une donnée mémorisée, appuyer sur la touche **R READ**, « **DATA R NO XXX** » s'affiche alors. Pour sélectionner l'emplacement, appuyer sur **▲** et **▼**.

Pour sortir du mode de relecture de la mémoire, appuyer une nouvelle fois sur **R READ**.

### 6.2 MÉMORISATION CONTINUE : MODE DATA LOGGER (9600 EMPLACEMENTS)

1. appuyer sur la touche **HOLD** pendant 2 secondes : **INTV** s'affiche alors. Régler alors l'intervalle de temps (de 1 à 255 secondes) entre 2 échantillons grâce aux touches **▲** et **▼**. Pour sortir de cette programmation, appuyer sur **SET**.
2. pour activer le mode data logger, appuyer sur la touche **M MEMORY** pendant 2 secondes: **M** s'affiche alors et clignote à chaque mémorisation.
3. pour stopper le mode data logger, appuyer sur la touche **M MEMORY**.

*Attention : la relecture des données enregistrées en mode data logger n'est pas possible à partir du C.A 6630 directement. Il faut d'abord transférer les mesures relevées sur un PC (logiciel livré avec l'appareil).*

### 6.3 EFFACER LES DONNÉES MÉMORISÉES

Quand la mémoire est pleine, "Full" s'affiche. Toute mise en mémoire est alors impossible.

Pour effacer les données mémorisées :

1. éteindre le C.A 6630 par un appui sur la touche **①**.
2. maintenir ensuite la touche **M MEMORY** appuyée tout en rallumant le C.A 6630 (touche **①**). **Clr** s'affiche alors pour confirmer la suppression des données mémorisées.

## 7 MAINTENANCE



Excepté les piles, l'appareil ne comporte aucune pièce susceptible d'être remplacée par un personnel non formé et non agréé. Toute intervention non agréée ou tout remplacement de pièce par des équivalences risque de compromettre gravement la sécurité.

### 7.1 REMPLACEMENT DES PILES

L'apparition du symbole **BT** sur l'afficheur indique que la charge de la batterie est insuffisante pour continuer les mesures.

Il faut alors remplacer les piles : 6 piles 1,5V.

Procédure de remplacement :

- déconnecter tous les cordons de mesure
- éteindre l'appareil
- ouvrir le compartiment à piles situé en face arrière de l'appareil (1 vis à dévisser)
- remplacer les piles usées par des piles neuves aux caractéristiques équivalentes
- refermer le compartiment à piles

### 7.2 STOCKAGE DE L'APPAREIL

Si l'appareil doit être stocké plus de 2 mois, retirer les piles.

### 7.3 NETTOYAGE

L'appareil doit absolument être déconnecté de toute source électrique.

Utiliser un chiffon doux, légèrement imbibé d'eau savonneuse. Rincer avec un chiffon humide et sécher rapidement avec un chiffon sec ou de l'air pulsé. Ne pas utiliser d'alcool, de solvant ou d'hydrocarbure.

## 8 GARANTIE

---

Notre garantie s'exerce, sauf stipulation expresse, pendant **24 mois** après la date de mise à disposition du matériel. L'extrait de nos Conditions Générales de Vente est disponible sur notre site web.

[www.chauvin-arnoux.com/fr/conditions-generales-de-vente](http://www.chauvin-arnoux.com/fr/conditions-generales-de-vente)

La garantie ne s'applique pas suite à :

- une utilisation inappropriée de l'équipement ou à une utilisation avec un matériel incompatible,
- des modifications apportées à l'équipement sans l'autorisation explicite du service technique du fabricant,
- des travaux effectués sur l'appareil par une personne non agréée par le fabricant,
- une adaptation à une application particulière, non prévue par la définition du matériel ou non indiquée dans la notice de fonctionnement, des dommages dus à des chocs, chutes ou inondations.

## **9 ÉTAT DE LIVRAISON**

---

### **C.A 6630 Testeur de batterie**

Livré en mallette rigide de transport avec :

- 1 jeu de 2 cordons de mesure de 1m terminés par des pointes de touche rétractables,
- 1 logiciel pour lire en temps réel les données mesurées par l'appareil,
- 1 cordon de liaison appareil / PC.

#### **Rechange :**

Jeu de cordons pour C.A 6630

(2 cordons de mesure de 1m terminés par des pointes de touche rétractables)

Pour les accessoires et les recharges, consultez notre site internet :

[www.chauvin-arnoux.com](http://www.chauvin-arnoux.com)

# CONTENTS

<b>1 GENERAL DESCRIPTION .....</b>	<b>23</b>
1.1 THE TESTER .....	23
<b>2 DESCRTION.....</b>	<b>24</b>
2.1 THE TESTER .....	24
2.2 DISPLAY UNIT .....	26
<b>3 SPECIFICATIONS.....</b>	<b>28</b>
3.1 GENERAL SPECIFICATIONS .....	28
3.2 ELECTRICAL SPECIFICATIONS .....	29
<b>4 CARRYING OUT A MEASUREMENT.....</b>	<b>30</b>
4.1 PREPARATION .....	30
4.2 OPERATING THE INSTRUMENT .....	30
4.3 ZERO ADJUSMENT (REL).....	31
<b>5 USING THE COMPARATOR FUNCTION.....</b>	<b>32</b>
5.1 COMPARATOR .....	32
5.2 SETTING THE COMPARATOR PARAMETERS .....	32
5.3 COMPARATOR RESULTS .....	33
5.4 ACTIVATING / DEACTIVATING THE COMPARATOR FUNCTION .....	33
<b>6 USING THE MEMORY STORE FUNCTION .....</b>	<b>34</b>
6.1 MANUAL STORAGE (999 LOCATIONS).....	34
6.1.1 <i>Storing measurement data in the memory.</i> .....	34
6.1.2 <i>Reading stored data</i> .....	34
6.2 CONTINUOUS DATA STORAGE: DATA LOGGER MODE (9600 LOCATIONS) .....	34
6.3 ERASING STORED DATA.....	34
<b>7 MAINTENANCE .....</b>	<b>35</b>
7.1 REPLACING THE BATTERIES .....	35
7.2 STORING THE INSTRUMENT .....	35
7.3 CLEANING .....	35
<b>8 WARRANTY .....</b>	<b>36</b>
<b>9 DELIVERY CONDITION .....</b>	<b>37</b>

You have just purchased a **C.A 6630 battery tester**, and we thank you for your confidence.

For best results with your instrument:

- **read** this user's manual carefully before starting or using the C.A 6630 for the first time,
- **comply with** the safety procedures and instructions.

### Meaning of symbols used on the instrument

	Selective sorting of wastes for the recycling of electrical and electronic equipment within the European Union. In conformity with directive DEEE 2012/19/EU: this equipment must not be treated as household waste.
	WARNING, risk of DANGER! The operator agrees to refer to these instructions whenever this danger symbol appears.
	The CE marking indicates compliance with the European Low Voltage Directive (2014/35/EU), Electromagnetic Compatibility Directive (2014/30/EU), and Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS, 2011/65/EU and 2015/863/EU).
	Caution! Risk of electric shock. The voltage of the parts identified by this symbol may be $\geq 120$ VDC. For safety reasons, this symbol is displayed when such a voltage is generated.
	Equipment protected throughout by double or reinforced insulation. Equipment protected by double insulation.
	Alternating current

## OPERATING AND SAFETY INSTRUCTIONS

---

### To avoid the risk of electric shock or personal injury:

- Observe the recommended operating conditions: temperature, humidity, altitude, degree of pollution, etc.
- Use only accessories supplied with the instrument and compliant with the safety standards in force.
- Use only batteries of the recommended type and rating to power the instrument, failure to do so may damage the instrument and render the warranty void.
- Switch the instrument off when not in use.
- Before opening the instrument, check that all the terminals are disconnected and that the instrument is switched off.
- All repairs and metrological checks must be carried out by only qualified approved personnel.

### To avoid damaging the calibrator:

- Do not measure DC voltages greater than 50V, failure to do so may damage the instrument and render the warranty void.
- Do not measure AC voltages, failure to do so may damage the instrument and render the warranty void.
- After carrying out measurements on a high-voltage battery and before carrying out further measurements, short-circuit the measurement cords to eliminate any DC capacitive charge, liable to damage a low-voltage battery.

# 1 GENERAL DESCRIPTION


---

## 1.1 THE TESTER

- This battery tester is designed to measure the internal resistance and the open-circuit voltage of acid/lead, nickel/cadmium, lithium/ion, and nickel/metal batteries.
- Its double display unit allows simultaneous reading of the internal resistance and of the voltage.
- For the internal resistance measurement, this tester uses the 4-wire method. This method eliminates the resistance of the measurement cords as a factor and so gives more precise results.
- To interpret the result and detect deterioration of a battery rapidly, this tester has 99 reference values (comparator function). The measurement result is thus compared to the theoretical value.


## 2 DESCRIPTION

### 2.1 THE TESTER

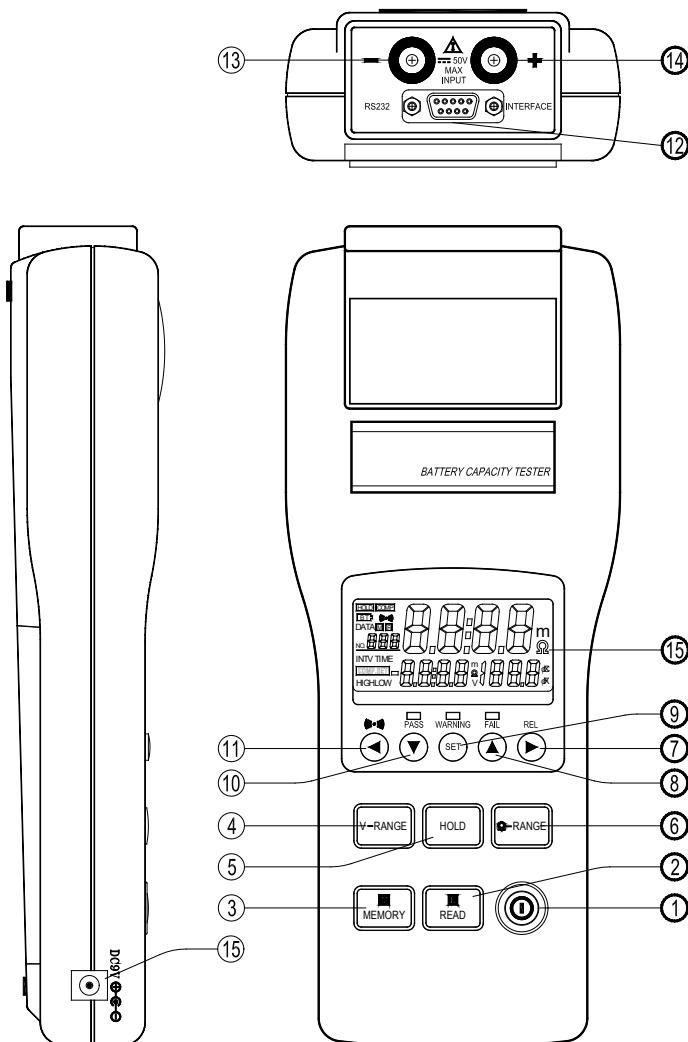

<b>1</b>		On/Off button
<b>2</b>	 <b>READ</b>	Read stored data
<b>3</b>	 <b>MEMORY</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Store measurement results in memory</li> <li>- If pressed for 2s: activation/deactivation of the data logger mode</li> </ul>
<b>4</b>	<b>V-RANGE</b>	Selection of voltage range (4V, 40V)
<b>5</b>	<b>HOLD</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Activation/deactivation of the HOLD function</li> <li>- If pressed for 2s: programming of the time interval between recordings in data logger mode</li> </ul>
<b>6</b>	<b>Ω - RANGE</b>	Selection of resistance range (40mΩ, 400mΩ, 4Ω, 40Ω)
<b>7</b>	 <b>REL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Moves the cursor to the right</li> <li>- Zero adjustment of result (lead compensation)</li> </ul>
<b>8</b>		Increments the displayed value
<b>9</b>	<b>SET</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Activation/deactivation of the comparator function</li> <li>- If pressed for 2s: access to the parameter settings of the 99 comparators</li> </ul>
<b>10</b>		Decrements the displayed value
<b>11</b>	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Moves the cursor to the left</li> <li>- Activation/deactivation of the warning beep</li> </ul>
<b>12</b>	<b>RS-232</b>	Communication interface
<b>13</b>	<b>Input -</b>	Input for connection of the black measurement lead
<b>14</b>	<b>Input +</b>	Input for connection of the red measurement lead

## 2.2 DISPLAY UNIT

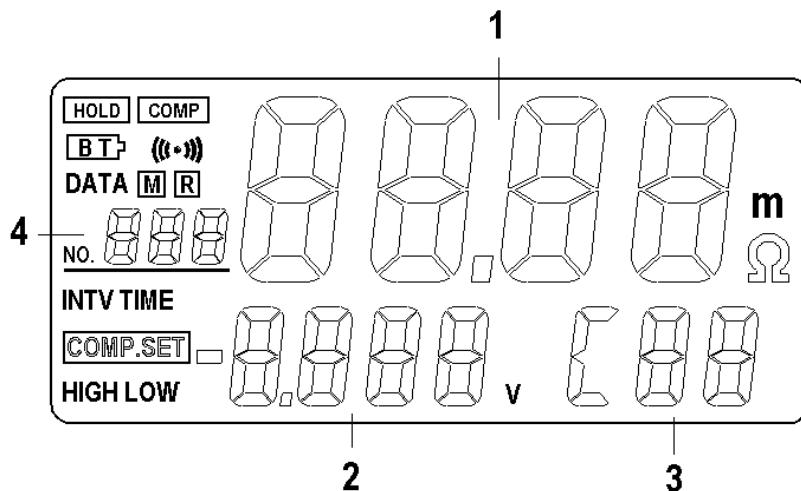

<b>1</b>	Displays the resistance measured or the resistance limit settings of the comparator function
<b>2</b>	Displays the voltage measured or the voltage limit settings of the comparator function
<b>3</b>	Number of the comparator activated (of the 99 programmed).
<b>4</b>	Number of the memory location.

## SYMBOLS

<b>mΩ</b>	unit of resistance
<b>V</b>	unit of voltage
<b>HOLD</b>	HOLD function activated: the result remains held on the display unit
<b>COMP</b>	comparator function activated
<b>BT</b>	low battery level indicator
<b>●)))</b>	warning beep activated
<b>DATA R</b>	activation of manual memory Read mode
<b>DATA M</b>	activation of manual Memory storage mode
<b>M</b>	data logger mode in use; this symbol flashes each time a sample is stored.
<b>INTV</b>	sets parameters of data logger mode: time interval between 2 samples (1~255s)
<b>COMP.SET</b>	activation of comparator parameter settings
<b>HIGH</b>	high resistance and voltage limits of the comparator
<b>LOW</b>	low resistance limit of the comparator

## LEDS

These are lit when the measurement result is compared to a comparator.

<b>PASS (green LED)</b>	indicates that the battery tested is OK (lies within the limits of the comparator).
<b>WARNING (yellow LED)</b>	indicates that the battery tested is in an intermediate condition (deteriorating).
<b>FAIL (red LED)</b>	indicates that the battery tested is deteriorated

### 3 SPECIFICATIONS

#### 3.1 GENERAL SPECIFICATIONS

- Resistance measurement by the 4-wire AC method.
- Capacity of the battery to be tested: 0 to 500 Ah.
- LCD screen with two display units, information and/or warning symbols and result rating LEDs.
- The instrument switches off automatically after 30 minutes without using keys.
- Zero adjustment function: compensation of circuit, voltage displayed 0 V.
- Comparator function: the parameters of 99 comparators can be set and recorded in the instrument (high and low resistance limits and adjustment of voltage threshold point).
- Upon comparison of the measured result with the selected comparator, the rating LEDs light up, and are accompanied where appropriate by a warning beep.
- Possibility of storing measurement results: 999 locations for manual storage and 9600 locations for the automatic storage of samples in data logger mode.
- Short-circuit voltage on terminals: 3.5Vpp max.
- Operating conditions: 0 °C to +40 °C with 80% relative humidity (RH) (no condensation)
- Storage conditions: -10 °C to +50°C with 80% relative humidity (RH) (no condensation)
- Power supply to the instrument / battery: 6 x 1.5V batteries (AA type)
- Maximum demand: 1.0VA
- Operating battery life: 7 hours (approx.).
- Maximum operating altitude: 2000m.
- Dimensions: 250mm x 100mm x 45mm
- Weight: approx. 500g (batteries included)

### 3.2 ELECTRICAL SPECIFICATIONS

The measurement accuracy depends on the measurement conditions.

- The accuracy of measurements is guaranteed under the following conditions:
  - Temperature:  $23^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$
  - Humidity: 80% RH maximum (without condensation)
  - Zero adjustment: after adjustment of the zero / compensation for each range.
- Resistance measurement:
  - Temperature coefficient: ( $\pm 0.1\%$  of reading  $\pm 0.5$  digits) /  $^{\circ}\text{C}$
  - Frequency of measurement current:  $1\text{kHz} \pm 10\%$
  - Measurement voltage:  $1.5\text{mVAC}$

Range	Resolution	Measurement current	Accuracy
40 m $\Omega$	10 $\mu\Omega$	37.5 mA approx.	$\pm(1\% \text{ of reading} \pm 8 \text{ digits})$
400 m $\Omega$	100 $\mu\Omega$	3.75 mA approx.	
4 $\Omega$	1 m $\Omega$	375 $\mu\text{A}$ approx.	
40 $\Omega$	10 m $\Omega$	37.5 $\mu\text{A}$ approx.	

- Voltage measurement:
  - Temperature coefficient ( $\pm 0.1\%$  of reading  $\pm 0.5$  digits) /  $^{\circ}\text{C}$
  - Maximum voltage on the inputs: 50VDC maximum, no AC voltage
  - Maximum voltage between inputs and earth: 60VDC and AC maximum.

Range	Resolution	Accuracy
4 V	1 mV	$\pm(0.1\% \text{ of reading} \pm 6 \text{ digits})$
40 V	10 mV	

 Do not apply voltages greater than those specified above to the input terminals of the instrument, as this is liable to damage the instrument.

## 4 CARRYING OUT A MEASUREMENT


### 4.1 PREPARATION

To ensure your safety, the following safety procedures must be observed when using your C.A 6630:

- before opening the instrument to replace the batteries, disconnect the measurement leads from the battery being tested.
- do not mix old and new batteries, nor batteries of different types and specifications
- note and observe the polarity of the batteries before inserting them in the instrument
- do not short-circuit or damage used batteries or expose them to a naked flame. As this may cause them to explode.

### 4.2 OPERATING THE INSTRUMENT

- connect the red measurement lead to the "+" terminal of the instrument and the black measurement lead to the "-" terminal of the instrument
- switch the C.A 6630 on by pressing key ①
- connect the red contact tip to the positive terminal of the battery to be tested and the black contact tip to the negative terminal of the battery to be tested.

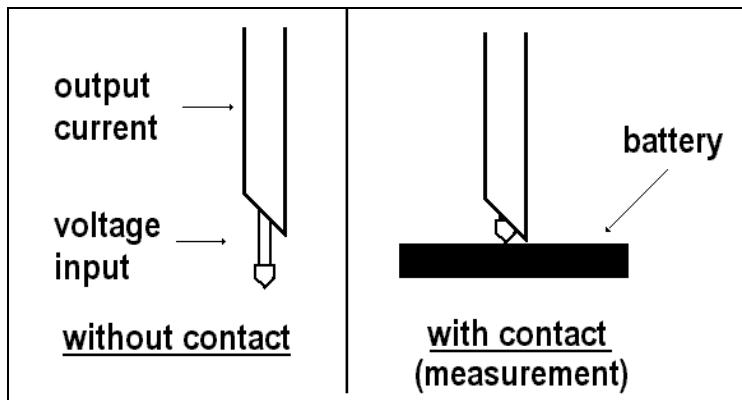

- select the resistance and voltage ranges using the **V-RANGE** and  **$\Omega$ -RANGE** keys.
- read the measurement results (resistance and DC voltage) directly on the display unit.


**Remarks:**

- if the reading is Outside the Limits for the range (resistance and voltage), "OL" lights.
- in case of malfunction of the AC test current, "----" is displayed.

### 4.3 ZERO ADJUSTMENT (REL)

The zero adjustment (or measurement lead compensation) function serves to quantify the influence of the measurement leads and deduct it from the measurement results.

The results of the zero adjustment will then be taken as the measurement zero (origin).

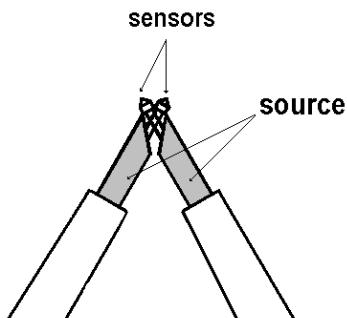

- short-circuit the red and black measurement contact tips as shown opposite
- press the **REL** key: **R** is then displayed and the resistance and voltage values are set to zero
- the connections to the battery to be tested can now be carried out.

**Warning:**

*The lead compensation applies only to the measurement range selected beforehand and only until the instrument is switched off.*

## 5 USING THE COMPARATOR FUNCTION

### 5.1 COMPARATOR

The comparator function enables you to compare the measured values to programmed reference values (high and low limits for the internal resistance and a high limit for the battery voltage level).

This comparison offers an evaluation of the measurement result, indicated by the lighting of one of the LEDs (PASS, WARNING, FAIL) and the possible activation of a warning beep.

### 5.2 SETTING THE COMPARATOR PARAMETERS

99 comparators or reference values can be parameterised and stored.

To parameterise a comparator:

1. switch the C.A 6630 on by pressing the key ①.
2. press the **SET** key for 2 seconds. **[COMP.SET]** is then displayed to allow access to the comparator parameter setting mode:
3. use the ▲ and ▼ keys to select the number of the comparator (between 01 and 99).
4. once a comparator number has been selected, adjust the limit values using the ► key:
  - **1st press:** low resistance limit – the first 2 digits flash
    - use the **Ω -RANGE** key to select the range
    - use the ▲ & ▼ keys to set the values of these 2 digits
  - **2nd press:** low resistance limit – the last 2 digits flash
    - use the ▲ & ▼ keys to set the values of these 2 digits
  - **3rd press:** high resistance limit – the first 2 digits flash
    - use the **Ω -RANGE** key to select the range
    - use the ▲ & ▼ keys to set the values of these 2 digits
  - **4th press:** high resistance limit – the last 2 digits flash
    - use the ▲ & ▼ keys to set the values of these 2 digits
  - **5th press:** high voltage limit – the first 2 digits flash
    - use the **V-RANGE** key to select the range
    - use the ▲ & ▼ keys to set the values of these 2 digits

- **6th press:** high voltage limit – the last 2 digits flash  
- use the ▲ & ▼ keys to set the values of these 2 digits

To programme the parameters of the next comparator, repeat steps 3 & 4 of the procedure above.

To exit from the parameter set mode, press the **SET** key.

### 5.3 COMPARATOR RESULTS

Interpreting the comparator results:

<b>Resistance Voltage</b>	<i>Low resistance limit</i>		<i>High resistance limit</i>
	Low value	intermediate value	high value
Low value <i>high voltage</i>  limit High value	WARNING LED + beep Warning !	WARNING LED + beep Warning !	FAIL LED + beep <b>Battery Not OK!</b>
	PASS LED <b>Battery OK !</b>	WARNING LED + beep Warning !	FAIL LED + beep <b>Battery Not OK!</b>

### 5.4 ACTIVATING / DEACTIVATING THE COMPARATOR FUNCTION

1. press **SET** to activate the comparator function. **COMP** is displayed, indicating that the comparison will be made once the measurement has been carried out.
2. the comparator used is the last one selected before the instrument was last switched off. To select another one from among the 99 possible, press ▲ and ▼.
3. to activate the warning beep accompanying the **WARNING** and **FAIL** ratings of the comparator, press **(●)(●)**. This same symbol appears on the display unit. To deactivate it, press **(●)(●)** again.
4. to deactivate the comparator function, press **SET** again.

## 6 USING THE MEMORY STORE FUNCTION

### 6.1 MANUAL STORAGE (999 LOCATIONS)

#### 6.1.1 Storing measurement data in the memory

To store a measurement result in the memory: after the measurement has been carried out, press **M** MEMORY; "DATA **M** NO XXX" is then displayed for 1 second, indicating the number of the location where the result has been stored.

#### 6.1.2 Reading stored data

To read stored data, press the **R** READ key; "DATA **R** NO XXX" is then displayed.

To select the location, press **▲** and **▼**.

To exit the memory read mode, press **R** READ again.

### 6.2 CONTINUOUS DATA STORAGE: DATA LOGGER MODE (9600 LOCATIONS)

1. press the **HOLD** key for 2 seconds: **INTV** is then displayed.  
Adjust the time interval (from 1 to 255 seconds) between 2 samples using the **▲** and **▼** keys.  
To exit this program, press **SET**.
2. to activate the **data logger mode**, press the **M** MEMORY key for 2 seconds:  
**M** is then displayed and flashes each time a sample is stored.
3. to stop the **data logger mode**, press the **M** MEMORY key.

**Warning:** the data recorded in data logger mode cannot be read directly from the C.A 6630 itself. The recorded measurements must be transferred firstly to a PC (software supplied with the instrument).

### 6.3 ERASING STORED DATA

When the memory is full, "Full" is displayed, indicating that further storage is impossible.

To erase the stored data:

1. switch the C.A 6630 off by pressing **(I)** key.
2. then hold the **M** MEMORY key down while switching the C.A 6630 back on (**I** key). **Clr** is then displayed to confirm the deletion of the stored data.

## 7 MAINTENANCE



Except for the batteries, the instrument contains no parts that can be replaced by personnel who have not been specially trained and accredited. Any unauthorized repair or replacement of a part by an "equivalent" may gravely impair safety.

### 7.1 REPLACING THE BATTERIES

The appearance of the **BT** symbol on the display unit indicates that the battery charge is too low for carrying out further measurements.

The batteries must then be replaced: 6 x 1.5V batteries (AA type).

Battery replacement procedure:

- disconnect all measurement leads
- switch the instrument off
- open the battery compartment on the rear panel of the instrument (1 screw to be unscrewed)
- replace the used batteries with new batteries of equivalent specifications
- close the battery compartment

### 7.2 STORING THE INSTRUMENT

If the instrument is to be stored for a period of more than 2 months, remove the batteries.

### 7.3 CLEANING

It is imperative that the instrument be disconnected from any source of electricity. Use a soft cloth, dampened with soapy water. Rinse with a wet cloth and dry quickly using a dry cloth or pulsed dry air. Do not use alcohol, hydrocarbons, or other solvents.

## **8 WARRANTY**

---

Except as otherwise stated, our warranty is valid for **24 months** starting from the date on which the equipment was sold. The extract from our General Conditions of Sale is available on our website.

[www.chauvin-arnoux.com/en/general-terms-of-sale](http://www.chauvin-arnoux.com/en/general-terms-of-sale)

The warranty does not apply in the following cases:

- Inappropriate use of the equipment or use with incompatible equipment;
- Modifications made to the equipment without the explicit permission of the manufacturer's technical staff;
- Work done on the device by a person not approved by the manufacturer;
- Adaptation to a particular application not anticipated in the definition of the equipment or not indicated in the user's manual;
- Damage caused by shocks, falls, or floods.

## **9 DELIVERY CONDITION**

---

### **C.A 6630 Battery tester**

Delivered with:

- 1 set of 2 x 1m measurement leads with retractable contact tip ends,
- 1 software to read the data measured by the instrument in real time,
- 1 apparatus/PC connecting lead.

### **Replacement parts:**

Set of leads for C.A 6630

(set of 2 x 1m measurement leads with retractable contact tip ends)

For the accessories and spares, consult our web site:

[www.chauvin-arnoux.com](http://www.chauvin-arnoux.com)

# INHALTSVERZEICHNIS

<b>1 ZUSAMMENFASSUNG.....</b>	<b>41</b>
1.1 DER TESTER .....	41
<b>2 BESCHREIBUNG.....</b>	<b>42</b>
2.1 DER TESTER .....	42
2.2 ANZEIGE.....	44
<b>3 SPEZIFIKATIONEN.....</b>	<b>46</b>
3.1 GENERELLE EIGENSCHAFTEN .....	46
3.2 ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN.....	47
<b>4 EINE MESSUNG VORNEHMEN .....</b>	<b>48</b>
4.1 VORBEREITUNG .....	48
4.2 EINSATZ .....	48
4.3 NULLABGLEICH (REL) .....	49
<b>5 EINSATZ DES KOMPARATORS.....</b>	<b>50</b>
5.1 KOMPARATOR .....	50
5.2 PARAMETRISIERUNG DES KOMPARATORS .....	50
5.3 RESULTATE DES KOMPARATORS .....	51
5.4 AKTIVIEREN / DEAKTIVIEREN DES KOMPARATOR-FUNKTION .....	51
<b>6 FUNKTION ABSPEICHERN .....</b>	<b>52</b>
6.1 MANUELLE ABSPEICHERUNG (999 ORTE) .....	52
6.1.1 <i>Abspeicherung.....</i>	52
6.1.2 <i>Wiedergabe des abgespeicherten Daten.....</i>	52
6.2 LAUFENDE ABSPEICHERUNG: DATA LOGGER MODUS (9600 SPEICHERORTE).....	52
6.3 LÖSCHEN DER GESPEICHERTEN DATEN .....	52
<b>7 UNTERHALT .....</b>	<b>53</b>
7.1 ERSETZEN DER BATTERIEN .....	53
7.2 LAGERUNG DES GERÄTES .....	53
7.3 REINIGUNG .....	53
<b>8 GARANTIE .....</b>	<b>54</b>
<b>9 LIEFERUMFANG .....</b>	<b>55</b>

Sie haben sich für einen Batterietester C.A 6630 entschieden und wir danken Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen.

Um den bestmöglichen Nutzen daraus zu erzielen:

- **Lesen** Sie bitte aufmerksam diese Gebrauchsanleitung, bevor Sie zum ersten Mal den Batterietester C.A 6630 in Betrieb nehmen
- **Beachten** Sie unbedingt die Vorsichtsmassnahmen.

### Bedeutung der gerätesybole

	Der durchgestrichene Müllleimer bedeutet, dass das Produkt in der Europäischen Union gemäß der Richtlinie WEEE 2012/19/UE einer Abfalltrennung zur Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten unterzogen werden muss.
	Gefahr! Sobald dieses Gefahrenzeichen auftritt, ist der Bediener verpflichtet, die Anleitung zu Rate zu ziehen.
	Die CE-Kennzeichnung bestätigt die Übereinstimmung mit der europäischen Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, der Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2014/30/EU, sowie der RoHS-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe 2011/65/EU und 2015/863/EU.
	ACHTUNG! Gefahr eines elektrischen Stromschlags. Die Spannung der mit diesem Zeichen gekennzeichneten Teile kann $\geq 120$ VDC betragen. Aus Sicherheitsgründen erscheint dieses Symbol, sobald eine entsprechende Spannung erzeugt wird.
	Das Gerät ist durch eine doppelte oder verstärkte Isolierung geschützt. Das Gerät ist durch eine doppelte Isolierung geschützt.
	Wechselstrom.

## VORSICHTSMASSNAHMEN

**Um die Gefahr eines Stromschlags oder einer Körperverletzung zu vermeiden:**

- Beachten Sie die empfohlenen Einsatzbedingungen: Temperatur, Feuchtigkeit, Höhe, Verschmutzungsgrad....
- Setzen Sie nur die mit dem Gerät gelieferten Zubehörteile ein. Sie entsprechen den geltenden Sicherheitsnormen.
- Setzen Sie nur den richtigen Typ und Wert von Batterien ein, da Sie sonst die Zerstörung des Gerätes und die Annulation der Garantie riskieren.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht mehr benutzen.
- Stellen Sie sicher, dass keine Klemmen angeschlossen sind und dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie das Gerät öffnen. Sämtliche Wiederinstandstellungs- und Kalibrierarbeiten müssen durch kompetente Fachleute ausgeführt werden.

**Um eine Beschädigung des Kalibrators zu vermeiden:**

- Messen Sie keine Spannungen über 50V, da Sie sonst die Beschädigung des Gerätes und die Annulation der Garantie riskieren
- Messen Sie keine Wechselspannung, da Sie sonst die Beschädigung des Gerätes und die Annulation der Garantie riskieren
- Nachdem Sie eine Hochspannungs-Batterie gemessen haben, sollten Sie die Messkabel kurzschließen, bevor Sie eine weitere Messung vornehmen. Sie vermeiden damit eine eventuelle DC-Kapazität, die eventuell eine Batterie niedrigerer Spannung beschädigt.

# 1 ZUSAMMENFASSUNG


---

## 1.1 DER TESTER

- Dieser Batterietester wurde entworfen, um den internen Widerstand und die Spannung in der offenen Schaltung von säure/Blei, Nickel/Cadmium, Lithium/Ionen oder Nickel/Metall-Batterien zu messen.
- Die doppelte Anzeige erlaubt zudem das gleichzeitige Ablesen des internen Widerstands und der Spannung.
- Um den internen Widerstand zu messen, verwendet dieser Tester die 4-Draht-Methode. Diese Methode erlaubt es, genauere Messresultate zu erzielen.
- Um das Resultat zu analysieren und um schnell eine Beschädigung der Batterie festzustellen, besitzt dieser Tester 99 Referenzwerte (Funktion Komparator). Das gefundene Resultat wird demzufolge mit dem theoretischen Wert verglichen.


## 2 BESCHREIBUNG

### 2.1 DER TESTER

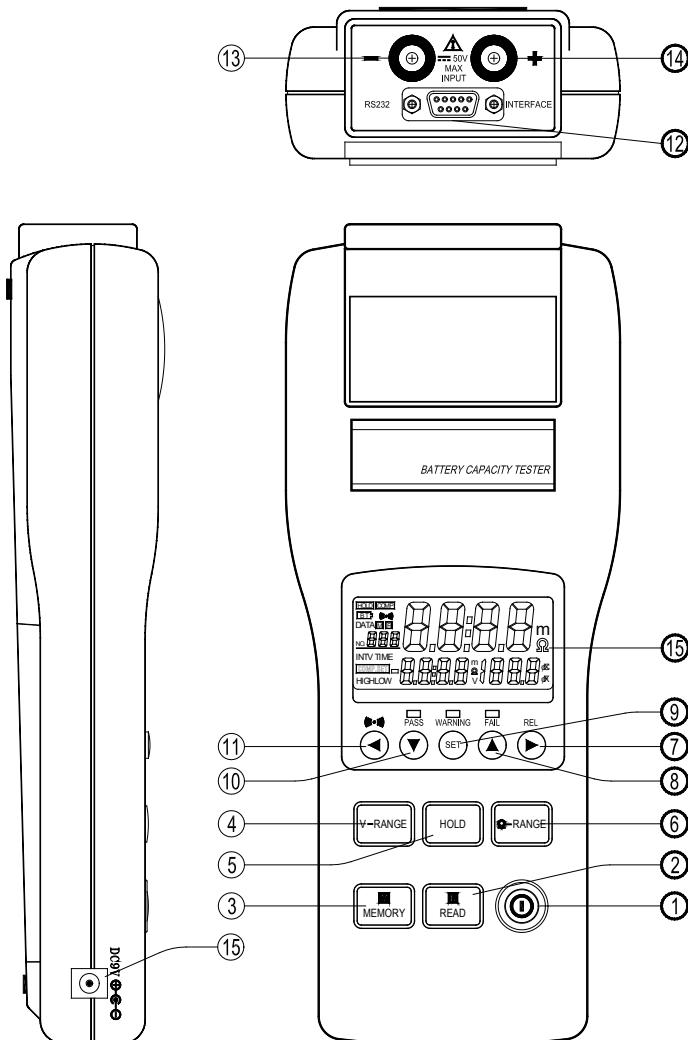

<b>1</b>		Ein-/Ausschaltknopf
<b>2</b>	<b>READ</b>	Wiedergabe der gespeicherten Daten
<b>3</b>	<b>MEMORY</b>	- Abspeicherung der Messresultate - 2 Sek. drücken: Aktivierung/Deaktivierung des Data Logger Modus
<b>4</b>	<b>V-RANGE</b>	Selektion des Spannungsbereiches (4V, 40V)
<b>5</b>	<b>HOLD</b>	- Aktivieren/Deaktivieren der HOLD-Funktion - 2 Sek. drücken: Programmierung der Zeitintervalle beim Registrieren im Data Logger Modus
<b>6</b>	<b><math>\Omega</math> - RANGE</b>	Selektion des Widerstandsbereiches (40m $\Omega$ , 400m $\Omega$ , 4 $\Omega$ , 40 $\Omega$ )
<b>7</b>	<b>REL</b>	- Verschieben des Cursors nach rechts - Resultat auf Null setzen (Kompensation der Kabel)
<b>8</b>		Erhöht den angezeigten Wert
<b>9</b>	<b>SET</b>	- Aktivieren/Deaktivieren der Komparator-Funktion - 2 Sek. drücken: Zugriff zum Parametrisieren der 99 Komparatoren
<b>10</b>		Reduziert den angezeigten Wert
<b>11</b>		- Verschieben des Cursors nach links - Aktivieren/Deaktivieren des Alarms (beep)
<b>12</b>	<b>RS-232</b>	Kommunikations-Schnittstelle
<b>13</b>	<b>Anschluss -</b>	Anschluss für das schwarze Messkabel
<b>14</b>	<b>Anschluss +</b>	Anschluss für das rote Messkabel

## 2.2 ANZEIGE

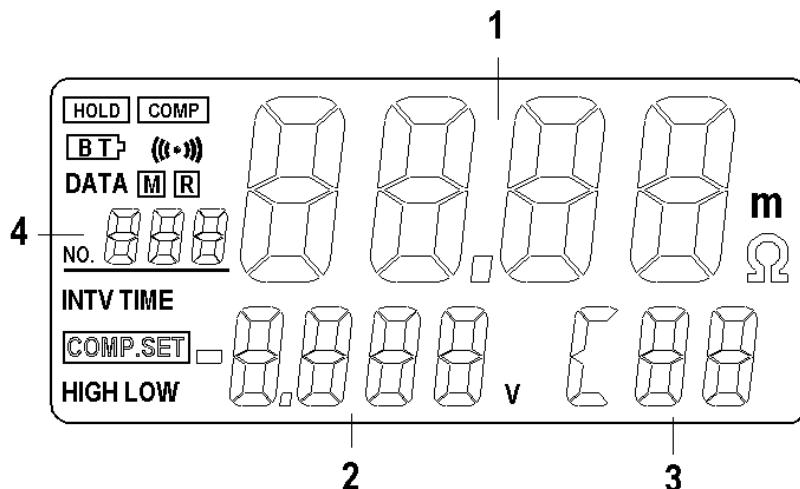

<b>1</b>	Anzeige des gemessenen Widerstands oder der begrenzten parametrisierten Widerstandswerte in Bezug auf den Komparator
<b>2</b>	Anzeige der gemessenen Spannung oder der begrenzten parametrisierten Spannung in Bezug auf den Komparator
<b>3</b>	Anzahl der aktiven Komparatoren (aus den 99 programmierbaren)
<b>4</b>	Anzahl der Speicherorte

## SYMBOLE

<b>MΩ</b>	Einheit des Widerstandwertes
<b>V</b>	Einheit der Spannungswerte
<b>HOLD</b>	HOLD Funktion aktiviert: Das Resultat wird dauernd angezeigt
<b>COMP</b>	Komparator-Funktion aktiviert
<b>BT</b>	Schwacher Ladungszustand der Batterie
<b>●))()</b>	Alarm aktiviert (beep)
<b>DATA R</b>	Aktivieren des Wiedergabemodus der manuellen Speicherung
<b>DATA M</b>	Aktivieren des Modus manuelle Abspeicherung
<b>M</b>	Data Logger Modus läuft, dieses Symbol blinkt bei jeder abgespeicherten Erfassung
<b>INTV</b>	Parametrisierung des Data Logger Modus: Zeitintervall zwischen 2 Erfassungen (1~255s)
<b>COMP.SET</b>	Aktivieren der Parametrisierung des Komparators
<b>HIGH</b>	Obere Limite bezüglich Widerstand und Spannung des Komparators
<b>LOW</b>	Untere Limite bezüglich Widerstand des Komparators

## LED

Leuchten auf, sobald des Messresultat mit dem Komparator verglichen wurde

<b>PASS (LED grün)</b>	Zeigt an, dass die getestete Batterie konform ist (in Übereinstimmung mit den Grenzwerten des Komparators)
<b>WARNING (LED gelb)</b>	Zeigt an, dass die getestete Batterie sich in einem Zwischenstadium befindet (Gefahr der Beschädigung)
<b>FAIL (LED rot)</b>	Zeigt an, dass die getestete Batterie beschädigt ist

### 3 SPEZIFIKATIONEN

#### 3.1 GENERELLE EIGENSCHAFTEN

- Widerstandsmessung mittels AC 4-Draht Methode
- Akkukapazität des Prüflings: 0 bis 500 Ah.
- LCD Bildschirm zwei Anzeigen, Informations-Symbole und/oder Alarm und LEDs für die Anzeige des Resultats.
- Automatisches Abschalten des Gerätes nach 30 Minuten, ohne dass irgendwelche Tasten gedrückt werden müssen.
- Funktion Nullabgleich: Kompensation der Spannungsschaltung auf 0V
- Komparator Funktion: 99 Komparatoren können parametrisiert und im Gerät registriert werden (Obere und untere Widerstandslimite und Steuerung des Spannungs-Schwellwertes)
- Nach erfolgtem Vergleich zwischen dem Messresultat und dem ausgewählten Komparator leuchten die LEDs auf und werden gegebenenfalls durch ein Alarmsignal ergänzt.
- Möglichkeit, die Messresultate abzuspeichern: 999 Speicherplätze für die manuelle und 9600 Speicherplätze für die automatische Abspeicherung im Data Logger Modus.
- Kurzschluss-Spannung an den Klemmen: 3,5Vpp max.
- Funktionsbedingungen: 0°C bis 40°C bei 80% relativer Feuchtigkeit RH (keine Kondensation)
- Lagerungsbedingungen: - 10°C bis 50°C bei 80% relativer Feuchtigkeit RH (keine Kondensation)
- Speisung des Gerätes / Batterie: 6 Batterien 1,5V (Typ AA)
- Verbrauch max.: 1,0VA
- Autonomie im Dauerbetrieb: zirka 7 Stunden
- Maximale Einsatzhöhe: 2000m.
- Abmessungen: 250mm x 100mm x 45mm
- Gewicht: zirka 500g (inklusive Batterien)

### 3.2 ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Die Genauigkeit der Messung hängt von den Messbedingungen ab.

- Die Garantiebestimmungen bezüglich Genauigkeit sind:
  - Temperatur: 23°C +/- 5°C
  - Feuchtigkeit: 80% RH maximum (ohne Kondensation).
  - Nullabgleich: nach Nulljustierung/Kompensation für jeden Bereich
- Widerstandsmessung:
  - Temperaturkoeffizient: ( $\pm 0.1\%$  der Erfassung  $\pm 0.5$  Digits) / °C
  - Frequenz des Messstroms: 1kHz  $\pm 10\%$
  - Messspannung: 1,5mVAC

Bereich	Auflösung	Messstrom	Genauigkeit
40 mΩ	10 µΩ	ca. 37,5 mA	$\pm(1\% \text{ der Erfassung} \pm 8 \text{ Digits})$
400 mΩ	100 µΩ	ca. 3,75 mA	
4 Ω	1 mΩ	ca. 375 µA	
40 Ω	10 mΩ	ca. 37,5 µA	

- Spannungsmessung:
  - Temperaturkoeffizient ( $\pm 0.1\%$  der Erfassung  $\pm 0.5$  Digits) / °C
  - Maximale Spannung an den Anschlüssen: 50VDC maximum, kein Wechselstrom
  - Maximale Spannung zwischen Anschlüssen und Erdung: 60VDC und AC maximum.

Bereich	Auflösung	Genauigkeit
4 V	1 mV	$\pm(0,1\% \text{ de la lecture} \pm 6 \text{ digits})$
40 V	10 mV	



**Auf keinen Fall höhere Spannungen an die Anschlussklemmen anlegen als unten aufgeführt ! Dies könnte das Gerät beschädigen !**

## 4 EINE MESSUNG VORNEHMEN


### 4.1 VORBEREITUNG

Um größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten, müssen folgende Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden:

- Entfernen Sie die Messkabel von der Batterie, bevor Sie das Gerät für den Batteriewechsel öffnen.
- Vermischen Sie keine alten und neuen Batterien und verwenden Sie keine Batterien unterschiedlichen Typs und unterschiedlicher Eigenschaften
- Vergewissern Sie sich bezüglich Polarität der Batterien, bevor Sie in das Gerät einlegen
- Beschädigen Sie die Batterien nicht und werfen Sie nicht ins Feuer. Dies könnte eine Explosion verursachen.

### 4.2 EINSATZ

- Verbinden Sie das rote Messkabel mit der « + » Klemme des Gerätes und das schwarze Messkabel mit der « - » Klemme des Gerätes
- Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie auf die Taste ①
- Verbinden Sie die rote Messspitze mit der Positivklemme der zu testenden Batterie und die schwarze Messspitze mit der Negativklemme der zu testenden Batterie.

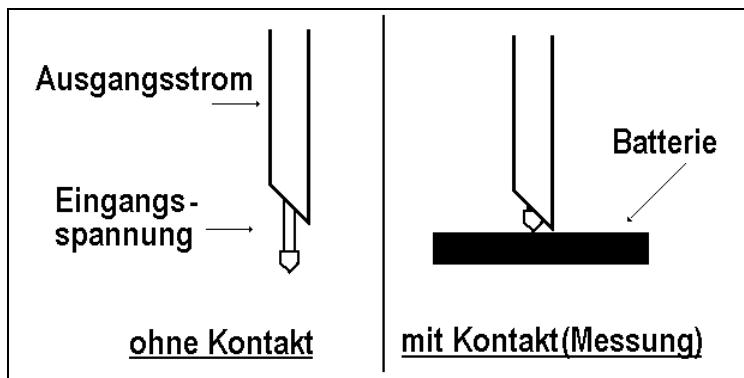

- Wählen Sie den Spannungs- und Widerstandsbereich mit den Tasten **V-RANGE** und  **$\Omega$ -RANGE**.
- Lesen Sie die Messresultate (Widerstand und DC Spannung) direkt auf der Anzeige ab.


**Bemerkungen:**

- Falls der Bereich(Widerstand und Spannung) überschritten wird, leuchtet "OL" auf.
- Falls abnormaler AC Teststrom auftritt, erscheint, "----" auf der Anzeige

**4.3 NULLABGLEICH (REL)**

Die Funktion des Nullabgleichs (oder Kompensation der Messkabel) dient dazu, den Einfluss der Messkabel zu quantifizieren und vom Messresultat abzuziehen.

Die Resultate des Nullabgleichs werden anschließend wie ein Nullwert bei Messbeginn betrachtet.

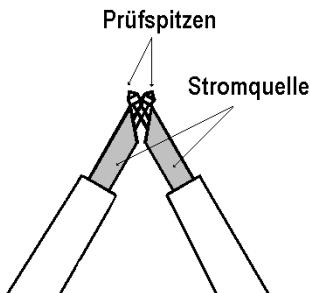

- Schließen Sie die rote und die schwarze Messspitze kurz
- Drücken Sie die Taste **REL**: leuchtet nun auf und die Widerstands- und Spannungswerte werden auf Null gesetzt.
- Nun kann die zu prüfende Batterie angeschlossen werden.

**Wichtig:**

*Die Kompensation der Anschlusskabel gilt nur für den vorher ausgewählten Messbereich und nur bis zum Ausschalten des Gerätes.*

## 5 EINSATZ DES KOMPARATORS

### 5.1 KOMPARATOR

Der Komparator ermöglicht den Vergleich zwischen den gemessenen und den programmierten Referenzwerten (Obere und untere Limite für den internen Widerstand und obere Limite für das Spannungsniveau der Batterie)

Von diesem Vergleich wird eine Schätzung des Messresultates abgezogen und die LEDs leuchten entsprechend auf (PASS, WARNING, FAIL) ; gegebenenfalls ertönt ein Warnsignal.

### 5.2 PARAMETRISIERUNG DES KOMPARATORS

99 Komparatoren oder Referenzwerte können parametrisiert und abgespeichert werden.

Um einen Komparator zu parametrisieren:

1. Schalten Sie den C.A 6630 durch Tastendruck auf **①** ein
2. Drücken Sie Taste **SET** während 2 Sekunden. **COMP.SET** leuchtet auf und erlaubt somit das Parametrisieren des Komparators.
3. Benutzen Sie **▲** und **▼** um die Nummer des Komparators (zwischen 01 und 99) auszuwählen
4. Sobald Sie die Nummer des Komparators ausgewählt haben, können Sie die Grenzwerte mittels Taste einstellen **▶** :
  - **1er Tastendruck:** Unterer Widerstandswert – die zwei ersten Digits blinken
    - benutzen Sie die Taste **Ω-RANGE** um den Bereich auszuwählen
    - benutzen Sie die Tasten **▲** und **▼** um die Werte dieser 2 Digits zu bestimmen
  - **2er Tastendruck:** Unterer Widerstandwert– die letzten 2 Digits blinken
    - benutzen Sie die Tasten **▲** und **▼** um die Werte dieser 2 Digits zu bestimmen
  - **3er Tastendruck:** Oberer Widerstandswert – die ersten 2 Digits blinken
    - benutzen Sie die Taste **Ω-RANGE** um den Bereich auszuwählen
    - benutzen Sie die Tasten **▲** und **▼** um die Werte dieser 2 Digits zu bestimmen
  - **4er Tastendruck:** Oberer Widerstandswert – die letzten 2 Digits blinken
    - benutzen Sie die Tasten **▲** und **▼** um die Werte dieser 2 Digits zu bestimmen

- 5er Tastendruck:** Oberer Spannungswert – die ersten 2 Digits blitzen
  - benutzen Sie die Taste **V-RANGE** um den Bereich zu bestimmen
  - benutzen Sie die Tasten **▲** und **▼** um die Werte dieser 2 Digits zu bestimmen
- 6er Tastendruck:** Oberer Spannungswert – die 2 letzten Digits blitzen
  - benutzen Sie die Tasten **▲** und **▼** um die Werte dieser 2 Digits zu bestimmen

Um den folgenden Komparator zu parametrisieren, wiederholen Sie die Schritte 3 & 4 der untenstehenden Prozedur. Um den Parametrisierungs-Modus zu verlassen, drücken Sie die Taste **SET**.

### 5.3 RESULTATE DES KOMPARATORS

Interpretation der Komparator-Resultate:

	Unterer Widerstandswert	Oberer Widerstandswert	
Widerstand Spannung	Unterer Wert	Mittelwert	Oberer Wert
Unterer Wert <i>Obere Spannungs-</i> Limiten	<b>LED WARNUNG + beep Achtung !</b>	<b>LED WARNUNG + beep Achtung !</b>	<b>LED FAIL + beep Batterie schlecht !</b>
Oberer Wert	<b>LED PASS Batterie OK !</b>	<b>LED WARNUNG + beep Achtung !</b>	<b>LED FAIL + beep Batterie schlecht !</b>

### 5.4 AKTIVIEREN / DEAKTIVIEREN DES KOMPARATOR-FUNKTION

1. Drücken Sie **SET** um die Komparator-Funktionen zu aktivieren. **COMP** leuchtet auf und zeigt an, dass der Vergleich stattfinden wird, sobald die Messung abgeschlossen ist.
2. Es wird derjenige Komparator berücksichtigt, welcher als letzter vor dem Abschalten des Gerätes ausgewählt wurde. Um einen anderen aus den 99 möglichen auszuwählen, drücken Sie die Tasten **▲** und **▼**.
3. Um den Alarm der Schätzung **WARNING** und **FAIL** des Komparators zu aktivieren, drücken Sie auf **(●)()**. Das gleiche Symbol erscheint nochmals auf der Anzeige. Um es zu deaktivieren, drücken Sie erneut auf **(●)()**.
4. Um die Komparator-Funktion zu deaktivieren, drücken Sie auf **SET**.

## 6 FUNKTION ABSPEICHERN

### 6.1 MANUELLE ABSPEICHERUNG (999 ORTE)

#### 6.1.1 Abspeicherung

Um ein Messresultat abzuspeichern: nach Abschluss der Messung drücken Sie auf **M MEMORY**; "DATA **M** NO XXX" leuchtet während 1 Sekunde auf und gibt dann die Nummer des Ortes an, wo das Resultat abgespeichert wurde.

#### 6.1.2 Wiedergabe des abgespeicherten Daten

Um abgespeicherte Daten wieder zu lesen, drücken Sie auf die Taste **R READ**; "DATA **R** NO XXX" wird angezeigt.

Um den Ort anzuwählen, drücken Sie auf 5 und 6.

Um den Modus Wiedergabe zu verlassen, drücken Sie nochmals auf **R READ**.

### 6.2 LAUFENDE ABSPEICHERUNG: DATA LOGGER MODUS (9600 SPEICHERORTE)

1. Drücken Sie während 2 Sekunden auf die Taste **HOLD: INTV** wird angezeigt. Bestimmen Sie dann den Zeitintervall (von 1 bis 255 Sekunden) zwischen 2 Samples mit den Tasten 5 und 6. Um die Programmierung zu verlassen, drücken Sie auf **SET**.
2. Um den Data Logger Modus zu aktivieren, drücken Sie die Taste **M MEMORY** während 2 Sekunden: **M** wird angezeigt und blinkt bei jeder Abspeicherung.
3. Um den Data Logger Modus zu stoppen, drücken Sie auf die Taste **M MEMORY**.

*Achtung: Im Data Logger Modus ist die Wiedergabe der registrierten Daten nicht direkt ab C.A 6630 möglich. Die Messdaten müssen zuerst auf einen PC übertragen werden (Software wird mit dem Gerät geliefert).*

### 6.3 LÖSCHEN DER GESPEICHERTEN DATEN

Sobald der Speicher voll ist, wird "Full" angezeigt. Es können keine weiteren Speicherungen vorgenommen werden.

Um die gespeicherten Daten zu löschen:

1. schalten Sie den C.A 6630 durch Knopfdruck aus: **I**
2. halten Sie die Taste **M MEMORY** gedrückt, indem Sie den C.A 6630 (Taste **I**) wieder einschalten. **Clr** erscheint nachher, um das Löschen der gespeicherten Daten zu bestätigen.

## 7 UNTERHALT



Außer der Batterien enthält das Gerät keine Teile, die von nicht ausgebildetem oder nicht zugelassenem Personal ausgetauscht werden dürfen. Jeder unzulässige Eingriff oder Austausch von Teilen durch sog. „gleichwertige“ Teile kann die Gerätesicherheit schwerstens gefährden.

### 7.1 ERSETZEN DER BATTERIEN

Das Symbol **BT** auf der Anzeige weist darauf hin, dass die Ladung der Batterie für weitere Messungen ungenügend ist. Die Batterien müssen demzufolge ersetzt werden: 6 Batterien 1,5V.

Vorgehen beim Ersetzen:

- entfernen Sie alle Messkabel
- schalten Sie das Gerät ab
- öffnen Sie das Batteriefach auf der hinteren Seite des Gerätes (1 Schraube muss gelöst werden)
- ersetzen Sie die gebrauchten Batterien durch neue gleiche Batterien
- verschließen Sie das Batteriefach wieder

### 7.2 LAGERUNG DES GERÄTES

Falls das Gerät mehr als 2 Monate gelagert werden muss, empfiehlt es sich, die Batterien herauszunehmen.

### 7.3 REINIGUNG

Das Gerät muss von jeglicher Stromquelle komplett getrennt sein.

Benutzen Sie ein weiches Reinigungstuch, welches sie leicht mit Wasser und etwas Seife anfeuchten. Reinigen Sie das Gerät mit dem feuchten Reinigungstuch und trocknen sie es anschließend mit einem trockenen Reinigungstuch oder mittels Luftzug. Benutzen Sie keinen Alkohol und keine aggressiven Mittel.

## 8 GARANTIE

---

Unsere Garantie erstreckt sich, soweit nichts anderes ausdrücklich gesagt ist, auf eine Dauer von **24 Monaten** nach Überlassung des Geräts. Ein Auszug aus unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen ist auf unserer Website erhältlich.

[www.chauvin-arnoux.com/de/allgemeine-geschaeftsbedingungen](http://www.chauvin-arnoux.com/de/allgemeine-geschaeftsbedingungen)

Eine Garantieleistung ist in folgenden Fällen ausgeschlossen:

- Bei unsachgemäßer Benutzung des Geräts oder Benutzung in Verbindung mit einem inkompatiblen anderen Gerät
- Nach Änderungen am Gerät, die ohne ausdrückliche Genehmigung der technischen Abteilung des Herstellers vorgenommen wurden.
- Nach Eingriffen am Gerät, die nicht von vom Hersteller dafür zugelassenen Personen vorgenommen wurden.
- Nach Anpassungen des Geräts an besondere Anwendungen, für die das Gerät nicht bestimmt ist oder die nicht in der Bedienungsanleitung genannt sind.
- In Fällen von Stößen, Stürzen oder Wasserschäden.

## 9 LIEFERUMFANG

---

### C.A 6630 Batterietester

Mitgeliefert werden:

- 2 Messkabel von 1 Meter, inklusive Zurückziehbahnen Messspitzen
- 1 Software zum Auslesen der vom Gerät gemessenen Daten in Echtzeit
- 1 Verbindungskabel zum PC

### Ersatz:

Messkabel von C.A 6630

(2 Messkabel von 1 Meter, inklusive Zurückziehbahnen Messspitzen)

Für Zubehör und Ersatzteile besuchen Sie bitte unsere Website.

[www.chauvin-arnoux.com](http://www.chauvin-arnoux.com)

## SOMMARIO

<b>1 PRESENTAZIONE .....</b>	<b>59</b>
1.1 IL TESTER.....	59
<b>2 DESCRIZIONE .....</b>	<b>60</b>
2.1 IL TESTER.....	60
2.2 DISPLAY .....	62
<b>3 SPECIFICHE .....</b>	<b>64</b>
3.1 CARATTERISTICHE GENERALI .....	64
3.2 CARATTERISTICHE ELETTRICHE .....	65
<b>4 EFFETTUARE UNA MISURA .....</b>	<b>66</b>
4.1 PREPARAZIONE.....	66
4.2 FUNZIONAMENTO .....	66
4.3 REGOLAZIONE DELLO ZERO (REL).....	67
<b>5 UTILIZZARE LA FUNZIONE COMPARATORE.....</b>	<b>68</b>
5.1 COMPARATORE.....	68
5.2 PROGRAMMAZIONE DEL COMPARATORE .....	68
5.3 RISULTATO DEL COMPARATORE .....	69
5.4 ATTIVARE / DISATTIVARE LA FUNZIONE COMPARATORE .....	69
<b>6 UTILIZZARE LA FUNZIONE MEMORIZZAZIONE .....</b>	<b>70</b>
6.1 MEMORIZZAZIONE MANUALE (999 POSIZIONI) .....	70
6.1.1 <i>Memorizzazione .....</i>	70
6.1.2 <i>Rilettura dei risultati memorizzati.....</i>	70
6.2 MEMORIZZAZIONE CONTINUA: MODALITÀ DATA LOGGER (9600 POSIZIONI) .....	70
6.3 CANCELLAZIONE DEI DATI MEMORIZZATI.....	70
<b>7 MANUTENZIONE .....</b>	<b>71</b>
7.1 SOSTITUZIONE DELLE PILE.....	71
7.2 IMMAGAZZINAMENTO DELL'APPARECCHIO .....	71
7.3 PULIZIA .....	71
<b>8 GARANZIA.....</b>	<b>72</b>
<b>9 STATO DI CONSEGNA .....</b>	<b>73</b>

Avete acquistato un tester di batterie C.A 6630 e vi ringraziamo per la fiducia.

Per ottenere il miglior servizio:

- **leggere** attentamente questo manuale di istruzioni prima di accendere o di utilizzare il C.A 6630 per la prima volta
- **rispettate** le precauzioni d'uso.

### Significato dei simboli utilizzati sull'apparecchio

	Cernita selettiva dei rifiuti per il riciclo dei materiali elettrici ed elettronici in seno all'Unione Europea. Conformemente alla direttiva DEEE 2012/19/UE: questo materiale non va trattato come rifiuto domestico.
	Rischio di pericolo. L'operatore s'impegna a consultare il presente libretto ogni volta che incontra questo simbolo di pericolo.
	La marcatura CE indica la conformità alla Direttiva europea Bassa Tensione 2014/35/UE, alla Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE e alla Direttiva sulla Limitazione delle Sostanze Pericolose RoHS 2011/65/UE e 2015/863/UE.
	ATTENZIONE! Rischio di folgorazione. La tensione delle parti contrassegnate da questo simbolo potrebbe essere $\geq 120$ Vdc. Per ragioni di sicurezza, questo simbolo sullo schermo appare non appena si genera tale tensione.
	Isolamento doppio oppure isolamento rinforzato.
	AC – Corrente alternata.

## PRECAUZIONI DI UTILIZZO

---

### Per evitare il rischio di scosse elettriche o lesioni personali:

- Rispettare le condizioni di utilizzo raccomandate: temperatura, umidità, altezza, grado di inquinamento...
- Utilizzare solo accessori forniti con l'apparecchio e conformi alle norme di sicurezza in vigore.
- Rispettate il valore ed il tipo di pile di alimentazione pena il rischio di deterioramento dell'apparecchio e l'annullamento della garanzia.
- Spegnere l'apparecchio se non viene utilizzato.
- Verificate che ogni boccola sia scollegata e che l'apparecchio sia spento prima di aprire il contenitore.
- Tutte le operazioni di manutenzione o verifica metrologica devono essere effettuati da personale competente e preparato.

### Per evitare di danneggiare il calibratore:

- Non misurare tensioni DC superiori a 50V pena il rischio di deterioramento dell'apparecchio e l'annullamento della garanzia.
- Non misurare tensioni AC pena il rischio di deterioramento dell'apparecchio e l'annullamento della garanzia.
- Dopo una misura di una batteria alta tensione e prima di effettuare un'altra misura, cortocircuitate i cordoni di misura per eliminare tutte le eventuali capacità DC residue.


# 1 PRESENTAZIONE

## 1.1 IL TESTER

- Questo tester di batterie è stato progettato per la misura delle resistenza interna e la tensione a circuito aperto delle batterie tipo acido/piombo, nickel / cadmio, litio / ioni o nickel / metal.
- Il doppio display permette la lettura simultanea della resistenza interna e della tensione.
- Per la misura di resistenza interna, questo tester utilizza il metodo a 4 fili. Questo metodo permette di compensare la resistenza dei cordoni di misura ed ottenere una misura più precisa.
- Per interpretare il risultato ed evitare il deterioramento delle batterie, il tester possiede 99 valori di riferimento (funzione comparatore). Il risultato trovato sarà confrontato al valore teorico.


## 2 DESCRIZIONE

### 2.1 IL TESTER

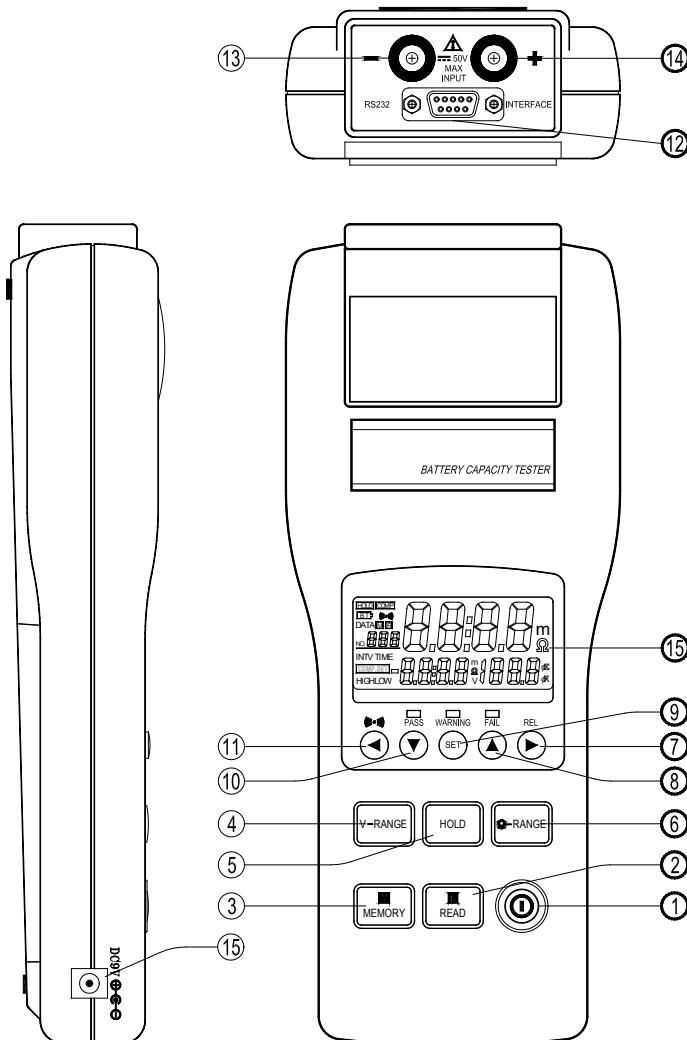

<b>1</b>		Tasto acceso/spento
<b>2</b>	 <b>READ</b>	Lettura dati memorizzati
<b>3</b>	 <b>MEMORY</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memorizzazione delle misure</li> <li>- Pressione 2s: attivazione / disattivazione modalità data logger</li> </ul>
<b>4</b>	<b>V-RANGE</b>	Selezione della portata di tensione (4V, 40V)
<b>5</b>	<b>HOLD</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attivazione / disattivazione della funzione HOLD</li> <li>- Pressione 2s: programmazione dell'intervallo di tempo della registrazione in modalità data logger</li> </ul>
<b>6</b>	<b>Ω - RANGE</b>	Selezione della portata di resistenza (40mΩ, 400mΩ, 4Ω, 40Ω)
<b>7</b>	 <b>REL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Consente lo spostamento del cursore verso destra</li> <li>- Azzeramento del risultato (compensazione dei cordoni di misura)</li> </ul>
<b>8</b>		Incremento del valore visualizzato
<b>9</b>	<b>SET</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attivazione / disattivazione della funzione comparatore</li> <li>- Pressione 2s: accesso alla programmazione dei 99 comparatori</li> </ul>
<b>10</b>		Decremento del valore visualizzato
<b>11</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Consente lo spostamento del cursore verso sinistra</li> <li>- Attivazione / disattivazione dell'indicatore sonoro (bip)</li> </ul>
<b>12</b>	<b>RS-232</b>	Interfaccia di comunicazione
<b>13</b>	<b>Ingresso -</b>	Ingresso per la connessione del cordone di misura nero
<b>14</b>	<b>Ingresso +</b>	Ingresso per la connessione del cordone di misura rosso

## 2.2 DISPLAY

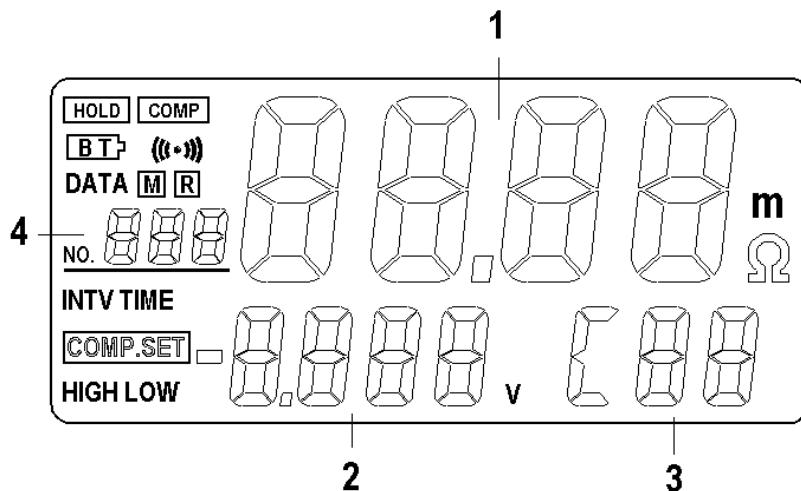

<b>1</b>	Visualizzazione della resistenza misurata o delle resistenze limite programmate in funzione del comparatore
<b>2</b>	Visualizzazione della tensione misurata o della tensione limite programmati in funzione del comparatore
<b>3</b>	Numero del comparatore attivato (scelta tra 99 programmi).
<b>4</b>	Numero della posizione di memoria.

## SIMBOLI

<b>MΩ</b>	unità resistenza
<b>V</b>	unità tensione
<b>HOLD</b>	funzione HOLD attivata: il risultato rimane fisso sul display
<b>COMP</b>	funzione comparatore attivata
<b>BT</b>	indicatore bassa carica delle batterie di alimentazione
<b>(●))</b>	indicatore sonoro (bip)
<b>DATA [R]</b>	attivazione della modalità di lettura manuale
<b>DATA [M]</b>	attivazione della modalità di memorizzazione manuale
<b>[M]</b>	modalità data logger in corso, questo simbolo lampeggia ad ogni memorizzazione
<b>INTV</b>	programmazione della modalità data logger: intervallo di tempo tra 2 campionamenti (1~255s)
<b>COMP.SET</b>	attivazione della programmazione del comparatore
<b>HIGH</b>	soglia limite alta in resistenza e tensione del comparatore
<b>LOW</b>	soglia limite bassa in resistenza del comparatore

## LED

Si illuminano quando il risultato della misura è confrontato ad un comparatore.

<b>PASS (led verde)</b>	indica che la batteria testata è conforme (sempre in rapporto ai limiti del comparatore).
<b>WARNING (led giallo)</b>	indica che la batteria testata è in condizioni intermedie (è in corso un deterioramento).
<b>FAIL (led rosso)</b>	indica che la batteria testata è deteriorata.

## 3 SPECIFICHE

### 3.1 CARATTERISTICHE GENERALI

- Misura della resistenza con metodo a 4 fili.
- Capacità della batteria da testare: da 0 a 500 Ah..
- Schermo LCD due livelli, simboli di avvertimento e/o allerta e led di segnalazione bontà risultato.
- Spegnimento automatico dell'apparecchio dopo 30 minuti senza alcuna pressione sui tasti.
- Funzione azzeramento: compensazione del circuito di tensione 0V.
- Funzione comparatore: possono essere programmati e registrati fino a 99 comparatori (soglie limite alta e bassa di resistenza e regolazione della soglia di tensione).
- Durante il confronto tra il risultato di misura e il comparatore selezionato, i led si illuminano e possono essere accompagnati se necessario, da un avvertimento sonoro.
- Possibilità di memorizzazione dei risultati di misura: 999 posizioni di memoria manuale e 9600 posizioni di memoria automatica dei campionamenti in modalità data logger.
- Tensione di corto circuito sui morsetti: 3,5Vpp max.
- Condizioni di funzionamento: 0°C a 40°C con 80% umidità relativa RH (senza condensa)
- Condizioni di immagazzinamento: - 10°C a 50°C con 80% umidità relativa RH (senza condensa)
- Alimentazione dell'apparecchio / batterie: 6 pile 1,5V (tipo AA)
- Potenza massima consumata: 1,0VA
- Autonomia in funzionamento continuo: circa 7 ore.
- Altezza massima di utilizzo: 2000m.
- Dimensioni : 250mm x 100mm x 45mm
- Peso: 500g circa (pile incluse)

### 3.2 CARATTERISTICHE ELETTRICHE

La precisione di misura dipende dalla condizioni di misura.

- Le condizioni di garanzia di precisione sono:
  - Temperatura: 23°C +/- 5°C
  - Umidità: 80% RH massima (senza condensa).
  - Regolazione dello zero: dopo la regolazione / compensazione per ciascuna portata.
- Misura de resistenza:
  - Coefficiente di temperatura: ( $\pm 0.1\%$  lettura  $\pm 0.5$  digit) / °C
  - Frequenza della corrente di misura: 1kHz  $\pm 10\%$
  - Tensione di misura: 1,5mVAC

Portata	Risoluzione	Corrente di misura	Precisione
40 mΩ	10 µΩ	37,5 mA circa	$\pm(1\% \text{ lettura} \pm 8 \text{ digit})$
400 mΩ	100 µΩ	3,75 mA circa	
4 Ω	1 mΩ	375 µA circa	
40 Ω	10 mΩ	37,5 µA circa	

- Misura della tensione:
  - Coefficiente di temperatura ( $\pm 0.1\%$  lettura  $\pm 0.5$  digit) / °C
  - Tensione massima sui morsetti di ingresso: 50VDC massimo, nessuna tensione AC
  - Tensione massima sui morsetti di ingresso e la terra: 60VDC e AC massimo

Portata	Risoluzione	Precisione
4 V	1 mV	$\pm(0.1\% \text{ lettura} \pm 6 \text{ digit})$
40 V	10 mV	

 Non collegare ai morsetti dell'apparecchio tensioni superiori differenti a quelle riportate in tabella. Rischio di danneggiare l'apparecchio.

## 4 EFFETTUARE UNA MISURA


### 4.1 PREPARAZIONE

Per la vostra sicurezza e per quella del CA6630, i consigli di sicurezza seguenti devono essere rispettati:

- prima di aprire l'apparecchio per la sostituzione delle batterie, scollegare i cordoncini di misura dalla batteria testata.
- non utilizzare vecchie pile, ne di caratteristiche diverse da quelle richieste
- osservare e rispettare la polarità delle pile prima di richiudere l'apparecchio
- non cortocircuitare le pile usate, non gettarle nel fuoco. Rischio di esplosione.

### 4.2 FUNZIONAMENTO

- collegare il cordone di misura rosso al morsetto « + » dell'apparecchio ed il cordone di misura nero al morsetto “-“ dell'apparecchio
- accendere il C.A 6630 tramite la pressione sul tasto **I**
- collegare il puntale di misura rosso sul morsetto positivo della batteria da testare e il puntale di misura nero sul morsetto negativo della batteria da testare.

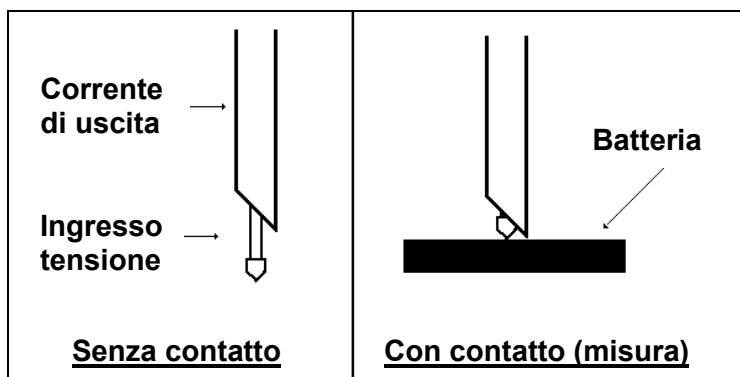

- selezionare la portata di resistenza e tensione tramite i tasti **V-RANGE** e  **$\Omega$ -RANGE**.
- leggere i risultati di misura (resistenza e tensione DC) direttamente sul display.


**Note:**

- in caso di superamento della portata (resistenza o tensione) viene visualizzato « OL ».
- in caso di anomalia di corrente di test AC viene visualizzato “----”.

### 4.3 REGOLAZIONE DELLO ZERO (REL)

La unione di regolazione dello zero (o compensazione dei cordoni di misura) serve a quantificare l'influenza dei cordoni di misura e sottrarla al risultato di misura.

I risultati della regolazione dello zero vengono quindi considerati come li nuovo zero di inizio misura.

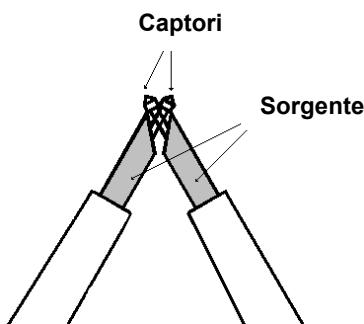

- corto circuitare i puntali di misura rosso e nero
- premere il tasto **REL**: viene visualizzato **R** mentre i valori di resistenza e tensione vengono azzerati
- è possibile quindi effettuare le connessioni alla batteria da testare.

**Attenzione:**

La compensazione dei cordoni è mantenuta sulla portata di misura selezionata, e solamente fino allo spegnimento dell'apparecchio.

## 5 UTILIZZARE LA FUNZIONE COMPARATORE

### 5.1 COMPARATORE

La funzione comparatore permette di confrontare i valori di misura ed i valori di riferimento programmati (soglie limite alta e bassa per la resistenza interna e soglia limite alta per il livello della tensione della batteria).

Il risultato di questa comparazione viene segnalato da un led che si illumina (PASS, WARNING, FAIL) ed eventualmente da un indicatore sonoro.

### 5.2 PROGRAMMAZIONE DEL COMPARATORE

Possono essere programmati e memorizzati fino a 99 comparatori o valori di riferimento.

Per programmare un comparatore:

1. accendere il C.A 6630 tramite la pressione sul tasto ①
2. premere il tasto **SET** per 2 secondi, si visualizza **COMP.SET**, quindi è possibile accedere alla modalità di programmazione del comparatore.
3. utilizzare i tasti **▲** e **▼** per selezionare il numero dei comparatori (tra 01 e 99).
4. una volta selezionato il numero dei comparatori, regolare i valori limite tramite il tasto 4:
  - **1a pressione:** soglia limite bassa di resistenza – le prime 2 cifre lampeggiano
    - utilizzare il tasto **Ω-RANGE** per selezionare la portata
    - utilizzare i tasti **▲** & **▼** per fissare i valori delle 2 cifre
  - **2a pressione:** soglia limite bassa di resistenza – le ultime 2 cifre lampeggiano
    - utilizzare i tasti **▲** & **▼** per fissare i valori delle 2 cifre
  - **3a pressione:** soglia limite alta di resistenza – le prime 2 cifre lampeggiano
    - utilizzare il tasto **Ω-RANGE** per selezionare la portata
    - utilizzare i tasti **▲** & **▼** per fissare i valori delle 2 cifre
  - **4a pressione:** soglia limite alta di resistenza – le ultime 2 cifre lampeggiano
    - utilizzare i tasti **▲** & **▼** per fissare i valori delle 2 cifre

- **5a pressione:** soglia limite alta di tensione – le prime 2 cifre lampeggiano
  - utilizzare il tasto **V-RANGE** per selezionare la portata
  - utilizzare i tasti **▲ & ▼** per fissare i valori delle 2 cifre
- **6a pressione:** soglia limite alta di tensione – le ultime 2 cifre lampeggiano
  - utilizzare i tasti **▲ & ▼** per fissare i valori delle 2 cifre

Per programmare i comparatori seguenti seguire i punti 3 & 4 della procedura descritta.

Per uscire dalla programmazione, premere il tasto **SET**.

### 5.3 RISULTATO DEL COMPARATORE

Interpretazione dei risultati del comparatore:

<i>Resistenza Tensione</i>	<i>limite basse de la résistance</i> Valore basso	<i>limite haute de la résistance</i> Valore intermedio	Valore alto
Valore basso <i>limite alto di tensione</i>	<i>led WARNING + bip Attenzione !</i>	<i>led WARNING + bip Attenzione !</i>	<i>led FAIL + bip Batteria difettosa !</i>
Valore alto	<i>led PASS Batteria OK !</i>	<i>led WARNING + bip Attenzione !</i>	<i>led FAIL + bip Batteria difettosa !</i>

### 5.4 ATTIVARE / DISATTIVARE LA FUNZIONE COMPARATORE

1. premere su **SET** per attivare la funzione comparatore, viene visualizzato **COMP** indicando che la comparazione verrà effettuata durante la misura.
2. il comparatore utilizzato è l'ultimo selezionato prima dello spegnimento dell'apparecchio. Per la selezione di un altro comparatore tra i 99 disponibili, premere i tasti **▲ e ▼**.
3. per attivare il segnale sonoro in relazione ai led **WARNING** e **FAIL** del comparatore, premere su **(●))**. Questo simbolo apparirà sul display. Per disattivarlo, premere ancora su **(●))**.
4. per disattivare la funzione, premere su **SET**.

## 6 UTILIZZARE LA FUNZIONE MEMORIZZAZIONE

### 6.1 MEMORIZZAZIONE MANUALE (999 POSIZIONI)

#### 6.1.1 Memorizzazione

Per memorizzare le misure: al termine della misura, premere **M MEMORY**; si visualizza "DATA **M** NO XXX" per 1 secondo indicando il numero della posizione dove verrà memorizzato il risultato.

#### 6.1.2 Rilettura dei risultati memorizzati

Per richiamare i risultati memorizzati, premere sul tasto **R READ**; si visualizza "DATA **R** NO XXX".

Per selezionare la posizione, premere sui tasti **▲** e **▼**.

Per uscire dalla modalità, premere ancora il tasto **R READ**.

### 6.2 MEMORIZZAZIONE CONTINUA: MODALITÀ DATA LOGGER (9600 POSIZIONI)

1. premere il tasto **HOLD** per 2 secondi: si visualizza **INTV**.  
Regolare l'intervallo di tempo (da 1 a 255 secondi) tra 2 campionamenti grazie ai tasti **▲** e **▼**.  
Per uscire dalla modalità, premere sul tasto **SET**.
2. per attivare la modalità data logger, premere sul tasto **M MEMORY** per 2 secondi: si visualizza e lampeggia **M** ad ogni memorizzazione.
3. per terminare la modalità data logger, premere sul tasto **M MEMORY**.

**Attenzione:** la rilettura dei risultati memorizzati in modalità data logger non è possibile direttamente dallo strumento. E' necessario trasferire le misure su PC (software fornito con l'apparecchio).

### 6.3 CANCELLAZIONE DEI DATI MEMORIZZATI

Quando la memoria è piena, si visualizza "Full". Ciò non consente di effettuare alcuna memorizzazione.

Per cancellare i dati memorizzati:

1. spegnere il C.A 6630 premendo il tasto **I**
2. mantenere premuto il tasto **M MEMORY** e accendere il C.A 6630 (tasto **I**).  
Si visualizza Clr a conferma della cancellazione dei risultati memorizzati.

## 7 MANUTENZIONE



Tranne le pile lo strumento non comporta pezzi sostituibili da personale non formato e non abilitato. Qualsiasi intervento non autorizzato o qualsiasi sostituzione di pezzi con pezzi equivalenti rischia di compromettere gravemente la sicurezza.

### 7.1 SOSTITUZIONE DELLE PILE

La comparsa del simbolo **B1** sul display indica che la carica delle pile è insufficiente per continuare le misure.

E' necessario sostituire le pile: 6 pile 1,5V.

Procedura di sostituzione:

- scollegare i cordoni di misura
- spegnere l'apparecchio
- aprire il comparto pile situato sulla parte posteriore dell'apparecchio (1 vite)
- sostituire le pile aventi caratteristiche equivalenti
- richiudere il comparto pile

### 7.2 IMMAGAZZINAMENTO DELL'APPARECCHIO

Se l'apparecchio non è utilizzato per periodi superiori ai 2 mesi, togliere le pile di alimentazione.

### 7.3 PULIZIA

L'apparecchio deve assolutamente essere scollegato da tutte le sorgenti elettriche. Utilizzare un panno umido, leggermente imbevuto di soluzione saponosa. Asciugare con panno asciutto o aria. Non utilizzare alcool, solventi o idrocarburi.

## **8 GARANZIA**

---

Salvo stipulazione espressa, la nostra garanzia si esercita **24 mesi** a decorrere dalla data di messa a disposizione del materiale. L'estratto delle nostre Condizioni Generali di Vendita è disponibile sul nostro sito internet.

[www.chauvin-arnoux.com/it/condizioni-general-di-vendita](http://www.chauvin-arnoux.com/it/condizioni-general-di-vendita)

La garanzia non si applica in seguito a:

- Utilizzo inappropriate dell'attrezzatura o utilizzo con materiale incompatibile;
- Modifiche apportate alla fornitura senza l'autorizzazione esplicita del servizio tecnico del fabbricante;
- Lavori effettuati sullo strumento da una persona non autorizzata dal fabbricante;
- Adattamento ad un'applicazione particolare, non prevista dalla progettazione del materiale o non indicata nel manuale d'uso;
- Danni dovuti ad urti, cadute o a fortuito contatto con l'acqua.

## **9 STATO DI CONSEGNA**

---

### **C.A 6630 Tester di batterie**

Fornito con:

- 1 set di 2 cordoni di misura da 1m terminanti con puntali di misura retrattili,
- 1 software per leggere in tempo reale i dati misurati dallo strumento,
- 1 cordone di collegamento apparecchio / PC

### **Ricambio:**

Cordoni di misura per C.A 6630

(2 cordoni di misura da 1m terminanti con puntali di misura retrattili)

Per gli accessori e i ricambi, consultate il nostro sito internet:

[www.chauvin-arnoux.com](http://www.chauvin-arnoux.com)

# ÍNDICE

<b>1 PRESENTACIÓN .....</b>	<b>77</b>
1.1 EL COMPROBADOR.....	77
<b>2 DESCRIPCIÓN .....</b>	<b>78</b>
2.1 EL COMPROBADOR.....	78
2.2 PANTALLA .....	80
<b>3 ESPECIFICACIONES.....</b>	<b>82</b>
3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES .....	82
3.2 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS.....	83
<b>4 REALIZAR UNA MEDIDA.....</b>	<b>84</b>
4.1 PREPARACIÓN.....	84
4.2 FUNCIONAMIENTO .....	84
4.3 AJUSTE DEL CERO (REL).....	85
<b>5 UTILIZAR LA FUNCIÓN COMPARADOR .....</b>	<b>86</b>
5.1 COMPARADOR.....	86
5.2 CONFIGURACIÓN DEL COMPARADOR.....	86
5.3 RESULTADOS DEL COMPARADOR .....	87
5.4 ACTIVAR / DESACTIVAR LA FUNCIÓN COMPARADOR .....	87
<b>6 UTILIZAR LA FUNCIÓN MEMORIZACIÓN .....</b>	<b>88</b>
6.1 MEMORIZACIÓN MANUAL (999 EMPLAZAMIENTOS) .....	88
6.1.1 <i>Memorización</i> .....	88
6.1.2 <i>Selectura de los datos memorizados</i> .....	88
6.2 MEMORIZACIÓN CONTINUA: MODO DATA LOGGER (9600 EMPLAZAMIENTOS) .....	88
6.3 BORRAR LOS DATOS MEMORIZADOS.....	88
<b>7 MANTENIMIENTO.....</b>	<b>89</b>
7.1 SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS .....	89
7.2 ALMACENAMIENTO DEL APARATO .....	89
7.3 LIMPIEZA .....	89
<b>8 GARANTÍA.....</b>	<b>90</b>
<b>9 ESTADO DE LA ENTRAGA .....</b>	<b>91</b>

Usted acaba de adquirir un **comprobador de batería C.A 6630** y le agradecemos su confianza.

Para conseguir las mayores prestaciones de su aparato:

- **lea** detenidamente este manual de funcionamiento antes de poner en marcha o de utilizar el C.A 6630 por primera vez,
- **respete** las precauciones de uso.

## Símbolos utilizados

	El contenedor de basura tachado significa que, en la Unión Europea, el producto deberá ser objeto de una recogida selectiva de los residuos para el reciclado de los instrumentos eléctricos y electrónicos de conformidad con la directiva WEEE 2012/19/UE.
	¡ATENCIÓN, riesgo de PELIGRO! El operador se compromete en consultar el presente manual cada vez que visualiza este símbolo de peligro.
	El marcado CE indica el cumplimiento de la Directiva Europea sobre Baja Tensión 2014/35/UE, la Directiva sobre Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE y la Directiva sobre Restricciones a la utilización de determinadas Sustancias Peligrosas RoHS 2011/65/UE y 2015/863/UE.
	¡ATENCIÓN!, existe riesgo de choque eléctrico. La tensión de las partes que llevan este símbolo puede ser $\geq 120$ Vdc. Por razones de seguridad, este símbolo se visualiza en cuanto se genera tal tensión.
	Instrumento totalmente protegido mediante doble aislamiento o aislamiento reforzado. Instrumento protegido mediante doble aislamiento.
	Corriente alterna

## PRECAUCIONES DE USO

### Para evitar el riesgo de descarga eléctrica o lesiones personales:

- Respete las condiciones de uso recomendadas: temperatura, humedad, altitud, grado de contaminación...
- Sólo utilice los accesorios suministrados con el aparato y conformes a las normas de seguridad vigentes.
- Respete el valor y el tipo de pilas para la alimentación ya que si no se podría deteriorar el aparato y anular la garantía.
- Apague el aparato cuando no se utiliza.
- Verifique que ninguno de los bornes esté conectado y que el aparato esté apagado antes de abrirlo.
- Cualquier operación de reparación o de verificación metrológica debe efectuarse por un personal competente y autorizado.

### Para evitar dañar el calibrador:

- No medir tensiones DC superiores a 50V ya que eso podría deteriorar el aparato y anular la garantía.
- No medir tensiones CA ya que eso podría deteriorar el aparato y anular la garantía.
- Después de una medida sobre una batería de alta tensión y antes de efectuar otra medida, cortocircuite los cables de medida con el fin de eliminar cualquier capacidad DC susceptible de deteriorar una batería de baja tensión.

# 1 PRESENTACIÓN


---

## 1.1 EL COMPROBADOR

- Este comprobador de batería ha sido diseñado para medir la resistencia interna y la tensión en circuito abierto de baterías de tipo ácido / plomo, níquel / cadmio, litio / ion o níquel / metal.
- Por otra parte, su pantalla de doble visualización permite la lectura simultánea de la resistencia interna y de la tensión.
- Para la medida de resistencia interna, este comprobador utiliza el método 4 hilos. Este método permite liberarse de la resistencia de los cables de medida, lo que permite una mayor precisión.
- Para interpretar el resultado e identificar rápidamente un deterioro de la batería, este comprobador posee 99 valores de referencia (función comparador). El resultado medido será así comparado con el valor teórico.


## 2 DESCRIPCIÓN

### 2.1 EL COMPROBADOR

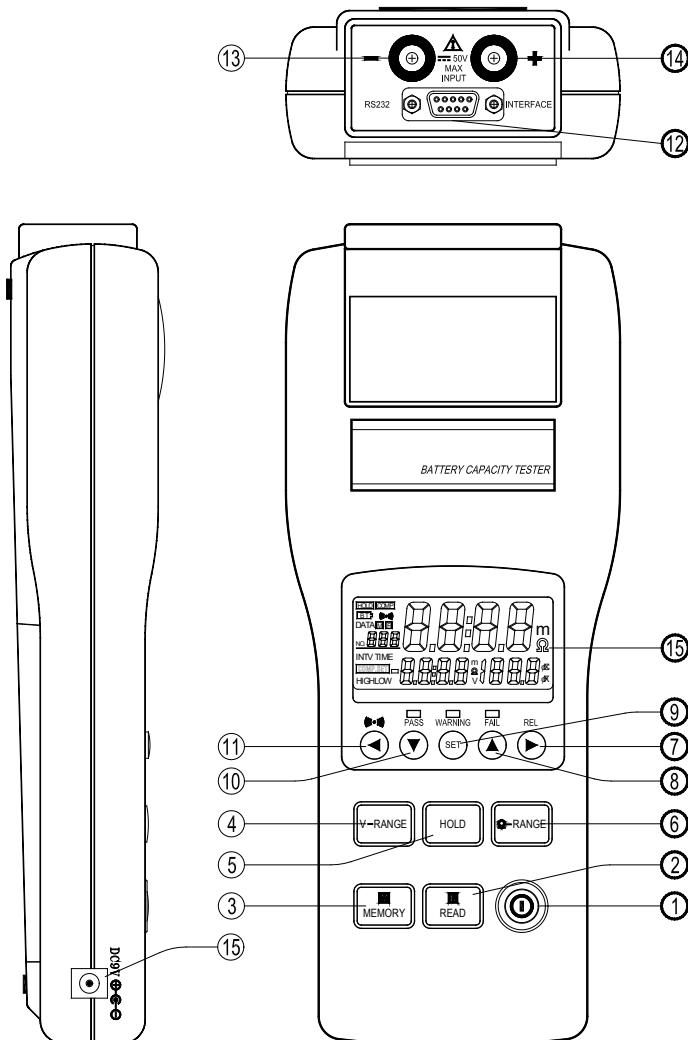

<b>1</b>		Botón encender / apagar
<b>2</b>	<b>READ</b>	Relectura de los datos memorizados
<b>3</b>	<b>MEMORY</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memorización de los resultados de medida</li> <li>- Si impulso 2s: activación / desactivación del modo data logger</li> </ul>
<b>4</b>	<b>V-RANGE</b>	Selección de la gama tensión (4 V, 40 V)
<b>5</b>	<b>HOLD</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Activación/desactivación de la función HOLD</li> <li>- Si impulso 2s: programación del intervalo de tiempo entre los registros en modo data logger</li> </ul>
<b>6</b>	<b>Ω - RANGE</b>	Selección de la gama resistencia (40 mΩ, 400 mΩ, 4 Ω, 40 Ω)
<b>7</b>	<b>REL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permite desplazar el puntero hacia la derecha</li> <li>- Puesta a cero del resultado (compensación de cables)</li> </ul>
<b>8</b>		Incrementa el valor visualizado
<b>9</b>	<b>SET</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Activación / desactivación de la función comparador</li> <li>- Si impulso 2s: acceso a la configuración de los 99 comparadores</li> </ul>
<b>10</b>		Disminuye el valor visualizado
<b>11</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permite desplazar el puntero hacia la izquierda</li> <li>- Activación / desactivación del avisador sonoro (bip)</li> </ul>
<b>12</b>	<b>RS-232</b>	Interfaz comunicación
<b>13</b>	<b>Entrada -</b>	Entrada para la conexión del cable de medida negro
<b>14</b>	<b>Entrada +</b>	Entrada para la conexión del cable de medida rojo

## 2.2 PANTALLA

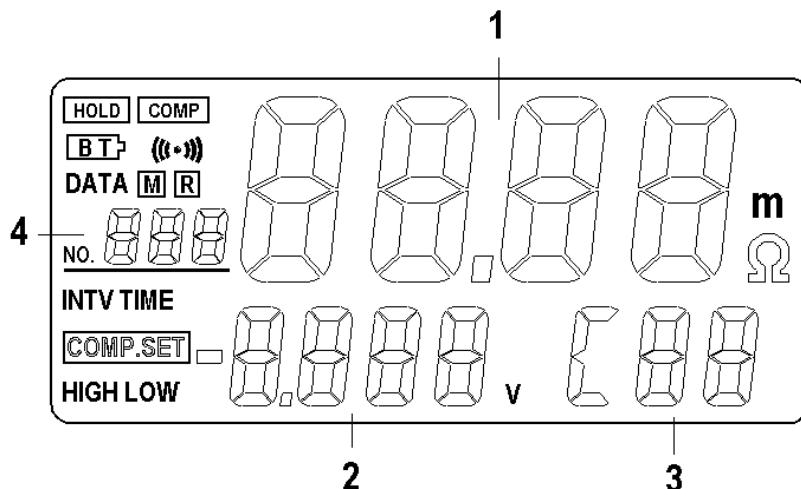

<b>1</b>	Visualización de la resistencia medida o de las resistencias límites configuradas en la función comparador
<b>2</b>	Visualización de la tensión medida o de la tensión límite configurada en la función comparador
<b>3</b>	Número del comparador activado (entre los 99 programados).
<b>4</b>	Número del emplazamiento en la memoria.

## SÍMBOLOS

<b>MΩ</b>	unidad de resistencia
<b>V</b>	unidad de tensión
<b>HOLD</b>	función HOLD activada: el resultado permanece fijado en pantalla
<b>COMP</b>	función comparador activada
<b>BT</b>	indicador de pilas usadas
<b>●))()</b>	avisador sonoro activado (bip)
<b>DATA R</b>	activación del modo de relectura de la memorización manual
<b>DATA M</b>	activación del modo de memorización manual
<b>M</b>	modo data logger en curso, este símbolo parpadea en cada memorización de muestra.
<b>INTV</b>	configuración del modo data logger: intervalo de tiempo entre 2 muestras (1~255s)
<b>COMP.SET</b>	activación de la configuración de los comparadores
<b>HIGH</b>	límite superior de resistencia y tensión del comparador
<b>LOW</b>	límite inferior de resistencia del comparador

## PILOTOS

Se encienden cuando el resultado de la medida es comparado a un comparador.

<b>PASS (led verde)</b>	indica que la batería probada es conforme (de acuerdo con los límites del comparador).
<b>WARNING (led amarillo)</b>	indica que la batería probada está en un estado intermedio (en fase de deterioro).
<b>FAIL (led rojo)</b>	indica que la batería probada está defectuosa.

### 3 ESPECIFICACIONES

#### 3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Medida de la resistencia por el método CA 4 hilos.
- Capacidad de la batería a probar: 0 a 500 Ah.
- Pantalla LCD de doble visualización, símbolos de información y/o de alerta y pilotos de valoración del resultado.
- Apagado automático del aparato al cabo de 30 minutos sin pulsar ninguna tecla.
- Función de ajuste del cero: compensación del circuito tensión visualizada a 0V.
- Función comparador: 99 comparadores pueden ser configurados y registrados en el aparato (límites superior e inferior de resistencia y ajuste del punto umbral de tensión).
- Despues de la comparación entre el resultado de la medida y el comparador seleccionado, los pilotos de valoración se encienden y están acompañados, si es necesario, por un aviso sonoro.
- Posibilidad de memorización de los resultados de medida: 999 emplazamientos para la memorización manual y 9.600 emplazamientos para la memorización automática de muestras en modo data logger.
- Tensión de cortocircuito a nivel de los bornes: 3,5 Vpp max.
- Condiciones de funcionamiento: 0 °C a 40 °C con 80% de humedad relativa HR (no hay condensación)
- Condiciones de almacenamiento: - 10 °C a 50 °C con 80% de humedad relativa HR (no hay condensación)
- Alimentación del aparato / batería: 6 pilas 1,5 V (tipo AA)
- Potencia máxima consumida: 1,0 VA
- Autonomía en funcionamiento continuo: aproximadamente 7 horas.
- Altitud máxima de utilización: 2.000 m.
- Dimensiones: 250 mm x 100 mm x 45 mm
- Peso: 500g aproximadamente (pilas incluidas)

### 3.2 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

La precisión de medida depende de las condiciones de medida.

- Las condiciones de garantía de precisión son:
  - Temperatura:  $23^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$
  - Humedad: 80% HR como máximo (sin condensación)
  - Ajuste del cero: después del ajuste del cero / compensación para cada gama.
- Medida de resistencia:
  - Coeficiente de temperatura: ( $\pm 0.1\%$  de lectura  $\pm 0.5$  dígitos) /  $^{\circ}\text{C}$
  - Frecuencia de la corriente de medida: 1KHz  $\pm 10\%$
  - Tensión de medida: 1,5 mVAC

Gama	Resolución	Corriente de medida	Precisión
40 mΩ	10 µΩ	37,5 mA aprox.	$\pm(1\% \text{ de la lectura } \pm 8 \text{ dígitos})$
400 mΩ	100 µΩ	3,75 mA aprox.	
4 Ω	1mΩ	375 µA aprox.	
40 Ω	10 mΩ	37,5 µA aprox.	

- Medida de tensión:
  - Coeficiente de temperatura ( $\pm 0.1\%$  de lectura  $\pm 0.5$  dígitos) /  $^{\circ}\text{C}$
  - Tensión máxima a nivel de las entradas: 50 VDC como máximo, no hay tensión CA
  - Tensión máxima entre las entradas y la tierra: 60 VDC y CA como máximo.

Gama	Resolución	Precisión
4 V	1 mV	$\pm(0.1\% \text{ de la lectura } \pm 6 \text{ dígitos})$
40 V	10 mV	



No someter los bornes de entrada del aparato a tensiones superiores a las indicadas anteriormente. Eso podría deteriorar el aparato.

## 4 REALIZAR UNA MEDIDA


### 4.1 PREPARACIÓN

Por su seguridad, se deben cumplir las instrucciones de seguridad siguientes durante el funcionamiento de su C.A 6630:

- antes de abrir el aparato para cambiar las pilas, desconecte los cables de medida de la batería probada;
- no mezclar viejas y nuevas pilas, ni pilas con características o tipos diferentes;
- respetar la polaridad de las pilas antes de colocarlas en el aparato;
- no cortocircuitar las pilas usadas, dañarlas ni tirarlas al fuego. Eso podría provocar una explosión.

### 4.2 FUNCIONAMIENTO

- conectar el cable de medida rojo al borne "+" del aparato y el cable de medida negro al borne "-" del aparato;
- encender el C.A 6630 pulsando la tecla **I**;
- conectar la punta roja al borne positivo de la batería a probar y la punta negra al borne negativo de la batería a probar;

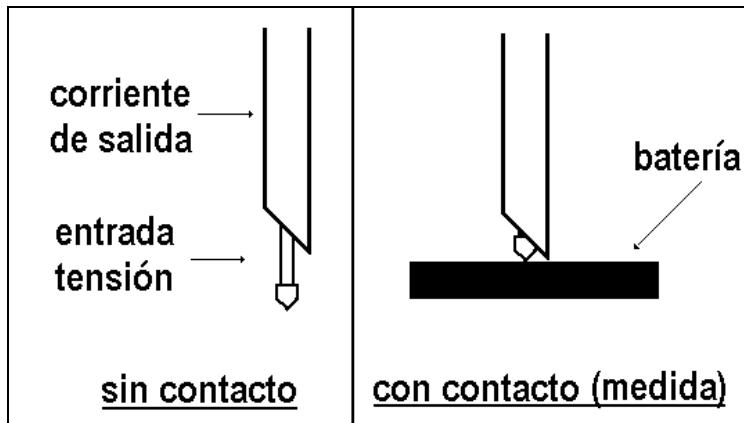

- seleccionar las gamas de resistencia y de tensión gracias a las teclas **V-RANGE** y **Ω-RANGE**;
- leer los resultados de medida (resistencia y tensión DC) directamente en la pantalla.


**Comentarios:**

- en caso de superar la gama (resistencia y tensión), aparece "OL".
- en caso de anomalía de la corriente de test CA, aparece "----".

#### 4.3 AJUSTE DEL CERO (REL)

La función de ajuste del cero (o compensación de los cables de medida) sirve para cuantificar la influencia de los cables de medida y restar de los resultados de la medida.

Los resultados de ajuste del cero serán considerados como el cero de inicio de la medida.

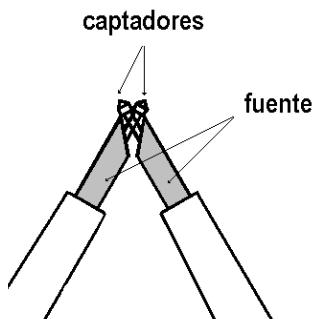

- cortocircuitar como se indica aquí las puntas roja y negra de medida;
- pulsar la tecla **REL**: **R** aparece entonces y los valores de resistencia y de tensión serán entonces puestos a cero;
- las conexiones a la batería a probar pueden realizarse.

**Atención:** La compensación de cable sólo se tiene en cuenta en la gama de medida seleccionada anteriormente y únicamente hasta que se apague el aparato.

## 5 UTILIZAR LA FUNCIÓN COMPARADOR

### 5.1 COMPARADOR

La función comparador permite la comparación entre los valores medidos y los valores de referencia programados (límites superior e inferior para la resistencia interna y límite superior para el nivel de tensión de la batería).

De esta comparación se deduce una valoración del resultado de medida que se traduce por el encendido de uno de los pilotos (PASS, WARNING, FAIL) y eventualmente una señal sonora.

### 5.2 CONFIGURACIÓN DEL COMPARADOR

99 comparadores o valores de referencia pueden ser configurados y memorizados. Para configurar un comparador:

1. encender el C.A 6630 pulsando la tecla 
2. pulsar la tecla **SET** durante 2 segundos. **COMP.SET** aparece para validar el acceso al modo configuración del comparador.
3. utilizar las teclas **▲** y **▼** para seleccionar el número del comparador (entre 01 y 99).
4. una vez seleccionado un número de comparador, ajustar los valores límites gracias a la tecla **►**:
  - **1er impulso:** límite inferior de resistencia – los 2 primeros dígitos parpadean
    - utilizar la tecla **Ω-RANGE** para seleccionar la gama
    - utilizar las teclas **▲** & **▼** para fijar los valores de estos 2 dígitos
  - **2º impulso:** límite inferior de resistencia – los 2 últimos dígitos parpadean
    - utilizar las teclas **▲** & **▼** para fijar los valores de estos 2 dígitos
  - **3º impulso:** límite superior de resistencia – los 2 primeros dígitos parpadean
    - utilizar la tecla **Ω-RANGE** para seleccionar la gama
    - utilizar las teclas **▲** & **▼** para fijar los valores de estos 2 dígitos
  - **4º impulso:** límite superior de resistencia – los 2 últimos dígitos parpadean
    - utilizar las teclas **▲** & **▼** para fijar los valores de estos 2 dígitos

- **5º impulso:** límite superior de tensión – los 2 primeros dígitos parpadean
  - utilizar la tecla **V-RANGE** para seleccionar la gama
  - utilizar las teclas **▲ & ▼** para fijar los valores de estos 2 dígitos
- **6º impulso:** límite superior de resistencia – los 2 últimos dígitos parpadean
  - utilizar las teclas **▲ & ▼** para fijar los valores de estos 2 dígitos

Para configurar el comparador siguiente, repetir las etapas 3 y 4 del procedimiento anterior.

Para salir del modo configuración, pulsar la tecla **SET**.

### 5.3 RESULTADOS DEL COMPARADOR

Interpretación de los resultados del comparador:

<i>Resistencia Tensión</i>	<i>límite inferior de la resistencia</i> valor inferior	<i>límite superior de la resistencia</i> valor intermedio	valor superior
valor inferior <i>límite superior</i> de tensión valor superior	<i>led WARNING + bip</i> <b>¡Atención!</b>	<i>led WARNING + bip</i> <b>¡Atención!</b>	<i>led FAIL + bip</i> <b>¡batería defectuosa!</b>
	<i>led PASS</i> <b>¡batería OK!</b>	<i>led WARNING + bip</i> <b>¡Atención!</b>	<i>led FAIL + bip</i> <b>¡batería defectuosa!</b>

### 5.4 ACTIVAR / DESACTIVAR LA FUNCIÓN COMPARADOR

1. Pulsar **SET** para activar la función comparador. **COMP** aparece, lo que indica que la comparación se efectuará en cuanto se haya realizado la medida.
2. El comparador que se tiene en cuenta es el último seleccionado antes de apagar el aparato. Para seleccionar otro entre los 99 posibles, pulsar **▲** y **▼**.
3. Para activar la señal sonora que acompaña a los avisos **WARNING** y **FAIL** del comparador, pulsar **(●))**. Este mismo símbolo aparece en la pantalla. Para desactivarlo, pulsar de nuevo sobre **(●))**.
4. Para desactivar la función comparador, pulsar **SET**.

## 6 UTILIZAR LA FUNCIÓN MEMORIZACIÓN

### 6.1 MEMORIZACIÓN MANUAL (999 EMPLAZAMIENTOS)

#### 6.1.1 Memorización

Para memorizar un resultado de medida: al final de la medida, pulsar **M MEMORY**; “DATA **M** NO XXX” aparece entonces durante 1 segundo indicando el número del emplazamiento donde el resultado ha sido memorizado.

#### 6.1.2 Relectura de los datos memorizados

Para releer un dato memorizado, pulsar la tecla **R READ**; “DATA **R** NO XXX” aparece.

Para seleccionar el emplazamiento, pulsar **▲** y **▼**.

Para salir del modo de relectura de la memoria, pulsar de nuevo vez **R READ**.

### 6.2 MEMORIZACIÓN CONTINUA: MODO DATA LOGGER (9600 EMPLAZAMIENTOS)

1. Pulsar la tecla **HOLD** durante 2 segundos: **INTV** aparece. A continuación, ajustar el intervalo de tiempo (de 1 a 255 segundos) entre 2 muestras gracias a las teclas **▲** y **▼**. Para salir de esta programación, pulsar **SET**.
2. Para activar el modo data logger, pulsar la tecla **M MEMORY** durante 2 segundos: **M** aparece entonces y parpadea en cada memorización.
3. Para parar el modo data logger, pulsar la tecla **M MEMORY**.

*Atención: la relectura de los datos registrados en modo data logger no es posible a partir del C.A 6630 directamente. En primer lugar, se deben transferir las medidas a un PC (software suministrado con el aparato).*

### 6.3 BORRAR LOS DATOS MEMORIZADOS

Cuando la memoria está llena, aparece la indicación “Full”, por lo que es imposible realizar una memorización.

Para borrar los datos memorizados:

1. Apagar el C.A 6630 pulsando la tecla **(1)**
2. Mantener luego la tecla **M MEMORY** pulsada, encendiendo a la vez el C.A 6630 (tecla **(1)**). **Clr** aparece entonces para confirmar la supresión de los datos memorizados.

## 7 MANTENIMIENTO



Salvo las pilas, el instrumento no contiene ninguna pieza que pueda ser sustituida por un personal no formado y no autorizado. Cualquier intervención no autorizada o cualquier pieza sustituida por piezas similares pueden poner en peligro seriamente la seguridad.

### 7.1 SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS

La aparición del símbolo **B1** en la pantalla indica que la carga de las pilas es insuficiente para continuar las medidas.

Se debe por tanto sustituir las pilas: 6 pilas 1,5V.

Procedimiento de sustitución:

- desconectar todos los cables de medida;
- apagar el aparato;
- abrir el compartimento de las pilas situado en la parte posterior del aparato (desenroscar el tornillo);
- sustituir las pilas usadas por pilas nuevas con características equivalentes;
- volver a cerrar el compartimento de las pilas.

### 7.2 ALMACENAMIENTO DEL APARATO

Si se almacena el aparato durante más de 2 meses, retirar las pilas.

### 7.3 LIMPIEZA

Es necesario desconectar el aparato de cualquier fuente eléctrica.

Utilizar un trapo suave, ligeramente empapado con agua jabonosa. Limpiar con un trapo húmedo y secar rápidamente con un trapo seco o aire a presión. No utilizar alcohol, ni disolvente o hidrocarburo.

## 8 GARANTÍA

Nuestra garantía tiene validez, salvo estipulación expresa, durante **24 meses** a partir de la fecha de entrega del material. El extracto de nuestras Condiciones Generales de Venta está disponible en nuestro sitio web.

[www.chauvin-arnoux.com/es/condiciones-generales-de-venta](http://www.chauvin-arnoux.com/es/condiciones-generales-de-venta)

La garantía no se aplicará en los siguientes casos:

- Utilización inapropiada del instrumento o su utilización con un material incompatible;
- Modificaciones realizadas en el instrumento sin la expresa autorización del servicio técnico del fabricante;
- Una persona no autorizada por el fabricante ha realizado operaciones sobre el instrumento;
- Adaptación a una aplicación particular, no prevista en la definición del equipo y no indicada en el manual de utilización;
- Daños debidos a golpes, caídas o inundaciones.

## 9 ESTADO DE LA ENTRAGA

---

### C.A 6630 Comprobador de batería

Suministrado con:

- 1 juego de 2 cables de medida de 1 m terminados por puntas retractables,
- 1 software para leer en tiempo real los datos medidos por el instrumento,
- 1 cable de conexión aparato / PC.

### Piezas de recambio:

Juego de cables de medida por C.A 6630

(2 cables de medida de 1 m terminados por puntas retractables)

Para los accesorios y los recambios, visite nuestro sitio web:

[www.chauvin-arnoux.com](http://www.chauvin-arnoux.com)

**FRANCE**  
**Chauvin Arnoux**

12-16 rue Sarah Bernhardt  
92600 Asnières-sur-Seine  
Tél : +33 1 44 85 44 85  
Fax : +33 1 46 27 73 89  
[info@chauvin-arnoux.com](mailto:info@chauvin-arnoux.com)  
[www.chauvin-arnoux.com](http://www.chauvin-arnoux.com)

**INTERNATIONAL**  
**Chauvin Arnoux**

Tél : +33 1 44 85 44 38  
Fax : +33 1 46 27 95 69

**Our international contacts**  
[www.chauvin-arnoux.com/contacts](http://www.chauvin-arnoux.com/contacts)



**CHAUVIN  
ARNOUX**