

**Deutsch**  
**Patch Panel**  
**Installationsanleitung**



**English**  
**Patch Panel**  
**Installation Instruction**

**Kabelmantel 45mm weit abisolieren**

**Cut and pull off 45mm of the cable jacket**




**Geflechtnach hinten legen und auf 15mm kürzen**

**Cut the braid and lay it back above the sheath**



**Kabel in Kabelschelle einlegen und leicht zuschrauben**

**Insert the cable and gently screw the clamp**

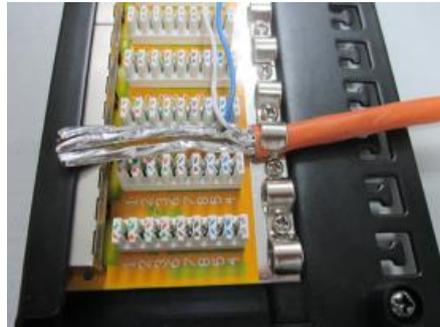

**Schirmfolie von den einzelnen Adernpaaren nur so weit entfernen wie notwendig- bis direkt vor den Kontakt**

**Remove the shielding foil as far as required – leaving it as close to the contact as you can.**

**Von Klemme 8 bginnend (nah an der Kabelschelle) die Adern mit LSA Werkzeug auflegen. In der Regel wird nach T568B aufgelegt.**

**Starting with block 8 (closest to the clamp) connect the conductors with the LSA tool(T568B is the default connection used).**

**Die einzelnen Adern direkt hinter dem Block abschneiden.**

**Trim off the conductors directly behind the terminal block.**


**Schrauben Sie die Kabelschelle fest und bringen Sie einen Kabelbinder zur Zugentlastung an.**

**Tighten the clamp and use a cable tie for strain relief.**

**Befestigen Sie abschließend die Abschirmungshaube.**

**Replace the top cover.**

**IDC(KRONE)**

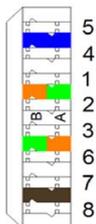


**T568A**

- Pin 5 White/Blue
- Pin 4 Blue
- Pin 1 White/Green
- Pin 2 Green
- Pin 3 White/Orange
- Pin 6 Orange
- Pin 7 White/Brown
- Pin 8 Brown


**T568B**

- Pin 5 White/Blue
- Pin 4 Blue
- Pin 1 White/Orange
- Pin 2 Orange
- Pin 3 White/Green
- Pin 6 Green
- Pin 7 White/Brown
- Pin 8 Brown

- White/Blue  
Blue
- White/Green  
Green
- White/Orange  
Orange
- White/Brown  
Brown

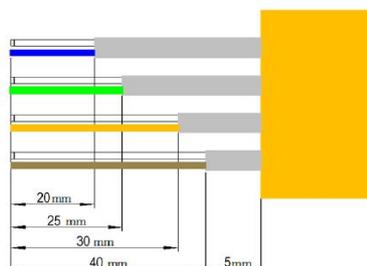

- White/Blue  
Blue
- White/Orange  
Orange
- White/Green  
Green
- White/Brown  
Brown

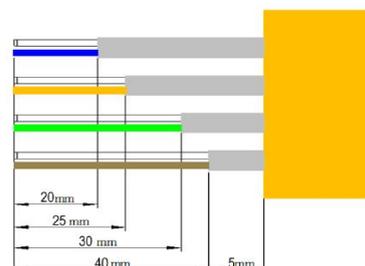

**Italiano**  
Patch Panel  
Installazione

**Français**  
Patch Panel  
Instructions d'installation

Tagliare e sfilare 45mm della guaina del cavo

Coupez et retirez la gaine du câble sur 45mm




Tagliare la treccia e portare indietro sopra la guaina |

Coupez la tresse à 15mm et entourez-là autour de la gaine



Inserire il cavo e avvitare delicatamente il morsetto

Insérez le câble et serrez légèrement le serre-câble

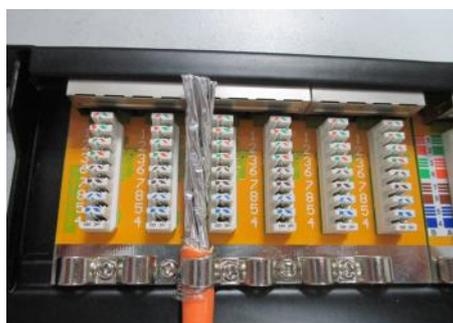

Rimuovere la pellicola di schermatura in base alle esigenze, stando il più possibile vicino al contatto.

Retirez le film de blindage sur la longueur nécessaire – en le conservant au plus près des contacts si possible.

Iniziando con il blocco (il più vicino al morsetto) collegare i conduttori con lo strumento LSA (T568B è la connessione predefinita).

Commencez avec le bloc de sertissage 8 (au plus près du serre-câble) connectez les conducteurs avec l'outil de sertissage LSA (le code couleur T568B est celui utilisé par défaut).

Tagliare i conduttori direttamente dietro la morsettiera.


Coupez les conducteurs directement à l'arrière du bloc de connexion.

Stringere il morsetto ed utilizzare una fascetta per evitare un eventuale strappo.

Serrez la vis del serre-câble e utilizzate un serre-câble in materia plastica come protezione di trazione. Replacez le couvercle supérieur pour finir.

Riposizionare il coperchio superiore.

**IDC(KRONE)**

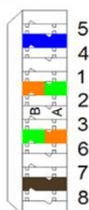


**T568A**

- Pin 5 White/Blue
- Pin 4 Blue
- Pin 1 White/Green
- Pin 2 Green
- Pin 3 White/Orange
- Pin 6 Orange
- Pin 7 White/Brown
- Pin 8 Brown

**T568B**

- Pin 5 White/Blue
- Pin 4 Blue
- Pin 1 White/Orange
- Pin 2 Orange
- Pin 3 White/Green
- Pin 6 Green
- Pin 7 White/Brown
- Pin 8 Brown

White/Blue  
Blue  
White/Green  
Green  
White/Orange  
Orange  
White/Brown  
Brown

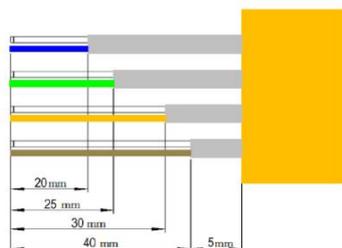

White/Blue  
Blue  
White/Orange  
Orange  
White/Green  
Green  
White/Brown  
Brown

