# Capteurs photoélectriques – Version droite ou coudée à 90°



XUB2AKXNM12T XUB2APXNM12R NPN: XUB2ANXNM12R IO-Link : XUB2APYNM12R

Transmitter

(T)Receiver (R)

XUB2BKXNM12T

XUB2BNXNM12R

PNP: XUB2BPXNM12R

IO-Link: XUB2BPYNM12R



XUB2AKXNL2T PNP: XUB2APXNL2R NPN: XUB2ANXNL2R




XUB2AKXWM12T PNP: XUB2APXWM12R NPN: XUB2ANXWM12R IO-Link: XUB2APYWM12R

XUB2BKXWM12T


XUB2BNXWM12R

PNP: XUB2BPXWM12R

IO-Link: XUB2BPYWM12R

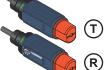

XUB2AKXWL2T XUB2APXWL2R NPN: XUB2ANXWL2R

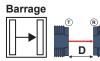

Modèle	D	
XUB2 Axial	30m	
XUB2 Radial	17 m	
Contenu de l'emballage		

(Exemple)



XUB2BNXWL2R Pour choisir votre capteur, lisez le QR code à droite

XUB2BKXWL2T

XUB2BPXWL2R

PNP

XUB2APXNM12A



Scannez le code pour accéder à cette instruction de service dans différentes langues et à toutes les informations produit ou visitez notre site Web à l'adresse : www.telemecaniquesensors.com

Vos commentaires sur ce document sont les bienvenus. Vous pouvez nous joindre via la page de support client sur votre site Web local.











## **DANGER**

#### RISQUE D'ELECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE

XUB2BKXNL2T

PNP: XUB2BPXNL2R

NPN : XUB2BNXNL2R

- · Coupez toute alimentation avant de travailler sur cet équipement.
- · Ne branchez pas ce produit sur une alimentation alternative.
- La tension d'alimentation ne doit pas dépasser la plage nominale.


e non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des Le non-respect at blessures graves.

# **AVERTISSEMENT**

INSTALLATION OU CONFIGURATION INCORRECTE

- Cet équipement ne doit être installé et entretenu que par du personnel qualifié.
   Lisez, comprenez et suivez les règles de conformité ci-dessous avant d'installer le capteur photoélectrique XU.
- N'altérez pas et ne modifiez pas l'appareil
- Respectez les instructions de câblage et de montage. Vérifier les connexions et la fixation lors des opérations de maintenance.
- Le bon fonctionnement du capteur photoélectrique XU et de sa ligne de fonctionnement doit être contrôlé régulièrement et en fonction de l'application (par exemple nombre d'opérations, niveau de pollution de l'environnement, etc.).

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

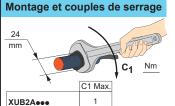


2


XUB2Beee


# **ATTENTION**


DEGRÉ DE DÉTÉRIORATION DE LA PROTEC-

TION
Ne pas appliquer de couple de serrage excessif sur le capteur pendant le processus d'installation. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels.

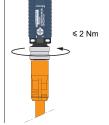


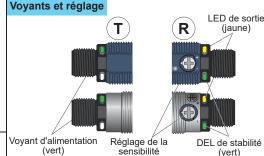

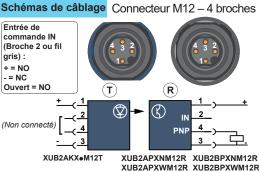


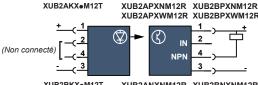




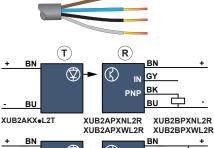

Câble de 2 m - 4 fils

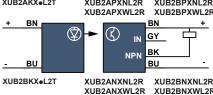

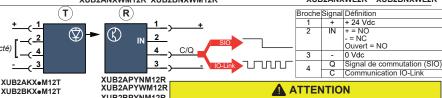

XUB2BKXeM12T XUB2BPYNM12R


Les tableaux de données IO-Link et les fichiers IODD sont en ligne : Lisez le code QR ci-dessus

# XUB2BPYWM12R ÉQUIPEMENT INOPÉRANT EN RAISON D'UNE CYBERATTAQUE SUR


IO-LINK
• Appliquer une protection de cybersécurité externe sur l'appareil maître IO-Link.

Télécharger les fichiers de description IO-Link uniquement à partir des serveurs Web suivants : https://tesensors.com/global/en/support/iolink ou

https://ioddfinder.io-link.com/#/ Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels.

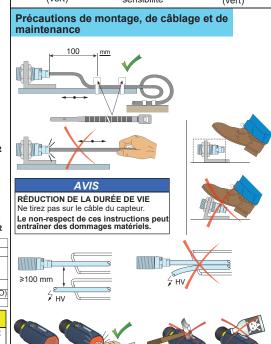


(Non connecté

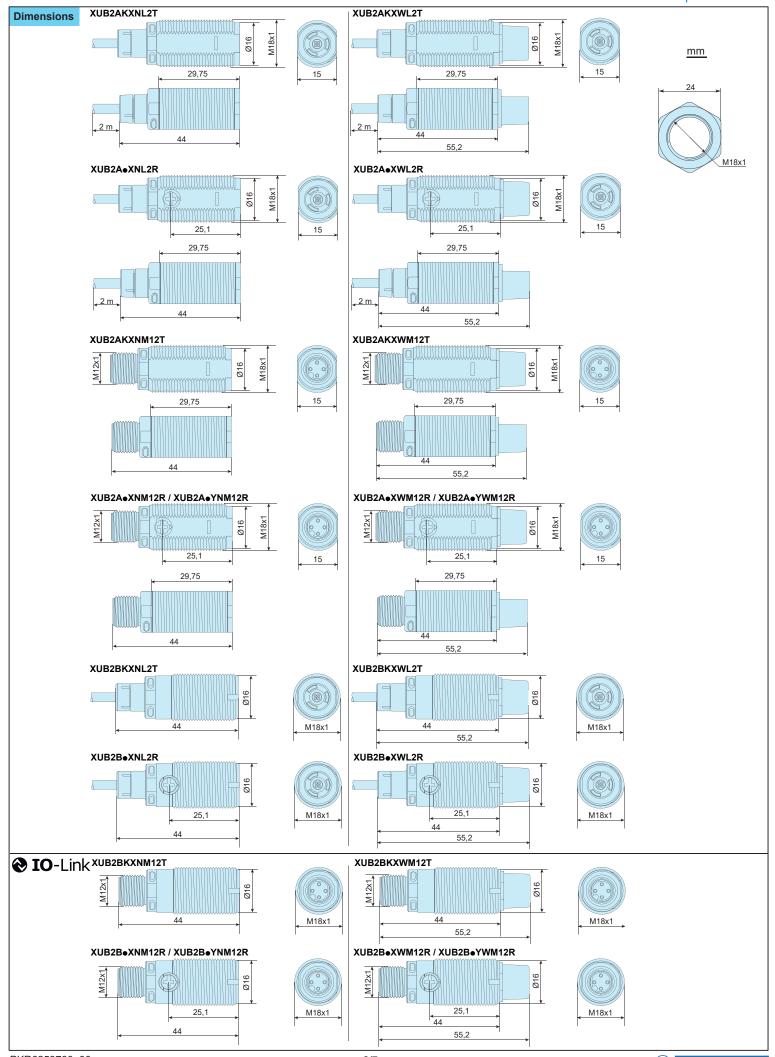


## Accessoires

Supports de fixation (à commander séparément)



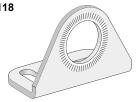



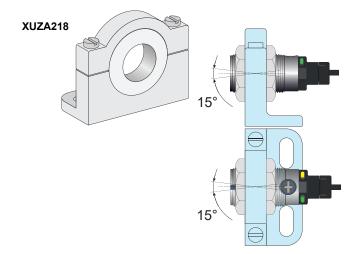

XUZASB001



(Voir la fiche d'instructions : EAV2211101)


XUZASB002









# Dimensions

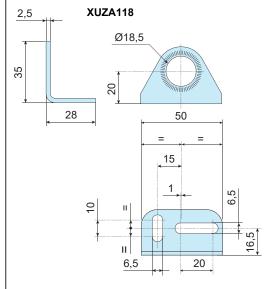


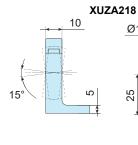


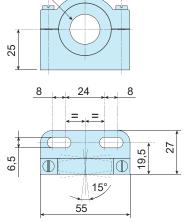


45

Ø18,5

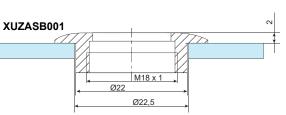

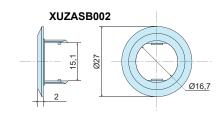

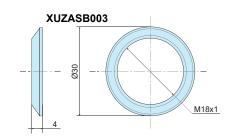

PUR

XZCR1512041C1

#### Connecteurs précâblés (exemples)


Câble PVC à usage général

Câble PUR pour environnements industriels sévères

#### M12, 4 M12 - M12, broches 4 broches Iongueur longueur câble PVC PVC câble PUR **PUR** prolongateur PVC PUR PVC 2 m XZCPV1141L2 XZCP1141L2 XZCPV1241L2 XZCP1241L2 XZCRV1511041C1 XZCR1511041C1 XZCRV1512041C1

D'autres références de câbles sont disponibles dans notre catalogue en ligne. Veuillez consulter notre site Web à l'adresse : www.telemecaniquesensors.com


Ou alors vous pouvez nous poser la question par le biais de la page d'assistance à la clientèle de votre site Web local.

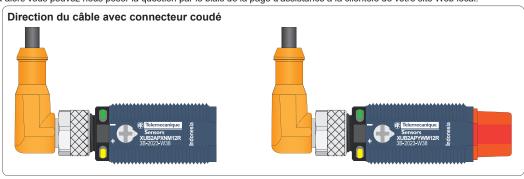


## Alignement de la position du capteur



- Pour aligner les capteurs, commencez par régler l'émetteur.
  Continuez à regarder le récepteur tout en faisant effectuer un mouvement de translation haut/bas et gauche/droite à l'émetteur.
- Lorsque la lumière émise par l'émetteur est visible sur le récepteur, l'alignement est acceptable.

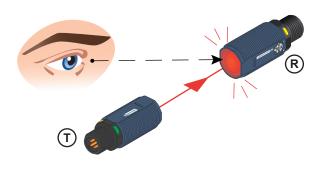

#### Réglage de la position du capteur

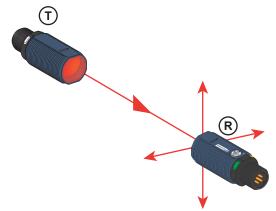

- Pour une détection stable, vérifiez sur le récepteur si la LED verte est allumée.
- Si la LED verte est éteinte, faites effectuer un mouvement de translation haut/bas et gauche/droite au récepteur. Lorsque le réglage est optimal, la LED de sortie (jaune) est allumée (mode témoin lumineux allumé) et la LED de stabilité (verte) est allumée.
  Vérifiez le fonctionnement du capteur avec l'objet et réglez le capteur si nécessaire.

DEL de sortie (jaune): ON




DEL de stabilité (verte): ON

## LED de diagnostic

#### LED de sortie (jaune)

LLD de sortie (judite)		
LED	ED Description	
Clignotante*	Court-circuit ou surcharge de la sortie.	
ON	La sortie du capteur est activée	
OFF	La sortie du capteur est désactivée	

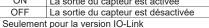


#### LED de stabilité (verte)


LED	Description
Atténuée	Qualité de détection irrégulière
Lumineuse	Qualité de détection constante


Seulement pour la version IO-Link

\* : Vérifier que le courant de charge est conforme aux spécifications ou éliminer le court-circuit.



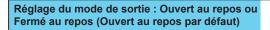


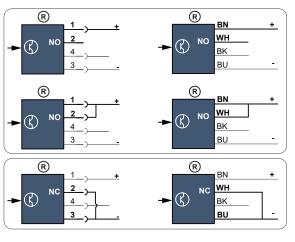

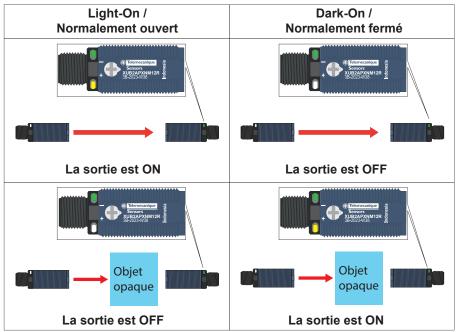

#### Réglage de la sensibilité du capteur

Pour une détection précise, suivez la configuration ci-dessous. (par ex. objets comportant des trous ou de petite taille susceptibles d'obstruer le faisceau lumineux). Remarque : Pour la vidéo descriptive de l'installation, lisez le code QR sur la première page

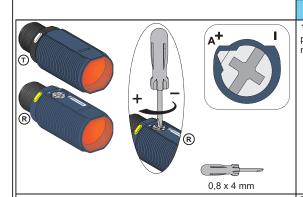


1 – Avant d'effectuer les réglages, commencez par placer le potentiomètre du récepteur en position maximale (ce qui produit le point A).

NO

1 – Avant d'effectuer les réglages, commencez par placer le potentiomètre du récepteur en position maximale (ce qui produit le point A).

NC

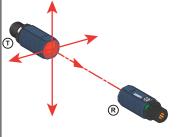

2 – Raccordez les deux capteurs à l'alimentation électrique (voir page 1 pour la connexion des fils et page 7 pour la tension d'alimentation), la LED d'alimentation / de stabilité (verte) s'allume. Alignez les deux capteurs, comme illustré par la figure, jusqu'à ce que la LED de sortie (jaune) s'allume. Maintenez les deux capteurs au sein de la distance de détection décrite à la page 6



2 – Raccordez les deux capteurs à l'alimentation électrique (voir page 1 pour la connexion des fils et page 7 pour la tension d'alimentation), la LED d'alimentation / de stabilité (verte) s'allume. Alignez les deux capteurs, comme illustré par la figure, jusqu'à ce que la LED de sortie (jaune) s'éteigne. Maintenez les deux capteurs au sein de la distance de détection décrite à la page 6






- 3 Placez l'objet à détecter entre les 2 capteurs.
- Si la LED de sortie du récepteur (jaune) s'éteint, la détection de l'objet est réglée correctement.



Si le récepteur ne détecte pas l'objet (la LED de sortie reste allumée), tournez le potentiomètre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la LED de sortie (jaune) s'éteigne (ce qui produit le point B).



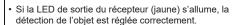

3 - Placez l'objet à détecter entre les 2 capteurs.



Si le récepteur ne détecte pas l'objet (la LED de sortie reste éteinte), tournez le potentiomètre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la LED de sortie (jaune) s'allume (ce qui produit le point B).





4-Le capteur est réglé et prêt à détecter.




4-Le capteur est réglé et prêt à détecter.




## Courbes de détection


## Déplacement latéral

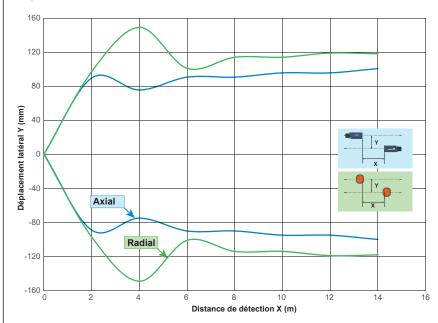

#### Diamètre du faisceau lumineux

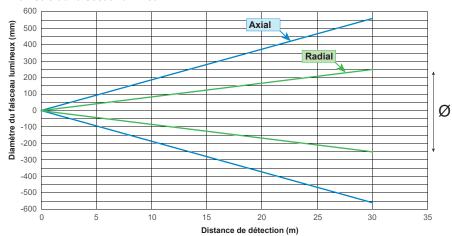

#### Excès de gain

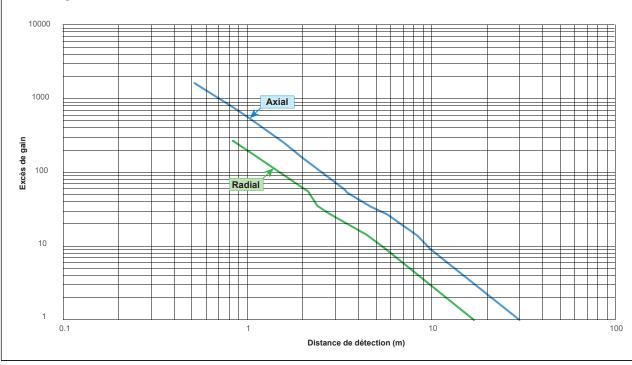

Caractéristiques		
Certification	CE - UKCA - cULus	
Plage de détection (à l'aide d'un papier blanc 200 x 200) Distance maximale de détection (excès de gain = 1)	Axial: 30 m - réserve de gain = 1 20 m - réserve de gain = 2 Radial: 17 m - réserve de gain = 1 12 m - réserve de gain = 2	
Couleur du faisceau lumineux de détection	Rouge	
Taille du spot du faisceau lumineux sur la cible	Voir la courbe du diamètre du faisceau lumineux	
Hystérésis	2% < H < 20%	
Réglage de la distance de détection	Potentiomètre 1 tour (~ 220 degrés) sur le récepteur	
Type de sortie	PNP / NPN ou Autodétection PNP / NPN (avec IO-Link)	
Chute de tension ON	< 2 V max.	
Consommation de courant	Émetteur : < 20 mA max.  Récepteur : < 20 mA max. / IO-Link : < 30 mA	
Capacité de commutation	100 mA	
Retard à la disponibilité	< 100 ms / IO-Link: < 300 ms	
Temps de réponse	0,5 ms max.	
Temps de relâchement	0,5 ms max.	
Fréquence de commutation	1000 Hz (en mode SIO pour IO-Link)	
Immunité aux décharges électrostatiques	4 kV (Contact), 8 kV (Air) conforme à IEC 61000-4-2	
Immunité aux champs électromagnétiques	10 V/m conforme à IEC 61000-4-3	
Immunité aux transitoires rapides	Rafale de 2 kV – 5 kHz conformément à IEC 61000-4-4	
Immunité aux perturbations conduites	10 V conforme à IEC 61000-4-6	
Émissions de perturbations par rayonnement	Classe A conforme à EN 55011 / CISPR 11	
Tension d'alimentation	Tension assignée d'emploi : 12 à 24 Vcc Plage de fonctionnement : 10 à 30 Vcc (ondulation p-p 10 % maximum incluse)	
Protection du produit	Alimentation: protection contre l'inversion de polarité Sortie: Protection contre les courts-circuits Protection contre l'inversion de polarité	
Immunité à la lumière	Atmosphère de fonctionnement; Lumière du soleil 40 kLx max. Lampe à incandescence 10 kLx max. (à la surface du récepteur)	
Rayonnement optique artificiel	Classe 0 (exemption de risque) conformément à IEC 62471	
Température ambiante	en fonctionnement : - 30+55 °C, Stockage : - 40+70 °C	
Humidité ambiante	en fonctionnement : 3595% RH, Stockage : 3595% RH	
Degré de protection	IP65, IP67 conformément à IEC 60529 – IP69K conformément à DIN 40050-9 (seulement pour la version à connecteur M12)	
Résistance aux vibrations	Plage de fréquences : 10 Hz 55 Hz Accélération : 7 gn	
Résistance au choc	Accélération de crête : 30 gn Durée de l'impulsion : 11 ms	
Matériaux	Boîtier : PBT/PC ou laiton, lentille : PMMA, capuchon arrière : MABS, vis du potentiomètre : PBT Câble : PVC (pour la version à câble)	



Manufacturer: TMSS France Tour Eqho - 2 avenue Gambetta 92400 Courbevoie France



UK Representative: Yageo TMSS UK Limited 2 North Park Road Harrogate, HG1 5PA United Kingdom

L'installation, l'utilisation et la maintenance des équipements électriques doivent être effectuées par du personnel qualifié. Ni TMSS France, ni aucune de ses filiales ou autres sociétés affiliées ne peuvent être tenues pour responsables des conséquences éventuelles découlant de l'utilisation de ce matériel. Telemecanique Mensors est une marque commerciale de Schneider Electric Industries SAS utilisée sous licence par TMSS France. Toutes les autres marques commerciales mentionnées dans ce document sont la propriété de TMSS France ou, le cas échéant, de ses filiales ou autres sociétés affiliées. Toutes les autres marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

