


P2A19X40WA

SOLIS 1 40W 5500Lm 4000K 90° 1000mA

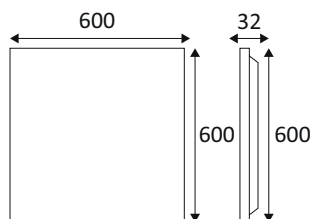

Dalle LED 600x600mm.

Diffuseur PS à structure prismatique.

UGR<16 (P2A16) ou UGR<19 (P2A19, SOL66).

Connecteur rapide et filin de sécurité (1m) inclus.

Peut être recouvert par un isolant, à l'exception du convertisseur.

P2A__N, SOL66N : convertisseur non-dimmable déporté fourni.

SOL66N : Multi-puissance, 27 ou 32W au choix via un interrupteur sur le convertisseur.

P2A__X, SOL66X : convertisseur Dali, Push-Dim, 0-10V non fourni (PS6501100MA à commander séparément).

Kit de montage en saillie ou kit de suspension à commander séparément.

Kit d'éclairage de secours en option.

WEB

GÉNÉRAL

Classe ETIM	EC002892
Garantie	5 ans
Durée de vie	L70B10 - 50.000h
Matière corps	Aluminium
Couleur	Blanc
Longueur	600 mm
Largeur	600 mm
Hauteur	32 mm

PHYSIQUE

Technologie	LED intégrée
Source(s) incluse(s)	Oui
Anti-vandalisme	Non
Test au fil incandescent	650°
Détecteur de mouvement	Non
Détecteur crépusculaire	Non
Eclairage de secours	En option

P2A19X40WA

SOLIS 1 40W 5500Lm 4000K 90° 1000mA

OPTIQUE

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Diffuseur	Plastique prismatique
Angle de rayonnement	90 °
Température de couleur	4000K
Température de couleur réglable	
Flux lumineux source	5500 lm
Flux lumineux luminaire	4600 lm lm
Efficacité lumineuse luminaire	115 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR inférieur à 19
SDCM (McAdam-Ellipse)	SDCM4

ÉLECTRIQUE

Puissance lumineuse	40 W W
Convertisseur inclus	Convertisseur à commander séparément
Courant/tension d'alimentation	1000mA DC
AC/DC	DC 1000mA
Fréquence du réseau	Non
Dimmable	En option


INSTALLATION

Lieu de montage	Usage en intérieur uniquement
Bornier automatique	Double
Longueur d'encastrement	600 mm
Largeur d'encastrement	600 mm
Recouvrable par un isolant	Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.
Plage de température ambiante	-20°C ~ +40°C


EMBALLAGE

Code EAN	5056500400531
----------	---------------

P2A16S30WA - P2A19S40WA

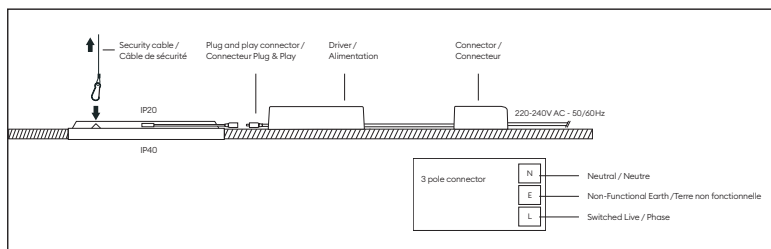

P2A16X30WA - P2A19X40WA - PS6501100MA

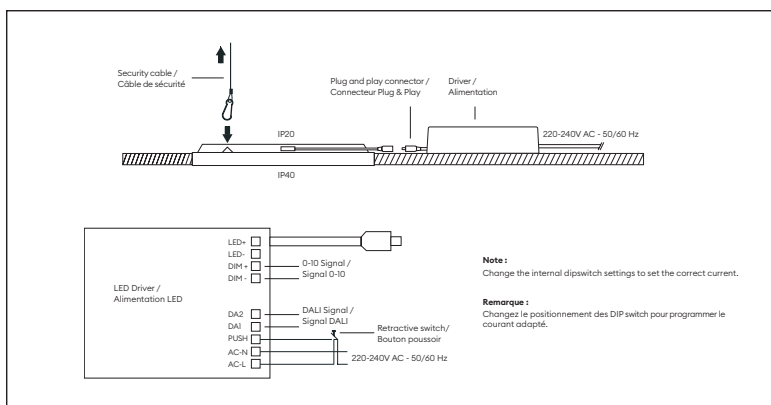

A. Isolez l'alimentation secteur avant de procéder au câblage.

B. Enlevez la dalle de plafond.

C. Fixez le panneau à une poutre ou un support solide au plafond à l'aide du câble de sécurité fourni.

D. Avant de toucher le diffuseur, l'installateur doit s'assurer d'avoir les mains propres. Si le diffuseur est sale, nettoyez avec une éponge