



CEMBRE

HYDRAULIC PRESSHEAD
TETE HYDRAULIQUE DE SERTISSAGE
HYDRAULISCHER PREBKOPF
CABEZA HIDRAULICA DE COMPRESION
TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESIONE

RHM50

CE

UK
CA



ENGLISH	OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL	3
	(Translation of the original instructions)	
FRANÇAIS	NOTICE D'UTILISATION ET ENTRETIEN	5
	(Traduction des instructions originales)	
DEUTSCH	BEDIENUNGSANLEITUNG	7
	(Übersetzung der Originalanleitung)	
ESPAÑOL	MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO	9
	(Traducción de las instrucciones originales)	
ITALIANO	MANUALE D'USO E MANUTENZIONE.....	11
	(Istruzioni originali)	



**WARNING LABEL - ETIQUETTES SIGNALÉTIQUE - HINWEISSCHILDER -
ETIQUETA DE ATENCION - ETICHETTA AVVERTENZE**



1

2

3

1	<ul style="list-style-type: none"> - Before using the tool, carefully read the instructions in this manual. - Avant d'utiliser cet outil, lire attentivement les instructions de cette notice. - Vor Inbetriebnahme unbedingt die Bedienungsanleitung durchlesen. - Antes de utilizar la herramienta, leer atentamente las instrucciones contenidas en este manual. - Prima di utilizzare l'utensile, leggere attentamente le istruzioni contenute in questo manuale.
2	<ul style="list-style-type: none"> - When operating the tool, keep hands away from the danger zone. - Au cours de l'utilisation, tenir les mains éloignées de la zone de danger. - Während des benützen nicht mit den Händen in Gefahrenbereich langen. - Durante su utilización, mantenga las manos fuera de la zona de peligro. - Durante l'utilizzo, mantenere le mani fuori dalla zona di pericolo.
3	<ul style="list-style-type: none"> - Always wear safety gloves when operating. - Porter toujours les gants de travail. - Immer mit Handschuhen bedienen. - Trabajar siempre con las guantes de seguridad. - Operare sempre con guanti di lavoro.

①	②	③	④
	<p>Head type Tête type Typ Kopf Cabeza tipo Tipo di testa</p>	<p>Force Force Kraft Fuerza Forza</p>	<p>Year Année Jahr Año Anno</p>
<p>Max.pressure Max. pression Max. Arbeitsdruck Presión máxima Pressione massima</p>			

①

②

③

④

HYDRAULIC PRESSHEAD RHM50

1. GENERAL CHARACTERISTICS

- **Application range:** the head is suitable for compression of electrical connectors on conductors up to 300 mm² (600 MCM).
- **Crimping force:**.....50 kN (6 sh ton)
- **Max operating pressure:**700 bar (10,000 psi)
- **Oil necessary (displacement):**.....13 cm³ (0.8 cu. in.)
- **Dimensions:** length.....210 mm (8.26 in.)
width.....70 mm (2.75 in.)
- **Weight:** (without dies).....1,6 kg (3.5 lbs)

2. INSTRUCTIONS FOR USE (Ref. to Fig. 2)

2.1) Setting

The head is equipped with a “self-lock” quick male coupler suitable for connection to a hydraulic, pneumatic or electrical pump from the CEMBRE range.

2.2) Die insertion

- Select the appropriate die set for the connector.
- Push up the plate (23) and **first insert the lower die** (90) into the die holder (20) until locked by the springs (21) (see fig. 2).
- Push up the plate (23) and insert the upper die (91) into the guides on the head (see fig. 2a)
- Release the plate (23) (see fig. 2b).
- Removal of the dies is a reversal of the above. **Always remove the upper die first.**

2.3) Die advancement

- Insert the conductor into the connector.
- Locate the connector between the dies at the desired crimp position.
- Operate the pump to advance the main ram (16).

Make sure that dies are exactly positioned on the area to be crimped; otherwise, re-open dies following instructions as per § 2.5 and reposition the connector.

2.4) Crimping

Continue to operate the pump, the ram (16) will gradually advance until the dies meet. It is recommended to continue pumping until the maximum pressure valve is activated and a "click" is heard.

2.5) Dies re-opening

Fully release the oil pressure from the pump, to retract the ram (16) and release the crimped connector.

3. MAINTENANCE

The head is robust and requires very little daily maintenance.

Compliance with the following points, should help to maintain the optimum performance of the head.

3.1) Accurate cleaning

Dust, sand and dirt are a danger for any hydraulic device.

Every day, after use, the head must be cleaned with a clean cloth, taking care to remove any residual particles, especially close to pivots and moveable parts.

3.2) Replacement of the automatic coupler

To replace the automatic coupler proceed as follows:

- Remove the old coupler.
- Carefully clean the thread to remove the old sealant.
- Apply teflon tape to the thread.
- Fit the new automatic coupler and tighten to **30 Nm (22 lbf ft)**.

The oil pressure in the head must always be completely release before disconnecting the head from the hose.

3.3) Storage (Ref. to Fig. 1)

When not in use, the head should be stored and transported in its canvas bag, to prevent damage.

Canvas bag: **CVB-007**; Size 350x105 mm (13.8x4.13 in.) Weight 0,13 kg (0.29 lbs).



FIG. 1
CVB-007 CANVAS BAG

4. PARTS LIST (Ref. to Fig. 3)

Code N°	Item	DESCRIPTION	Qty	Code N°	Item	DESCRIPTION	Qty
6060120	01	COUPLER Q14-MS	1	6362098	★ 15	O-RING SEAL	1
6120193	02	CYLINDER	1	6620490	16	RAM	1
6520030	03	RAM RETURN SPRING	1	6232001	17	LABEL (TG. 0350)	1
6362020	★ 05	SEAL	1	6650118	18	Ø 2,5x3,5 RIVET	2
6580142	06	PLATE	1	6232285	19	METAL LABEL (TG. 0485)	1
6340081	07	M 6x6 GRUB SCREW	1	6780219	20	LOWER DIE HOLDER	1
6520861	08	SPRING	1	6520382	21	SPRING	2
6600015	09	PIN	1	6860054	22	HEAD	1
6580041	10	PLATE	1	6580043	23	LOCKING PLATE	1
6900629	11	SCREW	1	6520565	24	SPRING	2
6040556	12	RAM GUIDING RING	1	6900025	25	M 3x8 SCREW	2
6340041	13	M 5x8 GRUB SCREW	1	6800186	26	PROTECTION CAP	1
				6000016	★	SPARE PARTS PACKAGE	

The items marked (★) are those CEMBRE recommend replacing if the tool is disassembled. These items are supplied on request in the "RHM50 Spare Parts Package".

The guarantee is void if parts used are not CEMBRE original spares.

When ordering spare parts always specify the following:

- code number of item
- name of item
- type of tool
- tool serial number

5. RETURN TO CEMBRE FOR OVERHAUL

For all maintenance or repair requests, please fill out the form available at www.cembre.com on the product page or at the following link: <https://my.cembre.com/login> (subject to prior registration). For any other needs, please contact your local distributor or Sales Engineer who will advise you and provide the necessary instructions for returning the product to our warehouse.

DISCLAIMER: PRODUCTS INTENDED FOR PROFESSIONAL USE

Cembre products are intended for professional users (B2B). The applicability of consumer protection regulations, including those related to warranty, is expressly excluded. Please refer to the manufacturer's website, www.cembre.com, for any information regarding product terms and conditions of sales and warranty. The sale of Cembre products through channels accessible to consumers is expressly prohibited, and vendors who contravene this prohibition will assume all civil and criminal liability towards third parties and the competent authorities.

2.4) Sertissage

Si l'on continue à actionner la pompe, l'avance du piston (16) de la tête se poursuit jusqu'à ce que les matrices arrivent en butée l'une contre l'autre.

Il est recommandé de pomper jusqu'à ce que la valve de surpression laisse percevoir un léger dé clic.

2.5) Réouverture des matrices

Pour débloquer les matrices, agir sur le dispositif d'évacuation de la pression de la pompe; le piston (16) se rétracte dans la tête et les matrices s'écartent.

3. ENTRETIEN

Cette tête est robuste et ne nécessite aucun entretien particulier; les recommandations qui suivent sont néanmoins souhaitables pour assurer une longévité optimum.

3.1) Nettoyage élémentaire

Veiller à protéger l'outil de la poussière, du sable et de la boue qui sont un danger à tout système hydraulique. Chaque jour après utilisation, la tête doit être nettoyée à l'aide d'un chiffon propre, tout particulièrement aux endroits sensibles.

3.2) Remplacement du raccord rapide

Pour remplacer l'enclenchement rapide, procéder de la façon suivante:

- Dévisser l'ancien raccord rapide de la tête.
- Nettoyer soigneusement le filetage du cylindre pour enlever tous les résidus de téflon.
- Recouvrir le filetage du cylindre de téflon.
- Visser le raccord rapide neuf sur la tête en appliquant un couple de serrage de **30 Nm (22 lbf ft)**.

Avant de débrancher le raccord rapide qui relie la tête au flexible de la pompe hydraulique, vérifier que la pression de l'huile ait été complètement évacuée.

3.3) Rangement (Voir Fig. 1)

Il est de bonne règle de remettre la tête dans sa sacoche, en protection des chocs et de la poussière. Cette sacoche (type **CVB-007**) a comme dimensions 350x105 mm (13.8x4.13 in.) et un poids de 0,13 kg (0.3 lbs).



FIG. 1 SACOCHE TYPE "007"

4. PIÈCES DÉTACHÉES (Voir Fig. 3)

N° Code	Pièce	DÉNOMINATION	Q.té	N° Code	Pièce	DÉNOMINATION	Q.té
6060120	01	RACCORD Q14-MS	1	6360298	★ 15	JOINT TORIQUE	1
6120193	02	CYLINDRE	1	6620490	16	PISTON	1
6520030	03	RESSORT PISTON	1	6232001	17	ETIQUETTE (TG. 0350)	1
6362020	★ 05	JOINT TORIQUE	1	6650118	18	RIVET Ø 2,5x3,5	2
6580142	06	PLAQUETTE	1	6232285	19	PLAQUETTE (TG. 0485)	1
6340081	07	VIS SANS TÊTE M6x6	1	6780219	20	SUPPORT PORTE MATRICE	1
6520861	08	RESSORT	1	6520382	21	RESSORT PORTE MATRICE	2
6600015	09	AXE	1	6860054	22	TÊTE	1
6580041	10	PLAQUETTE	1	6580043	23	PLAQUETTE DE BLOC. MATRICE	1
6900629	11	VIS	1	6520565	24	RESSORT	2
6040556	12	ANNEAU GUIDE PISTON	1	6900025	25	VIS M3x8	2
6340041	13	VIS SANS TÊTE M5x8	1	6800186	26	BOUCHON DE PROTECTION	1
				6000016	★	PAQUET RECHANGE	

Les éléments accompagnés d'un (★) sont ceux que CEMBRE recommande de remplacer en cas de démontage de la tête. Ces éléments sont fournis sur demande dans le "Paquet Rechange pour RHM50".

La garantie perd tout effet en cas d'emploi de pièces d'origine CEMBRE.

Lors de la commande de pièces détachées, prière d'indiquer toujours les éléments suivants:

- numéro de code de l'élément
- dénomination de l'élément
- type d'outil
- numéro de série de l'outil

5. ENVOI EN REVISION A CEMBRE

Pour toute demande d'entretien ou de réparation, veuillez remplir le formulaire disponible à l'adresse www.cembre.com sur la page dédiée au produit ou, après inscription, sur le lien suivant : <https://my.cembre.com/login>. Pour tout autre besoin, n'hésitez pas à contacter votre représentant ou votre agent local qui vous conseillera et vous fournira les instructions nécessaires pour envoyer le produit à notre centre de retour.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : PRODUITS DESTINÉS À UN USAGE PROFESSIONNEL

Les produits Cembre sont destinés aux utilisateurs professionnels (B2B) : l'applicabilité des règles de protection destinées aux consommateurs, y compris celles relatives à la garantie, est expressément exclue. Pour toute information relative aux conditions de vente et de garantie des produits, se référer au site Internet du fabricant www.cembre.com.

La vente des produits Cembre sur des plateformes accessibles aux consommateurs est expressément interdite et les contrevenants à cette interdiction seront civilement et pénalement responsables vis-à-vis des tiers et des autorités compétentes.

HYDRAULISCHER PREßKOPF TYP RHM50

1. ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

- **Anwendungsbereich:** der hydraulische Preßkopf RHM50 ist zum Verpressen von Verbindern und Kabelschuhen bis 300 mm² (600 MCM) geeignet.
- **Presskraft:**.....50 kN (6 sh ton)
- **Max. Arbeitsdruck:**.....700 bar (10,000 psi)
- **Erforderliche Öl (Hubraum):**.....13 cm³ (0.8 cu. in)
- **Abmaße:** länge210 mm (8.26 in.)
breite.....70 mm (2.75 in.)
- **Gewicht:** (ohne Einsatz)1,6 kg (3.5 lbs)

2. BEDIENUNGSHINWEISE (Siehe Bild 2)

2.1) Vorbereitung

Der Kopf ist mit einem Schnellanschluß und automatischer Sperre versehen, und kann sowohl mit hydraulischen Pumpen als auch mit pneumatischen- sowie elektrohydraulischen Pumpen der Firma CEMBRE verbunden werden.

2.2) Preßeinsätze einsetzen

- Passenden Preßeinsatz auswählen.
- Das Presseinsatzhalteblech (23) nach oben schieben und zuerst den **unteren Presseinsatz** (90) auf dem Presseinsatzhalter (20) positionieren bis er in den Presseinsatzfedern (21) eingerastet ist (siehe Bild 2).
- Das Presseinsatzhalteblech (23) nach oben schieben und den oberen Presseinsatz (91) positionieren (siehe Bild 2a).
- Das Presseinsatzhalteblech (23) wieder befreien (siehe Bild 2b).
- Beim Entfernen der **Presseinsätze** zuerst den **oberen** Einsatz entnehmen.

2.3) Positionierung

- Den zu verpressenden Leiter in den Verbinder oder Kabelschuh einlegen.
- Positionieren Sie den Verbinder oder Kabelschuh an der vorgeschriebenen Position am Presseinsatz.
- Wenn die Pumpe kontinuierlich betätigt wird, erreicht man die Annäherung der Matrizen.

Die Preßeinsätze müssen in die gewünschte Position am Verbinder oder Kabelschuh gebracht werden. Sollte diese nicht korrekt sein, muß das Werkzeug entsprechend Punkt 2.5 geöffnet werden, und es kann neu positioniert werden.

2.4) Verpressung

Durch das Betätigen der Pumpe fährt der Kolben (16) vor und es erfolgt das Zusammenfahren der Presseinsätze. Die Pumpe sollte solange betätigt werden, bis das Überdruckventil der Pumpe auslöst (man hört ein Klicken).

2.5) Preßeinsätze Lösen

Zum Zurückfahren der Presseinsätze muss das Entlastungsventil an der Pumpe betätigt werden.

3. WARTUNG

Die hydraulischen Pressen sind robust und benötigen keine spezielle Pflege oder Instandhaltung. Zur Erhaltung der Garantieansprüche beachten Sie folgende Hinweise:

3.1) Pflege

Der hydraulische Presskopf sollte vor starker Verschmutzung geschützt werden, da diese für ein hydraulisches System gefährlich ist. Nach der Arbeit reinigen Sie das Werkzeug mit einem Tuch von Schmutz und Staub; besonders die beweglichen Teile.

3.2) Ersatz des Schnellanschlusses

Wie folgt vorgehen, um den Schnellanschluß zu ersetzen:

- Den alten Schnellanschluß des Kopfes losschrauben.
- Das Außengewinde des Zylinders sorgfältig reinigen und die Rückstände der alten Dichtung entfernen.
- Ein Teflon-Band um das Außengewinde wickeln, um die Dichtung erneut herzustellen.
- Den neuen Schnellanschluß mit einem Drehmoment von **30 Nm (22 lbf ft)** auf den Kopf einschrauben.

Vor dem Schnellanschluß zur Verbindung des Kopfes mit dem Hochdruckschlauch und der hydraulischen Pumpe hat man sich zu vergewissern, daß der Öldruck vollständig abgelassen worden ist.

3.3) Lagerung (Siehe Bild 1)

Wenn das Werkzeug nicht benötigt wird, sollte es in seiner Segeltuchtasche gelagert werden und ist somit gegen Beschädigungen wie Stoss und Staub geschützt.

Die Segeltuchtasche (Typ CVB-007) hat die Abmasse 350x105 mm (13.8x4.13 in.) und ein Gewicht von 0,13 kg (0.3 lbs)



FIG. 1
SEGELTUCHTASCHE CVB-007

4. ERSATZTEILLISTE (Siehe Bild 3)

Codenr.	Teil	BESCHREIBUNG	Qty	Code N°	Item	DESCRIPTION	Qty
6060120	01	SCHNELLANSCHLUSS Q14-MS	1	6362098	★ 15	DICHTUNG	1
6120193	02	ZYLINDER	1	6620490	16	KOLBEN	1
6520030	03	KOLBENFEDER	1	6232001	17	AUFKLEBER (TG. 0350)	1
6362020	★ 05	DICHTUNG	1	6650118	18	NIET Ø 2,5x3,5	2
6580142	06	PLÄTTCHEN	1	6232285	19	TYPENSCHILD (TG. 0485)	1
6340081	07	IMBUSSSCHRAUBE M 6x6	1	6780219	20	PREßEINSATZHALTER	1
6520861	08	FEDER	1	6520382	21	PRESSEINSATZFEDER	2
6600015	09	STIFT	1	6860054	22	KOPF	1
6580041	10	PLÄTTCHEN	1	6580043	23	PRESSEINSATZHALTEBLECH	1
6900629	11	SCHRAUBE	1	6520565	24	FEDER	2
6040556	12	KOLBENSCHLIESSDECKEL	1	6900025	25	SCHRAUBE M 3x8	2
6340041	13	IMBUSSSCHRAUBE M 5x8	1	6800186	26	STAUBSCHUTZKAPPE	1
				6000016	★	ERSATZTEILPACKUNG	

Die mit (★) gekennzeichneten Bestandteile sind jene, welche Cembre auszuwechseln empfiehlt, falls das Gerät in seine Bestandteile zerlegt wird. Genannte Einzelteile sind auf Anfrage in der "Ersatzteilpackung RHM50" erhältlich.

Die Garantie verfällt, wenn nicht Originalteile aus dem Hause CEMBRE in das Gerät eingebaut werden.

Geben Sie bitte bei der Bestellung aller Ersatzteile folgende Informationen an:

- Kodenummer des Ersatzteils
- Beschreibung des Ersatzteils
- Werkzeug Typ
- Seriennr. des Werkzeugs

5. EINSENDUNG AN CEMBRE ZUR ÜBERPRÜFUNG

Für Wartungs- oder Reparaturanfragen füllen Sie bitte das Formular aus, das Sie unter www.cembre.com auf der Produktseite oder nach Registrierung, unter folgendem Link finden: <https://my.cembre.com/login>. Bei sonstigen Anfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Vertreter vor Ort, der Sie gerne beraten und Ihnen die entsprechenden Anweisungen für die Einsendung des Produkts geben wird.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: PRODUKTE FÜR DEN GEWERBLICHEN GEBRAUCH

Die Produkte von Cembre sind für gewerbliche Anwender (B2B) bestimmt: die Anwendbarkeit der Verbraucherschutzvorschriften, einschließlich der gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen, wird ausdrücklich ausgeschlossen. Alle Informationen zu Verkaufsbedingungen und Produktgarantie finden Sie auf der Website des Herstellers unter www.cembre.com.

Der Verkauf von Cembre-Produkten über für Verbraucher zugängliche Kanäle ist ausdrücklich untersagt. Personen, die gegen dieses Verbot verstoßen, übernehmen die gesamte zivil- und strafrechtliche Verantwortung gegenüber Dritten sowie den zuständigen Behörden.

CABEZA HIDRAULICA DE COMPRESIÓN TIPO RHM50

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Campo de aplicación:** idónea para la instalación de conectores eléctricos, por compresión para conductores en general hasta 300 mm² (600MCM).
- **Fuerza desarrollada:**.....50 kN (6 sh ton)
- **Présion máxima de trabajo:**.....700 bar (10,000 psi)
- **Aceite necesario (desplazamiento):**.....13 cm³ (0.8 cu. in)
- **Dimensiones:** longitud.....210 mm (8.26 in.)
anchura.....70 mm (2.75 in.)
- **Peso:** (sin matrices).....1,6 kg (3.5 lbs)

2. INSTRUCCIONES DE USO (Ref. Fig. 2)

2.1) Preparación

La cabeza está provista de un acoplamiento rápido macho con bloqueo automático, y puede ser conectada tanto a bombas hidráulicas de pedal, como a bombas neumo y electrohidráulicas fabricadas por CEMBRE.

2.2) Montaje de las matrices

- Elija el juego de matrices adecuado al tipo de conexión que va a realizar.
- Pulsar la pletina (23) y **en primer lugar hay que introducir la matriz inferior (90)** en su soporte matriz (20), hasta que quede bloqueada por los muelles (21) (ver Fig. 2).
- Pulsar la pletina (23) y introducir la matriz superior (91) dentro de las guías de la cabeza (ver Fig. 2a).
- Soltar la pletina (23) (ver Fig. 2b).
- Para quitar las matrices será necesario sacarlas, **quitando primera la superior.**

2.3) Aproximación de las matrices

- Introduzca el conductor en el conector.
- Coloque este último entre las dos matrices, alineando la zona a comprimir con la marca de las matrices.
- Accionando la bomba de manera continua se acercan las matrices.

Asegúrese de que las matrices se encuentran exactamente en correspondencia con la zona a comprimir; en caso contrario, vévala a abrir, siguiendo las instrucciones del punto 2.5 y vuelva a colocar el conector.

2.4) Compresión

Si se sigue accionando la bomba, el pistón (16) de la cabeza finalizará su carrera de avance hasta poner las matrices una contra la otra.

En cualquier caso, es aconsejable bombear hasta que se active la válvula de sobrepresión de la bomba en la que se percibirá el desenganche.

2.5) Desbloqueo de las matrices

Para desbloquear las matrices, actuar sobre el dispositivo de evacuación de la presión de la bomba; se obtendrá así el retorno del pistón (16) dentro de la cabeza y por consiguiente se abrirán las matrices.

3. MANTENIMIENTO

La cabeza es muy compacta y no necesita ningún cuidado especial ni mantenimiento.

Sin embargo, se recomienda tomar las siguientes precauciones para garantizar su correcto funcionamiento:

3.1) Limpieza adecuada

Recuerde que el polvo, la arena y la suciedad son un peligro para toda herramienta hidráulica. La cabeza debe limpiarse cada día, tras su uso, con un paño limpio cuidando de quitar cualquier residuo de la cabeza, especialmente junto a las partes móviles.

3.2) Cambio del acoplamiento rápido

Para cambiar el acoplamiento rápido, actuar de la manera siguiente:

- Desenroscar el acoplamiento rápido usado de la cabeza.
- Limpiar cuidadosamente la rosca macho del cilindro para quitar todo residuo de la junta antigua.
- Reconstituir la junta en la rosca macho del cilindro con cinta de teflón.
- Enroscar el acoplamiento rápido nuevo sobre la cabeza apretando con un par **30 Nm (22 lbf ft)**.

Antes de desensamblar el acoplamiento rápido que une la cabeza a la manguera de la Bomba hidráulica, comprobar que se ha evacuado completamente la presión del aceite.

3.3) Almacenamiento (Ref. Fig. 1)

Para proteger la cabeza de golpes accidentales y del polvo cuando no se va a utilizar, es conveniente guardarla en su bolsa de tela de cierre hermético.

Esta bolsa (mod. **CVB-007**) de dimensiones 350x105 mm (13.8x4.13 in.) y peso 0,13 kg (0.29 lbs).



FIG. 1
BOLSA DE TELA CVB-007

4. LISTA DE COMPONENTES (Ref. a la Fig. 3)

Nº Código	Elemento	DESCRIPCION	C.dad	Nº Código	Elemento	DESCRIPCION	C.dad
6060120	01	ACOPLAMIENTO Q14-MS	1	6362098	★ 15	JUNTA DE GOMA	1
6120193	02	CILINDRO	1	6620490	16	PISTON	1
6520030	03	MUELLE PISTON	1	6232001	17	ETIQUETA (TG. 0350)	1
6362020	★ 05	JUNTA DE GOMA	1	6650118	18	PASADOR Ø 2,5x3,5	2
6580142	06	PLETINA	1	6232285	19	TARJETA (TG. 0485)	1
6340081	07	TORNILLO M 6x6	1	6780219	20	SOPORTE MATRIZ	1
6520861	08	MUELLE	1	6520382	21	MUELLE BLOQUEO MATRIZ	2
6600015	09	PASADOR	1	6860054	22	CABEZA	1
6580041	10	PLETINA	1	6580043	23	PLETINA BLOQUEO MATRIZ	1
6900629	11	TORNILLO	1	6520565	24	MUELLE	2
6040556	12	ANILLA GUIA PISTON	1	6900025	25	TORNILLO M 3x8	2
6340041	13	TORNILLO M 5x8	1	6800186	26	TAPON DE PROTECCION	1
				6000016	★	PAQUETE DE REPUESTO	

Los elementos indicados con (★) son aquellos que CEMBRE aconseja cambiar en el caso de un posible desmontaje de la cabeza. Estos elementos se suministran bajo pedido en el "Paquete de Repuesto para RHM50".

La garantía pierde eficacia si se utilizan piezas de repuesto distintas de las originales CEMBRE.

Al pedir piezas de repuesto, indicar siempre los elementos siguientes:

- número de código del elemento
- designación del elemento
- tipo de herramienta
- número de serie de la herramienta

5. DEVOLUCION A CEMBRE PARA REVISIONES

Para cualquier solicitud de mantenimiento o reparación, rellenar el formulario disponible en www.cembre.com en la página referente al producto o, con registro previo, en el siguiente enlace: <https://my.cembre.com/login>. Para cualquier consulta, contactar con el departamento comercial o con el agente de la zona, que le facilitará las instrucciones necesarias para el envío del producto a nuestras instalaciones.

ADVERTENCIA: PRODUCTOS PARA USO PROFESIONAL

Los productos Cembre están dirigidos a usuarios profesionales (B2B); por tanto, se excluye expresamente la aplicación de normas de protección de los consumidores, incluidas las referentes a las garantías. Para obtener información sobre las condiciones de venta y garantía de los productos, consultar la página web del fabricante www.cembre.com.

Está terminantemente prohibido vender productos Cembre a través de canales accesibles a los consumidores. Los empleados que incumplan esta prohibición asumirán todo tipo de responsabilidad civil y penal ante terceros y las autoridades competentes.

TESTA OLEODINAMICA DA COMPRESSIONE TIPO RHM50

1. CARATTERISTICHE GENERALI

- **Campo di applicazione:** adatta alla installazione di connettori elettrici a compressione per conduttori in genere fino a 300 mm² (600 MCM).
- **Forza sviluppata:**50 kN (6 sh ton)
- **Pressione massima di esercizio:**700 bar (10,000 psi)
- **Olio richiesto (cilindrata):**13 cm³ (0.8 cu. in.)
- **Dimensioni:** lunghezza210 mm (8.26 in.)
larghezza70 mm (2.75 in.)
- **Peso:** (senza matrici)1,6 kg (3.5 lbs)

2. ISTRUZIONI PER L'USO (Rif. a Fig. 2 e 3)

2.1) Preparazione

La testa è provvista di innesto rapido maschio con bloccaggio automatico e può essere connessa sia a pompe oleodinamiche a pedale, ad una o due velocità, sia a pompe pneumo o elettro-oleodinamiche di costruzione CEMBRE.

2.2) Inserimento delle matrici (Rif. a Fig. 2)

- Scegliere la coppia di matrici adatta al tipo di connessione da effettuare consultando il relativo catalogo.
- Spingere verso l'alto la piastrina (23) e **inserire per prima la matrice inferiore** (90) nel supporto spingi matrici (20) fino al suo bloccaggio tramite le molle (21) (vedi Fig. 2).
- Spingere verso l'alto la piastrina (23) e inserire nelle guide della testa la matrice superiore (91) (vedi Fig. 2a).
- Rilasciare la piastrina (23) (vedi Fig. 2b).
- Per togliere le matrici sarà necessario estrarle, **iniziando da quella superiore**.

2.3) Accostamento delle matrici

- Infilare il conduttore nel connettore.
- Posizionare quest'ultimo fra le due matrici allineando la zona da comprimere con l'impronta delle matrici stesse.
- Azionare con continuità la pompa, si otterrà l'avvicinamento delle matrici.

Assicurarsi che le matrici si trovino esattamente in corrispondenza con la zona da comprimere; in caso contrario riaprirle seguendo le istruzioni del § 2.5 e riposizionare il connettore.

2.4) Compressione

Continuare ad azionare la pompa: il pistone (16) avanzerà progressivamente fino a portare le matrici in battuta tra loro.

Consigliamo comunque di pompare fino all'intervento della valvola di massima pressione della quale si avvertirà lo scatto.

2.5) Sblocco delle matrici

Per sbloccare le matrici agire sul dispositivo di rilascio pressione olio della pompa: si otterrà così il ritorno del pistone (16) nella testa, con conseguente apertura delle matrici.

3. MANUTENZIONE

La testa è robusta e non richiede attenzioni particolari; per ottenere un corretto funzionamento basterà osservare alcune semplici precauzioni:

3.1) Accurata pulizia

Tenere presente che la polvere, la sabbia e lo sporco rappresentano un pericolo per ogni apparecchiatura oleodinamica. Dopo ogni giorno d'uso si deve ripulire la testa con uno straccio pulito, avendo cura di eliminare lo sporco depositatosi su di esso, specialmente vicino alle parti mobili.

3.2) Sostituzione dell'innesto rapido

per sostituire l'innesto rapido operare come segue:

- Svitare l'innesto rapido vecchio della testa.
- Pulire accuratamente la filettatura maschio del cilindro rimuovendo ogni residuo della vecchia guarnizione.
- Ricostruire la guarnizione sulla filettatura maschio del cilindro con nastro di teflon.
- Avvitare l'innesto rapido nuovo sulla testa serrando con coppia **30 Nm (22 lbf ft)**.

Prima di sconnettere l'innesto rapido che allaccia la testa al tubo della pompa oleodinamica, verificare che la pressione dell'olio sia stata completamente rilasciata.

3.3) Custodia (Rif. a Fig. 1)

Per proteggere la testa da urti accidentali e dalla polvere, quando non viene utilizzata, è bene custodirla nell'apposita sacca di tela accuratamente chiusa.

Questa sacca (tipo **CVB-007**), ha dimensioni 350x105 mm ((13.8x4.13 in.) e pesa 0,13 kg (0.29 lbs).



FIG. 1 SACCA DI TELA "007"

4. LISTA DEI COMPONENTI (Rif. a Fig. 3)

N° Codice	Part.	DESCRIZIONE	Q.tà	N° Codice	Part.	DESCRIZIONE	Q.tà
6060120	01	INNESTO Q14-MS COMPLETO	1	6362098	★ 15	GUARNIZIONE	1
6120193	02	CILINDRO	1	6620490	16	PISTONE	1
6520030	03	MOLLA RICHIAMO PISTONE	1	6232001	17	ETICHETTA (TG. 0350)	1
6362020	★ 05	GUARNIZIONE JF	1	6650118	18	RIVETTO Ø 2,5 x 3,5	2
6580142	06	PIASTRINA DI FERMO	1	6232285	19	TARGETTA (TG. 0485)	1
6340081	07	GRANO M 6x6	1	6780219	20	SUPPORTO MATRICE	1
6520861	08	MOLLA	1	6520382	21	MOLLA FERMA MATRICE	2
6600015	09	PIOLO	1	6860054	22	TESTA	1
6580041	10	PIASTRINA	1	6580043	23	PIASTRINA BLOCCA MATRICE	1
6900629	11	VITE A COLLETTO	1	6520565	24	MOLLA	2
6040556	12	ANELLO GUIDA PISTONE	1	6900025	25	VITE M 3x8	2
6340041	13	GRANO M 5x8 M 5x8	1	6800186	26	TAPPO DI PROTEZIONE	1
				6000016	★	CONFEZIONE RICAMBIO	

I particolari indicati con (★) sono quelli che la CEMBRE consiglia di cambiare sempre nel caso di un eventuale smontaggio della testa. Detti particolari sono fornibili su richiesta nella “**Confezione Ricambio per RHM50**”.

La garanzia decade qualora vengano utilizzate parti di ricambio non originali CEMBRE.

Per ordinare parti di ricambio, specificare sempre i seguenti punti:

- numero di codice del componente
- denominazione del componente
- tipo dell'utensile
- numero di matricola dell'utensile

5. RESA ALLA CEMBRE PER REVISIONE

Per qualsiasi richiesta di manutenzione o riparazione compilare il form disponibile su www.cembre.com nella pagina dedicata al prodotto oppure, previa registrazione, al seguente link: <https://my.cembre.com/login>. Per ulteriori necessità, contattare il rivenditore di fiducia o l'agente di zona che vi consiglieranno e forniranno le istruzioni necessarie per l'invio del prodotto alla nostra sede.

DISCLAIMER: PRODOTTI DESTINATI AD UTILIZZO PROFESSIONALE

I prodotti Cembre sono destinati ad utilizzatori professionali (B2B): l'applicabilità delle norme di tutela rivolte ai consumatori, ivi incluse quelle relative alla garanzia, è espressamente esclusa. Per ogni informazione relativa alle condizioni di vendita e di garanzia dei prodotti fare riferimento al sito del fabbricante www.cembre.com.

La vendita dei prodotti Cembre attraverso canali accessibili a consumatori è espressamente vietata e i soggetti che contravvengano a tale divieto si assumeranno ogni responsabilità civile e penale nei confronti dei terzi e delle autorità competenti.

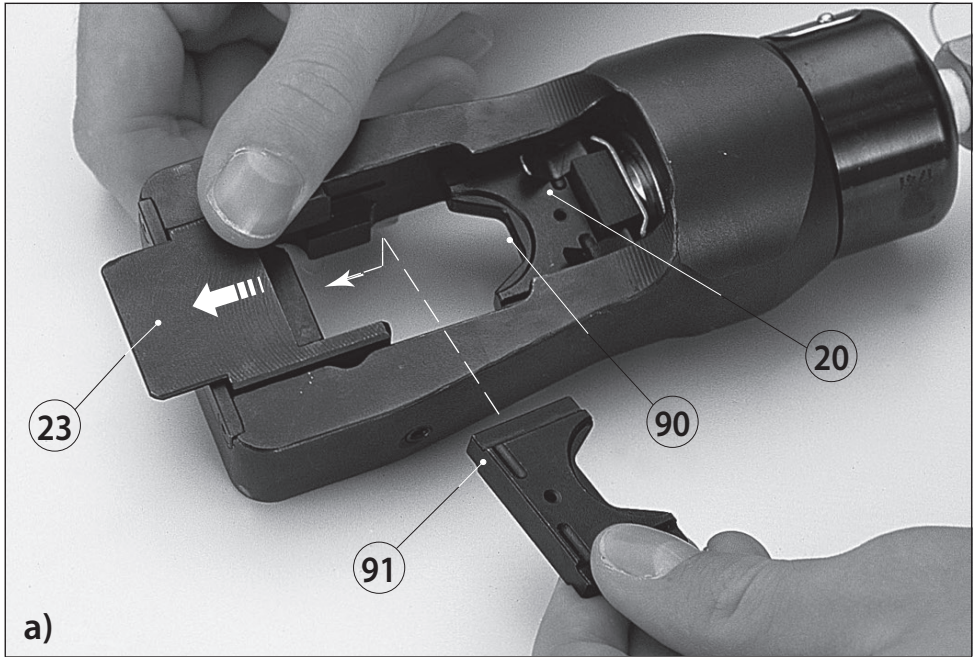
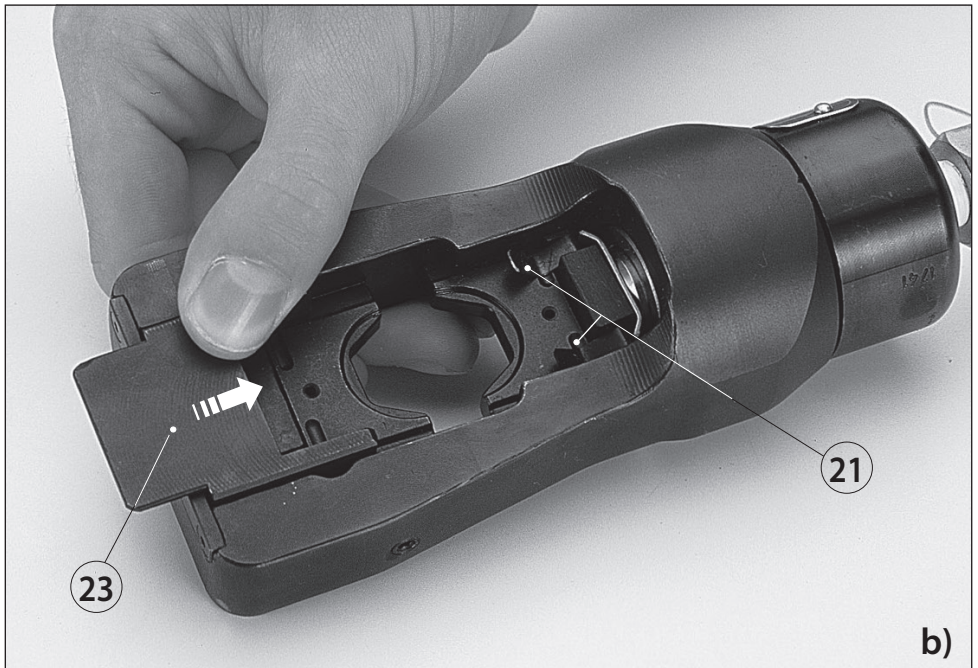


FIG. 2 DIE INSERTION - INSERTION DES MATRICES - EINRASTEN PRESSEINSÄTZE - INSERCIÓN DE LAS MATRICES - INSERIMENTO MATRICI



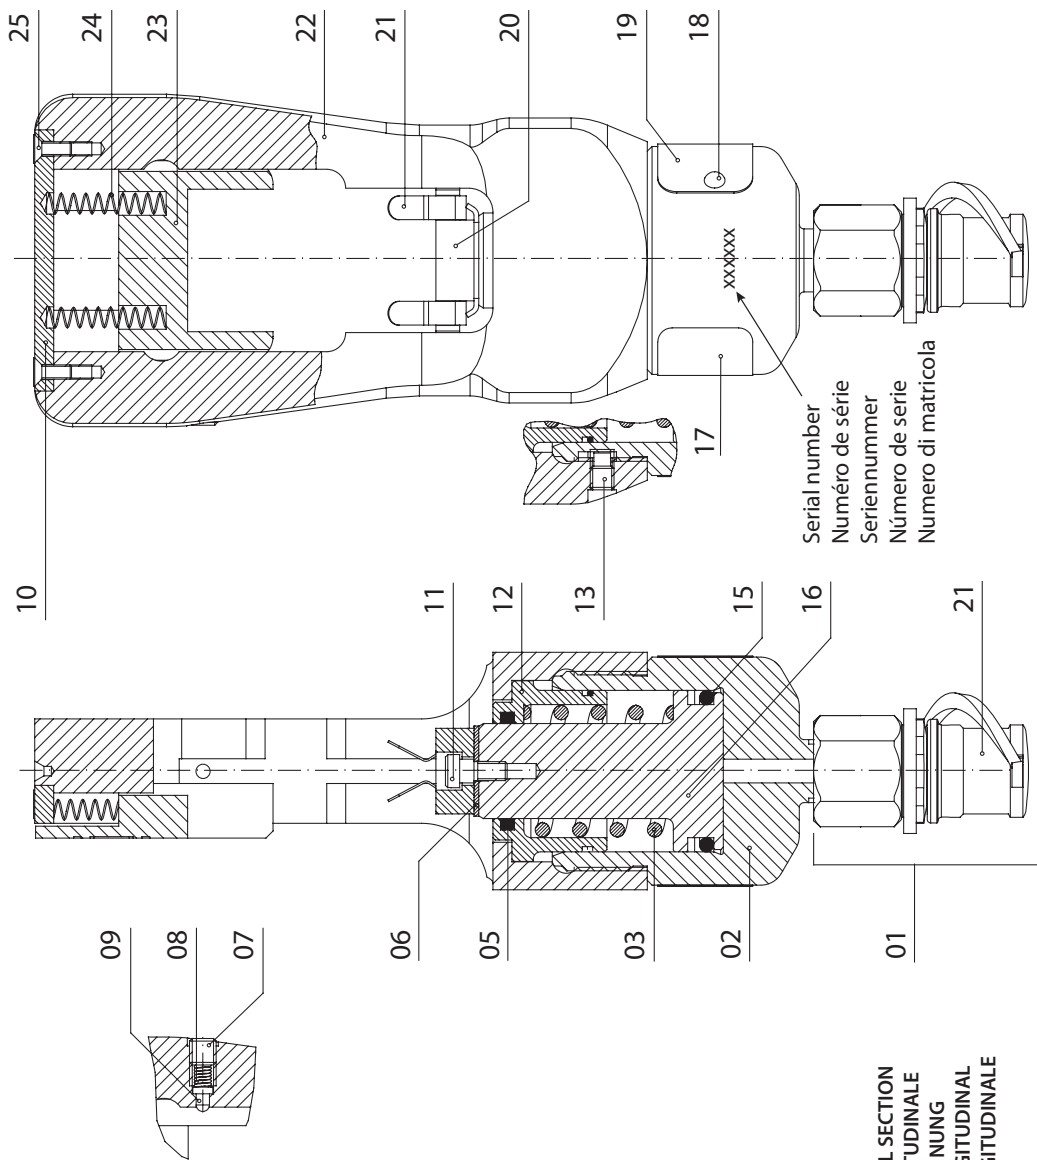


FIG. 3
 LONGITUDINAL SECTION
 COUPE LONGITUDINALE
 SCHMITTZEICHNUNG
 SECCION LONGITUDINAL
 SEZIONE LONGITUDINALE



**DECLARATION OF CONFORMITY -
DECLARATION DE CONFORMITE - KONFORMITÄTSEKRLÄRUNG -
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

We Nous Wir Nos Noi: **CEMBRE S.p.A. Via Serenissima, 9 – 25135 Brescia (Italy)**

Declare under our sole responsibility that the product - *Déclarons sous notre seule responsabilité que le produit*
- Erklären in alleiniger Verantwortung dass das Produkt - *Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto*
- Dichiariamo sotto nostra unica responsabilità che il prodotto:

RHM50

To which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s) -
Auquel cette déclaration se réfère est conforme à la (aux) norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s) -
Auf dass sich diese Erklärung bezieht, mit der/den folgenden Norm(en) oder dem/den normativen Dokument(en)
über einstimmt - *Al que se refiere esta declaración, cumple la(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s)* -
Al quale si riferisce questa dichiarazione è conforme alla(e) norma(e) o altro(i) documento(i) normativo(i):

EN ISO 12100

Following the provisions of EU directive(s) - *Conformément aux dispositions de(s) directive(s) EU* -
Gemäß den Bestimmungen der EU Richtlinien - *De acuerdo con las disposiciones de la(s) directiva(s) EU*
Conformemente alle disposizioni della(e) direttiva(e) EU:

2006/42/EC

Person authorised to compile the technical file - *Personne autorisée à constituer le dossier technique* -
Person die bevollmächtigt ist, die technischen Unterlagen zusammenzustellen -
Persona facultada para elaborar el expediente técnico - Persona autorizzata a costituire il file tecnico:

Gianluca Cama via Serenissima, 9 – 25135 Brescia (Italy)

Brescia **03-12-2025**



Felice Albertazzi
CHIEF SALES & MARKETING OFFICER
Cembre S.p.A.

This manual is the property of CEMBRE: any reproduction is forbidden without written permission.
Ce manuel est la propriété de CEMBRE: toute reproduction est interdite sauf autorisation écrite.
Der Firma CEMBRE bleibt das Eigentumrecht der Bedienungsanleitung vorbehalten.
Ohne vorherige schriftliche Genehmigung darf die Bedienungsanleitung weder vollständig noch teilweise vervielfältigt werden.
Este manual es propiedad de CEMBRE. Toda reproducción está prohibida sin autorización escrita.
Questo manuale è di proprietà della CEMBRE: ogni riproduzione è vietata se non autorizzata per scritto.



DECLARATION OF CONFORMITY

We: **CEMBRE S.p.A. Via Serenissima, 9 – 25135 Brescia (Italy)**
Declare under our sole responsibility that the product:

RHM50

To which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s):

EN ISO 12100

Following the provisions of the UK Legislation(s):

S.I. 2008/1597

Brescia **03-12-2025**



Felice Albertazzi
CHIEF SALES & MARKETING OFFICER
Cembre S.p.A.



www.cembre.com



CEMBRE S.p.A.
via Serenissima, 9
25135 Brescia
Italy
Ph +39 030 36921
ufficio.vendite@cembre.com
sales@cembre.com

CEMBRE Ltd.
Dunton Park,
Kingsbury Road
Curdworth, Sutton Coldfield
West Midlands, B76 9EB
United Kingdom
Ph +44 01675 470440
sales@cembre.co.uk

CEMBRE S.A.R.L.
Tour Part-Dieu
129 rue Servient
69003 Lyon
France
Tél. +33 04 20 93 01 70
info@cembre.fr

CEMBRE, S.L.U
Calle Verano 6 y 8
Pl Las Monjas
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid - Spain
Ph +34 91 4852590
commercial@cembre.com

CEMBRE GmbH
Geschäftsbereich
Energie- und Bahntechnik
Heidemannstr. 166
80939 München
Germany
Ph +49 89-3580676
info@cembre.de

CEMBRE GmbH
Geschäftsbereich
Industrie und Handel
Boschstraße 7
71384 Weinstadt
Germany
Ph +49 7151-20536-60
info-w@cembre.de

CEMBRE B.V.
Luchtthavenweg 53
5657EA Eindhoven
The Netherlands
Ph +31 (0) 40 311 1937
info@cembre.nl

CEMBRE, INC.
Raritan Center Business Park
300 Columbus Circle-Suite F
Edison, NJ 08837 USA
Ph +1 (732) 225-7415
sales.us@cembre.com

**Cembre Electrical
Connections Shanghai
Limited**
Room 2111,
Jin Hang Mansion, NO.83
Wan Hang Du Road
Jing An District
Shanghai China
Ph +86-2160195778
info@cembre.cn
sales@cembre.cn