



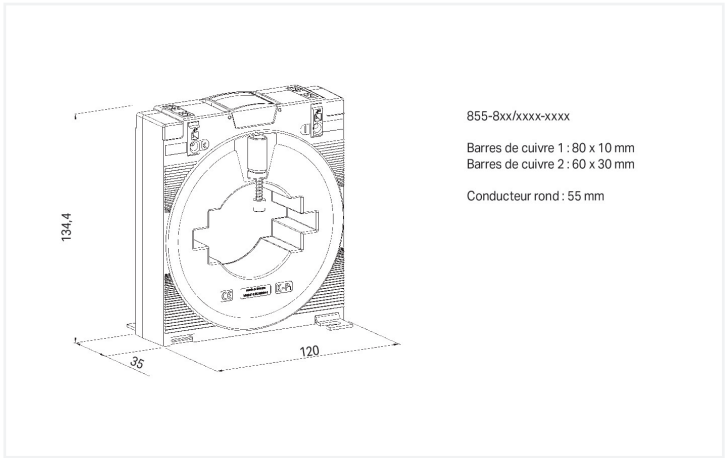

Identique à la figure

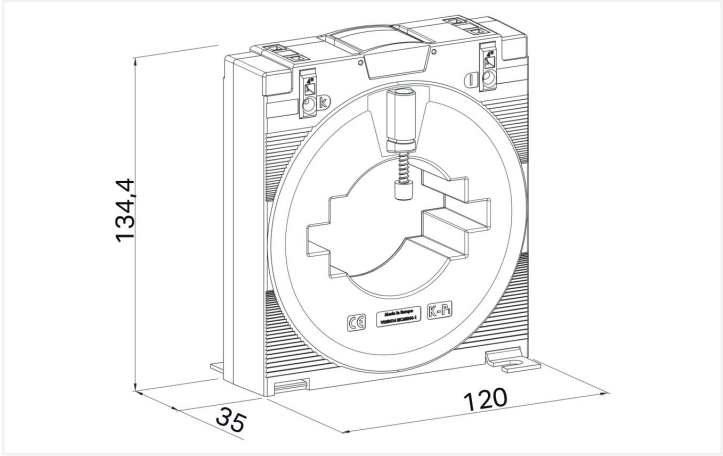

Dimensions en mm

Short description:
WAGO's plug-in current transformers (855 Series) are inductive, single-conductor current transformers. Due to the measurement principle used, these current transformers are exclusively designed for AC network applications.

- Features:**
- Screwless CAGE CLAMP® connection technology
 - Several mounting options available
 - Vibration- and shock-resistant
 - High mechanical retention forces
 - High current-carrying capacity
 - Continuous overload of 120 % the nominal primary current
 - Low-voltage current transformer for operating voltages up to max. 1.2 kV
 - For 690 V power networks
 - UL recognized components

Données techniques			
Entrée		Entrée – Transformateur de courant	
Grandeur de mesure	Courant		
Courant permanent thermique de référence I_{cth}			$1,2 \times I_N$
Courant de courte durée thermique I_{th}			$60 \times I_N / 1 \text{ s (max. } 100 \text{ kA / } 1 \text{ s)}$
Facteur de limitation surintensité			FS5 / FS10 (selon le type ; voir plaque signalétique)
Fréquence de référence			50 ... 60 Hz
Courant primaire			1000 A



Sortie – Transformateur de courant	
Courant de référence secondaire	1 A
Puissance de référence S_r	10 VA

Erreur de mesure	
Classe de précision	1

Sécurité & Protection	
Tension de test	6 kV AC; 50 Hz; 1 min
tension maximum pour matériels U_m	1,2 kV _{eff} AC

Données de raccordement	
Passage pour conducteur de mesure	Ø 55 mm
Connexion 1	
Technique de connexion	CAGE CLAMP®
Longueur de dénudage	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch
Conducteur rigide	0,08 ... 4 mm² / 28 ... 12 AWG
Conducteur souple	0,08 ... 4 mm² / 28 ... 12 AWG

Données géométriques	
Largeur	120 mm / 4.724 inch
Hauteur	134,4 mm / 5.291 inch
Profondeur	52 mm / 2.047 inch

Données mécaniques	
Type de montage	Transformateur d'intensité fermé Montage sur plaque de montage Montage sur conducteur rond

Données du matériau	
Classe d'isolant	E
Charge calorifique	0 MJ
Poids	390 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	-5 ... +50 °C
Température ambiante (stockage)	-25 ... +70 °C
Altitude d'utilisation max.	1000 m

Normes et spécifications	
Marquage de conformité	CE
Normes/spécifications	EN 61869-1 EN 61869-2 UL : E356480



Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-21-09-02
eCl@ss 9.0	27-21-09-02
ETIM 9.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	HU
Numéro du tarif douanier	85043129900

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Approbations / certificats		
Homologations générales		Déclarations de conformité et de fabricant
		
Homologation	Norme	Nom du certificat
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03082
		EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG
		UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG

Téléchargements	
Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 855-801/1000-1001	

Documentation			
Texte complémentaire			Dépliant instructions
855-801/1000-1001	19.02.2019	xml 4.92 KB	
855-801/1000-1001	11.12.2017	doc 32.00 KB	
			Aufsteck-Stromwandler pdf 1438.11 KB 

Données CAD/CAE	
Données CAD	Données CAE
2D/3D Models 855-801/1000-1001	EPLAN Data Portal 855-801/1000-1001
	ZUKEN Portal 855-801/1000-1001

1 Produits correspondants
1.1 Accessoires en option
1.1.1 Adaptateur de montage
1.1.1.1 Adaptateur de fixation rapide



Réf.: 855-9910
Adaptateur de fixation rapide

1.1.2 Convertisseur de mesure
1.1.2.1 Convertisseur de signal



Réf.: 857-551
Convertisseur de signal; Signal d'entrée de courant; Signal de sortie de tension et de courant; Sortie digitale; Configuration par logiciel; Tension d'alimentation 24 V DC; Largeur 6 mm



Réf.: 857-550
Convertisseur de signal; Signal d'entrée de courant; Signal de sortie de tension et de courant; Sortie digitale; Configuration par logiciel; Tension d'alimentation 24 V DC; Largeur 6 mm; 2,50 mm²

1.1.2.2 Module de mesure de puissance



Réf.: 2857-570/024-001
Convertisseur de puissance à 3 phases; 3x277/480 V/1 A; MODBUS RTU; Sortie digitale; Configuration par logiciel; Tension d'alimentation 24 V DC

1.1.3 Montage
1.1.3.1 Borne transformateur de courant



Réf.: 2007-8876
Bloc de bornes; pour circuit de transformateur d'intensité triphasé; 6,00 mm²; multicolore



Réf.: 2007-8875
Bloc de bornes; pour circuit de transformateur d'intensité; 6,00 mm²; multicolore



Réf.: 2007-8877
Bloc de bornes; pour circuit de transformateur d'intensité; 6,00 mm²; multicolore



Réf.: 2007-8873
Bloc de bornes; pour transformateurs d'intensité et de tension; 6,00 mm²; multicolore



Réf.: 2007-8874
Bloc de bornes; pour transformateurs d'intensité et de tension; 6,00 mm²; multicolore

1.1.4 Outil

1.1.4.1 Outil de manipulation



Réf.: 210-720

Outil de manipulation; Lame 3,5 x 0,5 mm;
avec tige partiellement isolée; multicolore

Indications de manipulation

Raccorder le conducteur




Raccordement du conducteur - Manipulation perpendiculairement à l'axe d'introduction de conducteur



Raccordement du conducteur - Manipulation et introduction du conducteur du même côté.

Montage

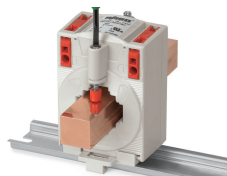


Montage sur barre de cuivre



Montage sur conducteur rond



Montage sur plaque de montage

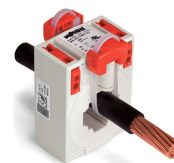

Montage avec adaptateur de fixation rapide 855-9910